Моделирование в программе FEMM. Часть 2. Измерение индуктивности рассеяния трансформатора.

Валентин Володин

Продолжим написание пошаговых методичек, облегчающих применение программы <u>FEMM</u>. В этот раз на очереди измерение индуктивности рассеяния. Чтобы методичка получилась максимально прикладной, используем для моделирования пример реального трансформатора, выложенный на форуме <u>Power Electronics</u> форумчанином **kkl**. В данном случае речь идет о самодельном планарном трансформаторе, выполненном на сердечнике <u>ELP 43/10/28</u>. На рис.1 приведен подробный чертеж компоновки обмотки этого трансформатора.



Рис.1. Компоновка обмотки измеряемого трансформатора

Этот трансформатор работает на частоте 100кГц. Через первичку протекает синусоидальный ток. Амплитудное значение этого тока 1.5А (действующее ~ 1А).

1. Создание модели

В <u>первой части</u> пошаговых инструкций, мы моделировали индуктор, который обладал осевой симметрией. В данном случае мы моделируем трансформатор, сердечник которого не обладает симметрией такого рода. По сути, сердечник ELP 43/10/28 представляет из себя брусок ферромагнитного материала. FEMM позволяет моделировать подобный брусок в виде плоскопараллельной задачи. Правда при этом будут оставаться не учтенными части обмотки, выступающие за пределы исследуемой области. Однако эти фрагменты также можно учесть, без большой потери точности. Далее будет сказано, как это можно сделать.

Proble	m Definition X			
Problem Type	Planar 💌			
Length Units	Millimeters			
Frequency (Hz)	100000			
Depth	27.9			
Solver	1e-008			
Min	Min 30			
Smart	On 💌			
AC Solver	Succ. Approx			
Previous				
Prev Type	None 💌			
Comment				
Add comments here.				
OK Cancel				

И так

1.1. Запускаем программу, кликнув дважды по соответствующей иконке на рабочем столе.

1.2. Активируем пункт меню File → New (Ctrl-N), в возникшем окне Create a new problem выбираем Magnetics Problem (будем решать магнитную задачу) и давим OK.

1.3. Кликнув по пункту меню **Problem** вызываем окно **Problem Definition** (Формулировка задачи).

- Рис. 2. Меню формулировки задачи

Устанавливаем: **Problem Type** - Planar (Плоскопараллельная задача) **Length Units** - Millimeters **Frequency (Hz)** - 100000 (рабочая частота) **Depth** - 27.9 (толщина сердечника в миллиметрах)

1.4. Теперь необходимо по точкам ввести координаты областей модели, заполненных различными материалами. Процесс это скрупулезный и не быстрый. Особо продвинутые пользователи, владеющие различными конструкторскими программами, могут прорисовать свою модель там, а затем

портировать её в FEMM в виде DXF файла при помощи команды File - Import DXF. При помощи команды

File → Export DXF можно выгрузить модель в DXF файл, для дальнейшего редактирования в сторонней конструкторской программе.

Однако, начинающим пользователям лучше использовать стандартные возможности FEMM по вводу модели. Это позволяет лучше вникнуть в суть процесса.

Для ввода точек активируем кнопку Operate on Nodes

Сначала вводим сердечник. Координаты точек сердечника указаны в таблице 1. Для этого, при помощи клавиши табуляции, вызываем окно ввода координат Enter Point (рис. 3). для каждой точки.

Operate on segments

Рис. 3. Окно ввода координат точек →

E	nter Point ×	
x-coord	0	
y-coord	0	
	OK Cancel	

Таблица 1. Координаты точек сердечника

1.5. Чтобы соеденить введенные точки между собой, активируем кнопку

Х Y 0 0 0 13.6 3.9 4.1 3.9 9.5 17.55 4.1 17.55 9.5 25.65 4.1 25.65 9.5 39.3 4.1 39.3 9.5 43.2 0 43.2 13.6

Рис. 4. Контур сердечника →

Соединив все введенные точки, мы получаем контурную линию,которая обрамляет область, заполненную материалом сердечника — ферритом (рис.4).



1.6. Первичная обмотка трансформатора содержит 20 витков круглого медного провода диаметром 0.55 мм. Вторичная обмотка содержит две одновитковые секции, выполненные из медной фольги толщиной 0.2 мм и шириной 11 мм. FEMM может анализировать как последовательно включенные секции, так и параллельные. Однако с последовательными секциями работать проще. Поэтому считаем, что эти одновитковые секции включены последовательно. Т.е. вторичка имеет 2 витка. В случае, если секции включены параллельно и вторичка имеет 1 виток, результаты можно будет пересчитать через коэффициент трансформации. 1.6.1. Так же как и в случае сердечника (пункт 1.4), для прорисовки обмотки нужно ввести опорные точки. Координаты точек обмотки, намотанной круглым проводом, указаны в таблице 2: 1.6.2. Чтобы соеденить введенные точки между собой, активируем кнопку **Operate on arc segments** В окне **Arc segment properties** указываем Arc = 180. В итоге получаем вид, изображенный на рис. 5.

m / n	T 7	-			
	Коорлинаты	ΤΟΥΡΚ ΟΌΜΟΤΚΗ	выполненной	KUNLUM	проволом
Tuomingu 2	тоординаты	TOACK COMOTINE,	DDIII0/IIICIIII0/I	KP y L / DIM	проводом

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
5.22	6.825	5.77	6.825	6.32	6.825	6.87	6.825
7.42	6.825	7.97	6.825	8.52	6.825	9.07	6.825
9.62	6.825	10.17	6.825	10.72	6.825	11.27	6.825
11.82	6.825	12.37	6.825	12.92	6.825	13.47	6.825
14.02	6.825	14.57	6.825	15.12	6.825	15.67	6.825
16.22	6.825						
26.98	6.825	27.53	6.825	28.08	6.825	28.63	6.825
29.18	6.825	29.73	6.825	30.28	6.825	30.83	6.825
31.38	6.825	31.93	6.825	32.48	6.825	33.03	6.825
33.58	6.825	34.13	6.825	34.68	6.825	35.23	6.825
35.78	6.825	36.33	6.825	36.88	6.825	37.43	6.825
37.98	6.22						



Рис. 5. Сердечник и первичная обмотка

1.6.3. Координаты точек вторичной обмотки, выполненной фольгой, указаны в таблице 3.

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
5.22	5.3	5.22	5.5	5.22	8.15	5.22	8.35
16.22	5.3	16.22	5.5	16.22	8.15	16.22	8.35
26.98	5.3	26.98	5.5	26.98	8.15	26.98	8.35
37.98	5.3	37.98	5.5	37.98	8.15	37.98	8.35

Таблица З. Координаты точек вторичной обмотки

Соединяем введенные точки между собой так же, как это делалось в пункте 1.5. Получаем итоговый вид, на котором прорисованы все области модели трансформатора (рис. 6).



Рис. 6. Итоговый вид модели трансформатора

1.7. Как и в прошлый раз, мы должны определить границы исследуемой области. В данном случае, сердечник обладает проницаемостью в тысячи раз превышающей проницаемость окружающего пространства. Справедливо полагать, что в этом случае практически все поле будет сосредоточено в сердечнике. Следовательно границей исследуемой области будут внешние границы сердечника.

Определим свойства этой границы. Для этого активируем пункт меню **Properties** → **Boundary**, вызывающий окно **Property Definition**. Здесь давим кнопочку **Add Property**, которая вызывает окно **Boundary Property** (рис.7). Выбираем тип границы **BC Type** → **Prescribed A**. Оставляем настройки по-умолчанию и присваиваем границе какое-то имя, например **A=0**.

	Boundary	Property	>	5
Name	A=0		ОК]
BC Type	Prescribed A		▼ Cancel]
Small ski	n depth parameters	Prescribe	d A parameters	1
μ,	0	A 0	0	
σ,MS/m	0	A 1	0	
Mixed BC	C parameters	A 2	0	
c 1 coeffi	icien 0	φ,	0	
Air Gap p	arameters			1
Inner Ang	gle, 0			
Outer Ang	gle, Deg 🛛]		

- Рис.7. Определение свойства границы

Теперь активируем кнопку **Operate on segments Г**. Поочередно кликаем правой кнопкой мышки по всем четырем сегментам внешней границы, с тем чтобы они окрасились в красный цвет. Затем при помощи клавиши пробела вызываем окно **Segment Property** в котором выделенным сегментам присваиваем свойство границы **A=0** (рис. 8).

Рис. 8. Присвоение сегментам свойств границы →



1.8. Теперь надо указать материалы для различных областей модели. Для этого нужно пометить эти области специальными ярлычками, расстановка которых активируется кнопкой **Operate on block labels** [____].

Далее расставляем ярлычки, кликая левой кнопкой мышки (рис. 9). Для увеличения мелких областей используйте кнопку ⊕ или пункт меню View → Zoom In.

	femm - [elp43_10_28_1.FEM]	– + X
Eile Edit View Problem Grid Operation Properties Mesh An	alysis Window Help	
D 🗠 🕫 💌 🐿 🔍 🔍 🔍		
	s <none> s_<none> Bs_None> Bs_None> Bs_None> Bs_None> Bs_None></none></none>	م_ <none> ع</none>
(x=35.7900,y=-1.4400)		

Рис. 9. Вид модели с расставленными ярлычками

1.9. Определяем параметры материалов.

Для этого активируем пункт меню **Properties** → **Materials**, вызывающий окно **Property Definition**. Здесь давим кнопочку **Add Property**, которая вызывает окно **Block Property**.

	Block Property	×			
Name	Air				
B-H Curve	Linear B-H Relationship				
Linear Material	Properties				
Relative μ r	1 Relative ^µ z 1				
$\phi_{\rm hr}$, deg	0 ^{\$\$} hz , deg 0				
Nonlinear Mate	rial Properties				
Edit B	-H Curve hmax, deg 0				
Coercivity	Electrical Conductivity				
H , A/m c	0 σ, MS/m 0				
Source Current	Density				
J, MA/m^2	0				
Special Attribut	es: Lamination & Wire Type				
Not laminate	d or stranded 💌				
Lam thickness,	0 Lam fill factor 1	1			
Number of	0 Strand dia, mm 0	1			
OK Cancel					

Рис. 11. Определение свойств материала Ferrit (сердечник) →

- Рис. 10. Определение свойств материала Air (воздух)

1.9.1. Определяем материал Air (воздух), заполнив окно поля окна **Block Property** так, как показано на рис. 10.

	Block F	Property	×		
Name	Ferrit				
B-H Curve	Linear B-H Relatio	onship 💌			
Linear Materia	Properties				
Relative μ_x	2400	Relative $^{\mu}$ y	2400		
${}^{\phi}_{\ \ hx}$, deg	0	ϕ_{hy} , deg	0		
Nonlinear Mate	erial Properties	4			
Edit E	H Curve	$^{\psi}$ hmax, deg	0		
Coercivity		Electrical Cor	ductivity		
H , A/m c	0	σ,MS/m	0		
Source Current	Density				
J, MA/m^2	0				
Special Attribut	es: Lamination & V	Vire Type			
Not laminate	d or stranded		_		
Lam thickness,	0	Lam fill factor	1		
Number of	0	Strand dia, mm	0		
	OK Cancel				

1.9.2. Определяем материал (сердечник), заполнив окно поля окна Block Property так, как показано на рис. 11.

	Block Pi	roperty		×
Name	Copper			
B-H Curve	Linear B-H Relation	nship 💌		
Linear Material	Properties			_
Relative μ	1	Relative $^{\mu}$ z	1	
∲ _{hr} ,deg	0	$\phi_{\rm hz}$, deg	0	
Nonlinear Mate	rial Properties	1		
Edit B	-H Curve	φ hmax, deg	0	
Coercivity		Electrical Cor	nductivity	
H _c ,A/m	0	σ _{, MS/m}	58	
Source Current	Density			
J, MA/m^2	0			
Special Attribut	es: Lamination & Wi	ire Type		_
Not laminate	d or stranded		•]
Lam thickness,	0	Lam fill factor	1	1
Number of	0	Strand dia, mm	0	1
OK Cancel				

- Рис. 12. Определение свойств материала Соррег (медь обмоток)

9.3 Определяем материал Соррег (медь обмоток), заполнив окно поля окна **Block Property** так, как показано на рис.12.

1.10. Определяем схемные параметры, необходимый для задания тока, протекающего в обмотках трансформатора. Предположим, что мы будем измерять индуктивность рассеяния классическим способом. Согласно этого способа, индуктивность рассеяния приведенная к первичной обмотки трансформатора, равна индуктивности первичной обмотки в условиях короткого замыкания вторичной обмотки. В этих условиях, ампервитки обоих обмоток взаимно компенсируются (равны и имеют противоположный знак). Т.е. I1*n1 = -I2*n2. Зададим ток первичной обмотки **n1**. Для этого активируем пункт меню **Properties** → **Circuits**, вызывающий окно **Property Definition**. Здесь давим кнопочку Add Property, которая вызывает окно (рис.13). В поле Circuit Current, Amps устанавливаем амплитудное значение тока 1.5А для первичной обмотки трансформатора.

	Circuit Property ×
Name n1	
C Parallel C Series	Circuit Current, Amps 1.5 OK Cancel

Circuit Property

ОК

Properties for selected block ×

Cancel

Circuit Current, Amps

-15

Name n2

O Parallel

Series

Рис.13. Установка тока первичной обмотки →

Далее задаем ток вторичной обмотки **n2** (рис. 14). Согласно условию взаимной компенсации ампервитков, ток вторичной обмотки равен:

I2 = -I1 * n1/n2 = 1.5 * 20/2 = -15A



1.11. Для присвоения различным областям свойств материалов, активируем кнопку **Operate on block labels** Теперь кликаем правой кнопкой мышки по точке соответствующего ярлычка, чтобы та окрасилась в красный цвет. После этого давим пробел, что вызывает окно **Properties for selected block** рис.14.

r	ис. 14. Присвоение своиств оо	ластям (олокам) модели → 🛛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛 🗛	
			Block type Air
NoBezho	Properties for selected block × Block type Copper Mesh size 0 ✓ Let Triangle choose Mesh Size In Circuit n1 Number of Turns 1 Magnetizatic 0 In Group 0 Ellock label located in an external region Set as default block label	Для сегментов обмоток трансформатора необходимо дополнительно указать, что они включены в схему. Для этого в поле In Circuit окна Properties for selected block выбираем цепь n1 для первичной обмотки трансформатора (рис.15) и n2 для вторичной обмотки трансформатора (рис.16).	Block type Air Mesh size 0 Image: Choose Mesh Size In Circuit <none> Number of Image: Choose Mesh Size Number of Image: Choose Mesh Size In Group Image: Choose Mesh Size Image: Choose Mesh Size Image: Choose Mesh Size Image: Cho</none>
	OK Cancel	u ,	

Рис. 15. Присвоение свойства первичной обмотке.



- Рис. 16. Присвоение свойства вторичной обмотке.

При этом не забываем, что если в правом окне магнитопровода условно положительное направление движения тока, то в левом окне условно отрицательное. Поэтому, если для правого окна указывается положительное значение **Number of Turns**, а для левого отрицательное (или наоборот).

После присвоения всех областям соответствующих материалов, должна получиться следующая картинка (рис.17).

Здесь все области прорисованы, свойства областей определены, свойства границ также определены.

На этом, создание модели трансформатора можно считать законченным.



Рис.17. Итоговый вид моделировали

2. Моделирование

2.1. Перед началом моделирования, необходимо разбить модель на конечные элементы. Кнопка **Run mesh generator** позволяет произвести такое разбиение автоматически.



После нажатия этой кнопки и завершения разбиения, получится вид изображенный на рис.18.

- Рис.18. Разбиение модели на конечные элементы
- 2.2. Для запуска расчета модели, нажимаем кнопку Run Analysis 🌌
- 2.3. Для отображения результатов, нажимаем кнопку View result 🤷

2.4. И наконец-то мы можем видеть картину распределения поля (рис.19). Из рис.19 видно, что поток магнитного рассеяния сконцентрирован в зазоре между обмотками.



Рис. 19. Картина распределения поля рассеяния

2.5. Теперь определим комплексное сопротивление первично и вторичной обмотки. Для этого, при помощи команды **View-> Circuits Props**, вызываем окно **Circuit Properties** (рис.20). В строке **Circuit Name** выбираем первичную обмотку **n1**.

Строка Voltage/Current = 0.0983801+I*0.841669 Ohms дает комплексное сопротивления первичной обмотки на частоте 100 кГц. Индуктивность рассеяния первичной обмотки можно определить по формуле: Ls1=0.841669/(2*pi*F)=0.841669/(2*pi*100000)=1.34 мкГн

Circuit Properties ×	← Рис. 20. Своиства первичной обмотки
Circuit Name n1 Results Total current = 1.5 Amps Voltage Drop = 0.14757+1*1.2625 Volts Flux Linkage = 2.00934e-006-1*9.34506e-009 Webers Flux/Current = 1.33956e-006-1*6.23004e-009 Henries Voltage/Current = 0.0983801+1*0.841669 Ohms Real Power = 0.110678 Watts Reactive Power = 0.946877 VAr Apparent Power = 0.953324 VA OK	Circuit Properties × Circuit Name n2 Results Total current = -15 Amps Voltage Drop = -0.0134639-1*0.0111901 Volts Flux Linkage = -1.78096e-003-1*9.34506e-010 Webers Flux/Current = 1.18731e-009+1*6.23004e-011 Henries Voltage/Current = 0.00837592+1*0.000746006 Ohms Real Power = 0.100379 Watts Reactive Power = 0.0839257 VAr Apparent Power = 0.131302 VA

Рис.21. Свойства вторичной обмотки →

Теперь в строке Circuit Name выбираем вторичную обмотку n2 (рис.21).

Строка Voltage/Current = 0.000897592+I*0.000746006 Ohms дает комплексное сопротивления вторичной обмотки на частоте 100 кГц. Индуктивность рассеяния вторичной обмотки можно определить по формуле: Ls2=0.000746006/(2*pi*F)=0.000746006/(2*pi*100000)=0.0469 мкГн

В самом начале этой методички говорилось, что FEMM делает расчет полей только в пределах плоскопараллельной области, включающей сердечник. Чтобы получить окончательное значение индуктивности рассеяния, необходимо умножить полученную индуктивность рассеяния Ls на величину, равную отношению средней длины витка обмотки к удвоенной толщине сердечника.

Для сердечника ELP 43/10/28 средняя длина витка равна **lw=27.9*2+8.1*2+\pi*13.65=114.88 мм**. Следовательно, окончательное значение индуктивности рассеяния, приведенной к первичной обмотке, равно:

Ls1 = 1.34uH * 114.88/(2*27.9) = 2.76 мкГн

Чтобы не заниматься постоянными пересчетами, можно просто ввести величину, равную половине средней длины витка, в качестве толщины сердечника - **Depth** (рис.2). Однако эта мера удобна только для измерения индуктивности рассеяния. В случае измерения индуктивности намагничивания, данная модификация приведет к получению завышенного значения. В общем, надо выбирать то, что удобнее для конкретного случая.

Примечание: Приведенный способ измерения индуктивности рассеяния дает её несколько заниженное значение, т.к. расчет ведется на основании полного реактивного сопротивления обмотки. А это сопротивление,

Problem Definition				
Problem Type	Planar			
Length Units	Millimeters 💌			
Frequency (Hz)	0			
Depth	27.9			
Solver Precision	1e-008			
Min Angle	30			
Smart Mesh	On 💌			
AC Solver	Succ. Approx			
Previous Solution				
Prev Type	None			
Comment				
Add comments here.				
OK Cancel				

кроме индуктивности рассеяния, содержит и индуктивность намагничивания. Однако, это именно та величина, которая получается при обычном способе измерения. Т.е. когда за индуктивность рассеяния принимается индуктивность первичной обмотки трансформатора, измеренную в условиях короткого замыкания вторичной обмотки.

- Рис. 22. Меню формулировки задачи

2.6. Если мы собираемся использовать полученное значение индуктивности рассеяния для моделирования в каком-то SPICE симуляторе, то лучше конечно "отделить мух от колбасы", т.е. отделить индуктивность рассеяния от индуктивности намагничивания. Это позволяет сделать другой способ определения индуктивности рассеяния, основанный на вычислении суммарной энергии поля. Далее мы этот способ рассмотрим.

Для вычисления энергии поля лучше использовать постоянный ток. Одновременно это позволит исключить влияние различных высокочастотных эффектов на точность измерения. Для перехода на постоянный ток, вызовем окно **Problem Definition** (Формулировка задачи), кликнув по пункту меню **Problem**.

Устанавливаем Frequency (Hz) - 0 (постоянный ток).

Далее, если разбиение не сделано, разбить модель на конечные элементы при помощи кнопки **Run mesh**

Произвести перерасчет модели, при помощи кнопки **Run Analysis** *и* нажав кнопку **View result** , отобразить результаты (рис.23).



Рис. 23. Картина распределения поля рассеяния

Судя по всему, картина распределения поля практически не изменилась. Теперь, при помощи кнопки **Areas** : (Меню **Operation** -> **Areas**) выделяем все области.

Для этого кликаем мышкой по каждой области, после чего та окрашивается в зеленый цвет. В результате все должно стать зеленым (рис.24).



Рис. 24. Выбор областей для исследования

Теперь вызываем окно Block Integrals (рис.25), нажав на кнопку **J** Integrate .

Block Integrals		×
A . J		•
	OK	Cancel

← Рис. 25. Окно выбора параметра для интегрирования

Рис. 26. Выбор параметра → интегрирования

Block Integrals			×
Magnetic field energ	IY	•	[
	ОК	Cancel	

В окне **Block Integrals** выбираем режим **Magnetic field energy** (рис.26). давим ОК и получаем результат интегрирования в окне **Integral Result**

(рис.27), показывающий что общая энергия поля рассеяния составляет М=1.65155 мкДж.

Integral Result	
1.65155e-006 Joules	
	ОК

- Рис.27. Результат интегрирования

Зная энергию поля и ток обмотки, можно легко определить индуктивность обмотки. Так как ток первичной обмотки I1=1.5A, её индуктивность рассеяния равна: Ls1 = 2*M/(I1^2) = 2 * 1.65155u/1.5^2 = 1.468 мкГн

Так же как и в предыдущем случае, чтобы получить окончательное значение индуктивности рассеяния, необходимо умножить

полученную индуктивность рассеяния Ls1 на величину, равную отношению средней длины витка обмотки Lw = 114.88 мм к удвоенной толщине сердечника:

Ls1 = 1.468uH * 114.88/(2*27.9) = 3.0224 мкГн