



SIMPLY MORE

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Dr.-Günter-Henle-Straße 8 D-56271 Mündersbach Phone: +49 2680 181 0 Fax: +49 2680 181 244 www.ewm.de info@ewm.de



Инструкция по эксплуатации

Сварка МИГ/МАГ и ручная сварка

PHOENIX 330 coldArc

PHOENIX DRIVE 4L coldArc



Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации!

В противном случае Вы можете подвергнуться опасности!

Обслуживание аппарата могут выполнять только лица, ознакомленные с соответствующими инструкциями по технике безопасности!



На аппаратах имеются условные обозначения, подтверждающие соответствие требованиям следующих нормативных документов EC:

- Рекомендация ЕС "Низковольтная аппаратура" (2006/95/EG)
- Рекомендация EC/EMV (2004/108/EG)



В соответствии со стандартами IEC 60974, EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.



Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, Нормы 8-95

ME05



Соответствует требованиям:

ГОСТ 18130-79, ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75, **Нормы** 8-95

CA

© 2007

Могут вноситься изменения! Арт. №:099-004986-EWM08 По состоянию на: 16.05.2007



Уважаемый клиент!

Поздравляем от всего сердца, Вы остановили свой выбор на одном из изделий высочайшего качества производства компании EWM HIGHTEC WELDING GmbH.

Благодаря своему исключительному качеству, приборы EWM демонстрируют результаты работы высочайшей точности. И на это мы с радостью готовы предоставить Вам трехлетнюю гарантию в соответствии с нашим руководством по эксплуатации.

Мы разрабатываем и производим качество! За каждую деталь в отдельности и за весь прибор в целом – мы несем ответственность за наши изделия.

Во всех своих высокотехнологичных компонентах наши сварочные аппараты воплощают ориентированную на будущее новейшую технологию при высочайшем уровне качества. Каждое наше изделие подвергается самым тщательным испытаниям, и мы гарантируем Вам безупречное состояние наших изделий как с точки зрения материалов, так и их обработки.

В настоящем руководстве по эксплуатации Вы найдете всю необходимую информацию о вводе прибора в эксплуатацию, а также указания по технике безопасности, техническому обслуживанию и уходу, технические данные и информацию о гарантии. Надежная и долгосрочная работа прибора гарантируется только в том случае, если принимаются во внимание все эти указания.

Мы благодарим Вас за Ваше доверие и надеемся на долгосрочное партнерство по принципу «ЕWM – ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА».

С уважением,

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

B. Sulling

Bernd Szczesny Директор

Данные о приборе и о компании



Пожалуйста, впишите в соответствующие поля данные о приборе EWM и данные о Вашей компании.

FWM HIGHTEC® WELDING	EWM HIGHTEC WE D-56271 MÜNDERS	
TYP:		SNR:
ART:		PROJ:
GEPRÜFT/CONTROL:		CE

Клиент / название компании
Улица и номер дома
Почтовый индекс / населенный пункт
Страна
Печать / подпись дистрибьютора партнера EWN
Дата поставки

Кли	ент / название компании
—— Улиі	ца и номер дома
 Поч [.]	товый индекс / населенный пункт
Стра	ана
Печа	ать / подпись дистрибьютора партнера EWN

Содержание В интересах вашей безопасности



1 Содержание

1	Содер	держание			4
2	Указаі	ния по техн	нике безоі	пасности	8
	2.1			безопасности	
	2.2	Транспорт	гировка и у	установка	10
		2.2.1	Условия (окружающей среды	10
	2.3	Указания	по использ	вованию данной инструкции по эксплуатации	11
3	Техни	ческие хар	актеристь	ики	12
•	3.1		•	C	
	3.2				
4					
7	4.1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	7.1	4.1.1		еди	
		4.1.2		И	
	4.2				
	1.2	4.2.1		еди	
		4.2.2		И	
5	Описо			РИНБ	
J	5.1			ния – элементы управления	
	J. I	5.1.1		правления сварочного аппарата	
		5.1.2	•	ние устройством подачи проволоки М3.70	
		J. 1.Z	5.1.2.1	Элементы управления под крышкой	
	5.2	Сварка MI		Chamber of the chambe	
	0.2	5.2.1		ение задачи для сварки МИГ / МАГ	
		5.2.2		варочного задания МИГ/МАГ	
			5.2.2.1	Основные параметры сварки	
			5.2.2.2	Режим работы	
			5.2.2.3	Вид сварки	
			5.2.2.4	Дросселирование / Динамика	
			5.2.2.5	Функция «Superpulsen»	
		5.2.3	Рабочая	точка для сварки МИГ / МАГ	32
			5.2.3.1	Выбор устройства индикации	32
			5.2.3.2	Настройка рабочих точек в зависимости от толщины материала, сварочного тока,	
				скорости подачи проволоки	
			5.2.3.3	Коррекция длины электрической дуги	
			5.2.3.4	Дожигание электрода	
			5.2.3.5	Принадлежности для настройки рабочих точек	
		5.2.4		ение сварочных данных сварки МИГ / МАГ (дисплей)	
		5.2.5		истики coldArc	
		5.2.6		іммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ	
			5.2.6.1	Знаки и значения функций	
			5.2.6.2	2-тактный режим	
			5.2.6.3	2-тактный режим с функцией Superpuls	
			5.2.6.4 5.2.6.5	2-тактный, специальный	
			5.2.6.5	гочечный режим2-тактный специальный режим с функцией Superpuls	
			5.2.6.7	2-тактный специальный режим с функцией Superpuls	
			5.2.6.8	4-тактный режим с функцией Superpuls	
			5.2.6.9	4-тактный, специальный	
			5.2.6.10	4-тактный специальный режим с функцией Superpuls	
		5.2.7		гельное отключение сварки МИГ / МАГ	
		5.2.8		олнения программы для сварки МИГ / МАГ (режим «Program-Steps»)	
		4:=:#	5.2.8.1	Выбор параметров выполнения программы с помощью управления сварочным	5
				аппаратом M3.10 или M3.11	45
			5.2.8.2	Выбор параметров выполнения программы с помощью устройства подачи	
				проволоки М3.70	45



В интересах вашей безопасности	

		5.2.8.3	Обзор параметров сварки МИГ / МАГ МЗ.10 / МЗ.11	46
		5.2.8.4	Обзор параметров сварки МИГ/МАГ, МЗ.70	47
		5.2.8.5	Пример, сварка прихватками (2-тактный режим)	48
		5.2.8.6	Пример, сварка алюминия прихватками (2-тактный специальный режим)	
		5.2.8.7	Пример, сварка алюминия (4-тактный специальный режим)	
		5.2.8.8	Пример, наружные швы (4-тактный режим Superpuls)	
	5.2.9		лавная программа A»	
	0.2.7	5.2.9.1	Выбор параметров (программа A) управления сварочным аппаратом M3.10 или M3.11	
		5.2.9.2	Выбор параметров (программа А) с помощью управления устройством подачи	00
		0.2.7.2	проволоки М3.70	53
		5.2.9.3	Обзор параметров сварки МИГ / МАГ МЗ.10 / МЗ.11	
	5.2.10		ная горелка для сварки МИГ / МАГ	
	5.2.11	Программ	ируемая горелка Powercontrol для сварки МИГ / МАГ	5 <i>6</i>
	0.2.11	5.2.11.1	Программируемая горелка Powercontrol с тумблером (стандартные функции,	00
		0.2.11.1	заводская настройка)	54
		5.2.11.2	Горелка Powercontrol с функцией нарастания и спада тока с двумя тумблерами	00
		J.Z.11.Z	(стандартные функции, заводская настройка)	5,6
		5.2.11.3	Программируемая горелка Powercontrol с тумблером (специальные функции)	
	5.2.12		ай "Pusch/Pull"-горелка для сварки МИГ / МАГ	
	J.Z. 1Z	5.2.12.1	Распайка выводов	
	5.2.13		ные параметры, "М3.70/М3.71"	
	5.2.15	5.2.13.1	Список Специальные параметры	
		5.2.13.2	Выбор, изменение и сохранение параметров	
		5.2.13.3	Вернуть к заводским установкам	
		5.2.13.4	Время заправки проволоки (Р1)	
		5.2.13.5	Программа "0", снятие блокировки программы (Р2)	60
		5.2.13.6	Режим индикации горелки Powercontrol (P3)	
		5.2.13.7	Ограничение программ (Р4)	
		5.2.13.8	Специальная работа в 2- и 4-тактном специальных режимах (Р5)	
		5.2.13.9	Разблокировка специальных заданий SP1 - SP3 (P6)	
		5.2.13.10	Режим коррекции, настройка пределов (Р7)	6
		5.2.13.11	Переключение программы со стандартной горелкой (Р8)	62
		5.2.13.12	Настройка п-тактного режима	64
		5.2.13.13	4-тактный/4-тактный с запуском кратким нажатием (Р9)	64
		5.2.13.14	Настройка «Индивидуальный или спаренный режим» (Р10)	
		5.2.13.15	·	
		5.2.13.16	Программный замковый выключатель (SCH)	
5.3	Сварка ВИ			
	5.3.1		даний для сварки ВИГ	
	5.3.2		вка сварочного тока для сварки ВИГ	
	5.3.3		ение данных сварки ВИГ (дисплей)	
	5.3.4		е дуги ВИГ	
		5.3.4.1	Контактное зажигание дуги	
	5.3.5		ммы / Режимы работы сварки ВИГ	
	0.0.0	5.3.5.1	Знаки и значения функций	
		5.3.5.2	2-тактный режим	
		5.3.5.3	2-тактный, специальный	
		5.3.5.4	4-тактный режим	
		5.3.5.5	4-тактный, специальный	
	5.3.6		4-тактный, специальный ельное отключение сварки ВИГ	
	5.3.7		ельное отключение сварки вил лнения программы для сварки ВИГ (режим «Program-Steps»)	
	5.5.7			
E 1	Danuas se	5.3.7.1	Обзор параметров для сварки ВИГ	
5.4			невыми электродами	
	5.4.1		даний для ручной сварки стержневым электродом	
	5.4.2		вка сварочного тока для ручной сварки стержневым электродом	
	Г 4 Э	5.4.2.1	Настройка в зависимости от диаметра электрода	
	5.4.3	отоораже	ение данных для ручной сварки стержневыми электродами (дисплей)	/ 2

Содержание В интересах вашей безопасности



		5.4.4	Устройство форсажа дуги «Arcforcing»	
		5.4.5	Автоматическое устройство «Горячий старт»	73
			5.4.5.1 Ток горячего старта и время горячего старта	73
		5.4.6	Устройство Antistick	
	5.5	Интерфе	ЭЙСЫ	
		5.5.1	Интерфейс автоматизации	
		5.5.2	Интерфейс для роботов RINT X11	
		5.5.3	Интерфейс промышленной шины BUSINT X10	
		5.5.4	Интерфейс подачи проволоки DVINT X11	
		5.5.5	Интерфейсы ПК	
		5.5.6		
		0.5.0	Возможности настройки, внутренние	
	Г /	16	5.5.6.1 Переключение с двухтактного на промежуточный привод	
	5.6		й выключатель	
	5.7		часов работы	
	5.8		гва дистанционного управления	
		5.8.1	Ручное устройство дистанционного управления R10	
		5.8.2	Ручное устройство дистанционного управления R20	
		5.8.3	Ручное устройство дистанционного управления R40	79
	5.9	Режим «	Специальный»	80
		5.9.1	Выбор	80
		5.9.2	Пакетное задание	
		5.9.3	Включить/выключить функцию удержания параметров	80
		5.9.4	Переключение скорости подачи проволоки (абсолютная / относительная)	
		5.9.5	Возврат к заводским настройкам сварочных заданий	
		5.9.6	Выход из специального режима без изменений	
		5.9.7	Выход из специального режима с изменениями	
	5.10		Информация о заданиях»	
	5.11		ер заданий (организация сварочных заданий)	
		5.11.1	Создание нового задания в свободной области памяти или копирование задания	
		5.11.2	Загрузка специального задания (SP1 - SP3)	
		5.11.3	Загрузка существующего задания из свободной области памяти	
		5.11.4	Восстановление заводских установок существующего задания (Reset JOB)	
6	Ввод	в эксплуа	атацию	85
	6.1	Общее		85
	6.2	Область	применения — использование по назначению	85
	6.3	Монтаж.	·	85
	6.4	Подключ	ение к электросети	85
	6.5		ение аппарата	
	6.6		ıй кабель, общее	
	6.7	•	МИГ / МАГ	
	0.7	6.7.1	Подключение межсоединительного пакета кабелей	
		0.7.1	6.7.1.1 Сварочный аппарат	
		6.7.2	Подключение модуля охлаждения	
		6.7.3	Подключение модуля охлаждения Подключение сварочной горелки	
		6.7.4		
			Подключение кабеля массы	
		6.7.5	Закрепление стержневой катушки (настройка предварительного натяжения)	
		6.7.6	Установка катушки с проволокой	
		6.7.7	Замена роликов подачи проволоки	
		6.7.8	Установка проволочного электрода	
		6.7.9	Установка тормоза катушки	
	6.8		защитного газа	
		6.8.1	Подключение защитного газа	95
		6.8.2	Проверка газа	96
		6.8.3	Функция "Продувка пакета шлангов"	96
		6.8.4	Регулировка расхода защитного газа	
7	Тоуши	וחפנגטס טק	бслуживание и уход	
′	7.1		ослуживание и уход	
	7.1			
	1.∠	TIVICTKa		71



7.3 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 Измерение напряжения холостого хода 99 7.3.8 7.4 7.5 Утипизация изделия 101 7.6 Соблюдение требований RoHS.......101 8.2 10.2 10.3 10.4 11.1 12.1.1 12.1.2 12.2

Указания по технике безопасности

В интересах вашей безопасности



Указания по технике безопасности

2.1 В интересах вашей безопасности



Соблюдайте правила предупреждения несчастных случаев!

Несоблюдение следующих мер безопасности может быть опасным для жизни!

Использование по назначению

Данный аппарат изготовлен на современном уровне техники в соответствии с действующими стандартами и нормативами. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению (см. раздел "Ввод в эксплуатацию / Область применения").

Использование не по назначению

Данный аппарат может представлять опасность для людей, животных и материальных ценностей, если он

- используется не по прямому назначению,
- эксплуатируется необученным и неквалифицированным персоналом,
- ненадлежащим образом конструктивно изменен или переоборудован.



В настоящем руководстве по эксплуатации описывается безопасное обращение со сварочным аппаратом. Поэтому прежде всего следует внимательно прочитать и понять руководство, а затем приступать к работе.

Каждый работник, связанный с эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом сварочного аппарата, должен прочитать данное руководство по эксплуатации и выполнять все указания, в особенности касающиеся техники безопасности. В случае необходимости это должно подтверждаться подписью.

Кроме того, должны соблюдаться

- соответствующие предписания по предупреждению несчастных случаев,
- общепринятые правила техники безопасности,
- национальные правила и т.д.



Для сварочных работ следует надевать соответствующую сухую защитную одежду (например, перчатки).

Защищать глаза и лицо защитной маской.



Поражение электрическим током может быть опасным для жизни!

- Не прикасайтесь к деталям аппарата, которые находятся под напряжением.
- Аппарат должен подключаться только к правильно заземленным розеткам.
- Эксплуатация аппарата допускается только с исправным кабелем, оснащенным защитным проводом и штекером.
- Неквалифицированно отремонтированный штекер или поврежденная изоляция сетевого кабеля могут привести к поражению электрическим током.
- Вскрытие корпуса аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом.
- Перед тем, как открывать, вытащите вилку сетевого кабеля из розетки! Простого выключения аппарата недостаточно. Подождите 2 минуты, пока не разрядятся конденсаторы.
- Сварочную горелку и держатель электродов всегда следует класть на изолирующую подкладку.
- Не допускается использование аппарата для размораживания труб!



Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю, поэтому:

- Перед началом работ на платформе или на лесах обеспечить страховку от падения.
- При сварке надлежащим образом обращаться с зажимом массы, горелкой и изделием, не использовать их не по назначению. Не прикасаться незащищенной кожей к токоведущим частям.
- Заменять электроды только в сухих перчатках.
- Не использовать горелку или кабель массы с поврежденной изоляцией.



Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению!

- Не вдыхать дым и газы.
- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги. Пары хлорированных углеводородов под действием ультрафиолетового излучения могут превращаться в токсичный фосген.





В интересах вашей безопасности



Изделие, разлетающиеся искры и капли очень горячие!

- Не допускать пребывания детей и животных в рабочей зоне. Их поведение может быть непредсказуемым.
- Удалить из рабочей зоны резервуары с горючими или взрывоопасными жидкостями. Существует опасность пожара и взрыва.
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки. Опасность взрыва существует также в том случае, если кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах могут создавать повышенное давление в результате нагрева.



Берегитесь возникновения пламени!

- Должна быть исключена любая возможность возникновения пламени. Пламя может возникнуть, например, от разлетающихся искр, раскаленных деталей или горячего шлака.
- Следует постоянно контролировать, не возникли ли в рабочей зоне очаги возгорания.
- Не следует носить в карманах легко воспламеняемые предметы, такие, как, например, спички и зажигалки.
- Вблизи зоны выполнения сварочных работ необходимо обеспечить наличие огнетушителей, соответствующих виду сварки, и легкость доступа к ним.
- Резервуары, в которых содержались горюче-смазочные материалы, должны быть тщательно очищены перед началом сварочных работ. При этом просто опорожнить резервуары недостаточно.
- После сварки изделия прикасаться к нему или приближать его к воспламеняющимся материалам можно только после того, как оно достаточно охладится.
- Блуждающие сварочные токи могут полностью разрушить систему защиты домашнего электрооборудования и вызвать пожар. Перед началом сварочных работ следует убедиться в том, что зажим массы надлежащим образом закреплен на изделии или сварочном столе и между изделием и источником тока имеется прямое электрическое соединение.



Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Используйте соответствующие средства защиты слуха (защитные наушники или вкладыши).
- Следите за тем, чтобы от шума не страдали люди, находящиеся в рабочей зоне.



При работе сварочного аппарата или генерировании импульсов высокого напряжения в узле зажигания возможно возникновение помех от электрических и электромагнитных полей.

- Согласно стандарту EN 50199 "Электромагнитная совместимость", аппараты предназначены для эксплуатации в промышленных зонах. Если же они используются, например, в жилых районах, то могут возникать проблемы, связанные с необходимостью обеспечения электромагнитной совместимости.
- При нахождении в непосредственной близости от сварочного аппарата может нарушиться функционирование кардиостимуляторов.
- Возможно нарушение функционирования электронных устройств (например, устройств обработки данных, станков с ЧПУ), находящихся вблизи места сварки!
- Возможны помехи в прочих силовых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных кабелях, расположенных над, под и рядом со сварочным оборудованием.



Электромагнитные помехи должны быть уменьшены до такого уровня, при котором они не будут влиять на функционирование. Возможные меры по их уменьшению:

- Сварочные аппараты должны регулярно обслуживаться (см. раздел "Обслуживание и уход")
- Сварочные провода должны быть по возможности короткими, и прокладывать их следует вместе или поближе друг к другу на полу.
- Влияние излучения может быть уменьшено выборочным экранированием проводки и устройств, расположенных поблизости.



Ремонт и модификация аппарата допускается только уполномоченным квалифицированным персоналом! При несанкционированном вмешательстве гарантия теряет силу!

Apt. №:099-004986-EWM08

Указания по технике безопасности

Транспортировка и установка



2.2 Транспортировка и установка



Аппараты должны транспортироваться и эксплуатироваться только в вертикальном положении!



Перед перемещением отключить сетевую вилку и уложить на аппарат.



Устойчивость аппарата против опрокидывания обеспечивается только при углах наклона до 10° (согласно EN 60974-1).



Закрепить газовый баллон!

- Установить баллоны с защитным газом в предусмотренные для него гнезда и закрепить их цепью.
- Соблюдать осторожность при обращении с газовыми баллонами; не бросать, не нагревать, принять меры против опрокидывания!
- При транспортировке краном снять газовые баллоны со сварочного аппарата.

2.2.1 Условия окружающей среды

Это устройство нельзя эксплуатировать во взрывоопасном помещении.

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Диапазон температуры окружающего воздуха

- при сварке: -10°С ... +40°С *),
- при транспортировке и хранении -25°С ... +55°С *).

*) При соблюдении применения соответствующей охлаждающей жидкости.

относительная влажность воздуха

- до 50% при 40°C
- до 90% при 20°C

Окружающий воздух не должен содержать повышенные количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ и т.п., если только они не образуются в процессе сварки.

Примеры необычных условий эксплуатации:

- необычный агрессивный дым,
- пар
- чрезмерно плотный масляный туман,
- необычные колебания или удары,
- чрезмерная запыленность, например, пыль от шлифовальных работ и пр.,
- тяжелые погодные условия,
- необычные условия на берегу моря или на борту судна.

При установке аппарата обеспечить свободный приток и вытяжку воздуха.

Аппарат испытан согласно классу защиты IP23, что означает:

- защиту против проникновения внутрь посторонних жестких предметов $\varnothing > 12$ мм,
- защиту от брызг воды при углах падения до 60° относительно вертикали.



Указания по технике безопасности

Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации

2.3 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации

Это руководство по эксплуатации состоит из разделов.

Для быстрой ориентации на полях страницы, кроме промежуточных заголовков, напротив особенно важных отрывков текста встречаются пиктограммы, которые по степени важности располагаются следующим образом:



Обратить внимание

Технические особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.



Внимание

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения аппарата.



Осторожно

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить опасность для людей; также включает в себя указание "Внимание".

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых пошагово описывается действия в определенных ситуациях, обозначаются круглым маркером, например:

• Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

Символ	Описание
	Нажать
	Не нажимать
G	Повернуть
	Переключить

Технические характеристики PHOENIX 330 coldArc



3 Технические характеристики

3.1 PHOENIX 330 coldArc

PHOENIX	330	coldArc

	FITOLINIA 330 COIDAIC
Диапазон регулирования: Сварочный	й ток/сварочное напряжение
Сварка ВИГ	5 A/10,2 B-330 A/23,2 B
Ручная сварка	5 A/20,2 B-330 A/33,2 B
миг/маг	5 A/14,2 B-330 A/30,5 B
Длительность включения при темпер	ратуре окружающей среды 40 °C
25% ПВ	330 A
60% ПВ	250 A
100% ПВ	210 A
Длительность включения при темпер	ратуре окружающей среды 20 °C
30% ПВ	330 A
60% ПВ	260 A
100% ПВ	220 A
Рабочий цикл	10 мин (60% ED ≙ 6 мин. сварка, 4 мин. пауза)
Напряжение холостого хода	103 B
Сетевое напряжение (допуски)	3 х 400 В (от -25% до +20%)
	3 x 415 B (-25% - +15%)
Частота тока в сети	50/60 Гц
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель)	3 x 16 A
Сетевой кабель	H07RN-F4G2,5
Макс. потребляемая мощность	13 кВА
Рекомендуемая мощность генератора	17,5 кВА
соѕ ф / КПД	0,99/89%
Класс изоляции / Степень защиты	H/IP 23
Температура окружающей среды	-10°С до +40 °С
Охлаждение аппарата	Вентилятор
Кабель массы	70 мм²
Размеры, Д/Ш/В [мм]	605 x 335 x 520
Macca	42 кг
Стандарты, соблюдаемые при изготовлении	IEC 60974/EN 60974/VDE 0544 EN 50199/VDE 0544 часть 206 ⑤ / С €





3.2 DRIVE 4L coldArc

Устройство подачи проволоки	DRIVE 4L coldArc
Питающее напряжение	42 В перем. тока
Макс. сварочный ток при 60% ПВ	500 A
Скорость подачи проволоки	от 0,5 м/мин. до 24 м/мин.
Стандартная установка роликов для подачи проволоки	1,0 + 1,2 мм (стальная проволока)
Привод	4-роликовый (37 мм)
Подключение горелки	Центральный «евро»-разъём (WZ 2)
Класс защиты	IP 23
Температура окружающей среды	-10°C до +40 °C
Размеры, ДхШхВ [мм]	690 x 300 x 410
Macca	около 18 кг
Стандарты, соблюдаемые при изготовлении	IEC 60974 EN 60974/VDE 0544EN 50199/VDE 0544 часть 206/С €



4 Описание аппарата

4.1 PHOENIX 330 coldArc


4.1.1 Вид спереди



Рисунок 4-1

14 Apt. №:099-004986-EWM08



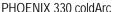



Поз.	Символ	Описание
1		Устройство подачи проволоки
2		Ручка для транспортировки
3	0 1	Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата
4		Панель управления / элементы управления (см. раздел «Принцип действия»)
5		Впускное отверстие для охлаждающего воздуха
6		Элемент управления либо подключения в данной системе не используется!
7		Розетка, сварочный ток «-»
	∕⋿	Подключение кабеля массы
8		Охлаждающий модуль
9		Транспортная тележка



4.1.2 Вид сзади

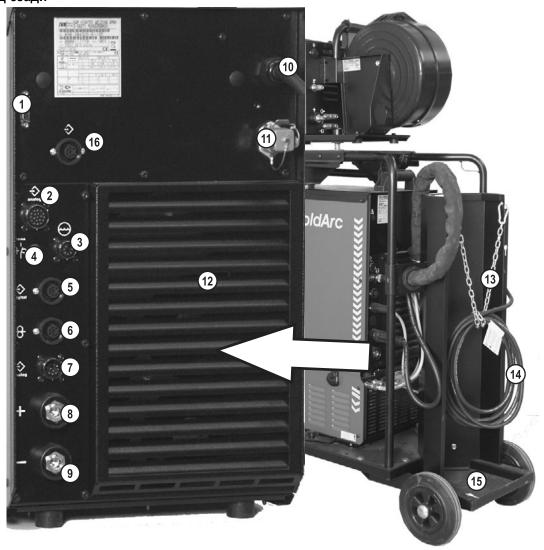


Рисунок 4-2



Поз.	Символ	Описание
1	PC INT	Интерфейс ПК, последовательный (9-контактная розетка D-SUB)
2	↔	19-контактный автоматизированный разъем (аналоговый)
	analog	(см. раздел «Описание работы»)
3		8-контактная розетка
	0	подключение кабеля управления охладителя
4	2/2	Кнопка «Предохранитель-автомат»
	م ام	Блокировка двигателя устройства подачи проволоки (Выключить блокировку повторным нажатием кнопки)
5	42V/4A	7-контактная розетка (цифровая)
J	☆	Для подключения цифровых компонентов (интерфейс для документации, интерфейс для роботов
	digital	или дистанционный регулятор и т.д.)
6	0	7-контактная розетка (цифровая)
	O	Подключение устройства подачи проволоки
7		12-контактная розетка (аналоговая)
		Розетка для аналоговых сигналов управления между устройством подачи проволоки и источником тока
8	4	Штекер, сварочный ток "+"
ī		Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
9		Розетка, сварочный ток «-»
	/ <u></u>	Подключение кабеля массы
10		Устройство разгрузки натяжения
11		4-контактная розетка
		напряжение питания охладителя
12		Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха
13		Предохранительная цепь для баллона защитного газа
14		Сетевой кабель
15		Отделение для баллона защитного газа
16	← >	7-контактная розетка (цифровая)
	digital	Для подключения цифровых компонентов (интерфейс для документации, интерфейс для роботов или дистанционный регулятор и т.д.)



4.2 DRIVE 4L coldArc

4.2.1 Вид спереди



Рисунок 4-3





Поз.	Символ	Описание
1		Задвижка, фиксатор защитной крышки
2		Кожух блока подачи проволоки и устройств управления
3		Ручка для транспортировки со встроенной проушиной для крана
4		Корпус для катушки с проволокой
5		Элементы управления (см. раздел «Описание работы»)
6		Стержень крепления катушки
7		Блок для подачи проволоки
8		Центральный евро-разъем WZ2 (разъем для сварочной горелки) (Сварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка горелки)
9		Наклейка «Быстроизнашивающиеся части устройства подачи проволоки»
10		Панель управления / элементы управления (см. раздел «Принцип действия»)
11	7	19-контактная розетка (аналоговая) Для подключения аналоговых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления сварочной горелки, привод и т.д.)
12	7	7-контактная розетка (цифровая) Для подключения цифровых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления сварочной горелки и т.д.)
13		Быстроразъемная муфта, синяя (подача охлаждающей жидкости)
14		Быстроразъемная муфта, красная (отвод охлаждающей жидкости)



4.2.2 Вид сзади



Рисунок 4-4







Поз.	Символ	Описание
1		Кабель пакета кабелей
2		7-контактная розетка (цифровая)
	₹	Кабель управления устройства подачи проволоки
3		Соединительный штуцер G1/4», подключение защитного газа
4		Быстроразъемная муфта, красная (отвод охлаждающей жидкости)
5		Быстроразъемная муфта, синяя (подача охлаждающей жидкости)
6		Штекер, сварочный ток "+"
		Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
7		12-контактная розетка (аналоговая)
		Розетка для аналоговых сигналов управления между устройством подачи проволоки и источником тока



5 Описание функционирования

5.1 Устройство управления – элементы управления

5.1.1 Панель управления сварочного аппарата


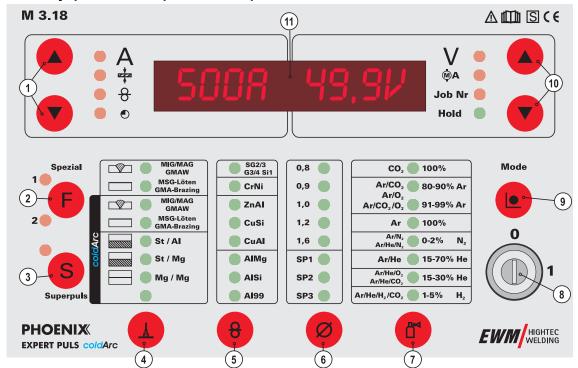


Рисунок 5-1

Поз.	Символ	Описание
1	△ • A	Кнопки "Вверх" и "Вниз", слева
	• A	Переключение дисплея между следующими параметрами сварки:
	V • •	 Сварочный ток (заданные, фактические и запомненные значения)
		 Толщина материала (заданное значение)
		• Скорость подачи проволоки (заданные, фактические и запомненные значения)
		Счетчик часов работы
2		Выбор дальнейших параметров сварки – на более углубленных уровнях программы
3	Special 1	В настоящее время не используется
4	S	Кнопка Superpuls с сигнальным индикатором
	Superpula	Сигнальная лампа горит. > Superpuls включен
		Сигнальная лампа не горит > Superpuls выключен
5	MKG-WAG GMAW GMAW GMA-Brazing	Кнопка«Выбор способа сварки»
	MIG/MAG GMAW MSG-Löten	• МІБ/МАБ Сварка МИГ/МАГ
	St/Al St/Mg	
	Mg / Mg	■ MIG/MAG Сварка МИГ/МАГ-coldArc
		MSG-Löten GMA-Brazing Пайка MCГ-coldArc
		8 st / мg Смешанное соединение сталь/магний

22 Apt. №:099-004986-EWM08



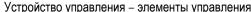



Поз.	Символ	Описание	
5	9G2/3 G3/4 SH	Переключатель	«Выбор типа материала»
	CrNi ZnAl	SG2/3 G3/4 Si1	Сталь
	CuSI	CrNi	Хром-никель
	OuAl AlMg	ZnAl	Цинк-алюминий
	AlSi Al99	CuSi	Медь-кремний
		CuAl	Медь-алюминий
	8	AIMg	Алюминий-магний
		AlSi	Алюминий-кремний
		Al99	Алюминий 99%
,	0,8	Переключатель	«Выбор диаметра проволоки / Выбор специальных программ»
	1,0	0,8	Диаметр проволоки 0,8 мм
	1,2	0,9	Диаметр проволоки 0,9 мм
	1,6 SP1	1,0	Диаметр проволоки 1,0 мм
	SP2	1,2	Диаметр проволоки 1,2 мм
	SP3	1,6	Диаметр проволоки 1,6 мм или больше (в зависимости от мощности)
	Ø	SP1	Специальная программа 1 (быстрый выбор - JOB 129)
		SP2	Специальная программа 2 (быстрый выбор - JOB 130)
		SP3	Специальная программа 3 (быстрый выбор - JOB 131)
	CO ₂ 100% Ar/CO ₂ 80-90% Ar	Кнопка "Выбор т	
	ArO ₃ = 91-69% Ar Ar = 100%	CO ₂ 100%	100 % углекислый газ
	AdNotice 0-2% No. AdNotice 0-15-70% He AdNotice 0-15-30% He	80-90% Ar	Смесь аргона и углекислого газа
	ArthertyCO ₁ 0 1-8% H ₁	91-99% Ar	Смесь аргона и кислорода или
	ш	91-35% AI	аргона, углекислого газа и кислорода
		100%	100 % аргон
		0-2% N ₂	Смесь аргона и азота
		15-70% He	Смесь аргона и гелия
		15-30% He	Смесь аргона и гелия
			Смесь аргона и водорода
1	0	3амок - выключа	атель для блокировки управления
		Положение "1"	> Изменения возможны
		Положение "0"	> Изменения невозможны
0		Переключатель	
U		-	«г сжим» их уровней программы (режим Program-Steps, режим главной программы A,
			их уровней программы (режим гтодгатт-этерs, режим главной программы А, мм, информация о программах)
1	V •		и «Вниз», справа
•	⊕A Inh No	-	сплея между следующими параметрами сварки:
	Hold •	Tiopolatic formio gr	Сварочное напряжение (заданные / фактические значения)
		V	
		⊚ A ●	Сила тока (фактическое значение)
		Job Nr 🛑	Номер программы
		Hold	После окончания каждой операции сварки в главной программе на дисплее показываются последние значения параметров, индикатор горит.
2	500A 49,9V	16-разрядный жі	идкокристаллический дисплей
		1	х параметров сварки и их значений.



5.1.2 Управление устройством подачи проволоки М3.70

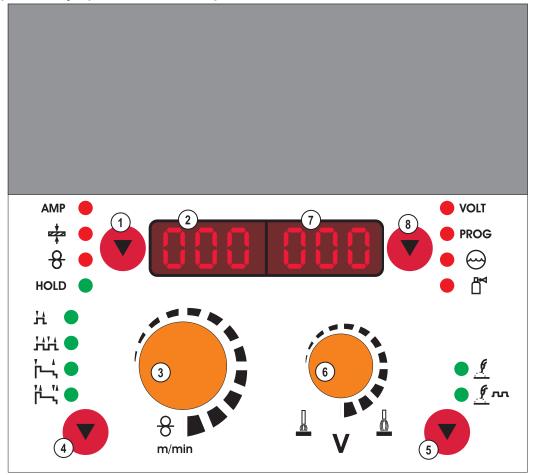


Рисунок 5-2

Поз.	Символ	Описание	
1	AMP •	Кнопка «Выбо	р параметра 🕶 » (слева)
	8	АМР	Сварочный ток (фактические, заданные и запомненные значения)
	HOLD	#	Толщина материала (заданное значение)
		8 •	Скорость подачи проволоки (фактические, заданные и запомненные значения)
		HOLD	После окончания каждой операции сварки в главной программе на дисплее показываются последние значения параметров, индикатор горит
2	888	3-разрядный	светодиодный дисплей (слева)
		Отображение г	параметров и значений: Сварочный ток, толщина материала, скорость подачи
		проволоки, пос	ледние значения
3		Ручка настрой	іки «Скорость подачи проволоки / параметры сварки»
	8 m/min	Плавная настр управление од	ойка скорости подачи проволоки от 0,5м/мин до 24м/мин (мощность сварки, ной кнопкой)
4		Кнопка «Выбо	р режима работы»
		H •	2-тактный
		₩. ●	4-тактный
		լել" ● ⊞ (Էլ" •	2-тактный, специальный (светодиод зеленый) / точечная сварка МИГ (светодиод красный)
			4-тактный, специальный




Описание функционирования Устройство управления – элементы управления

Поз.	Символ	Описание
5	• <u>£</u>	Кнопка «Выбор типа сварки»
	<u> </u>	Стандартная сварка МИГ / МАГ
		• Умпульсная электродуговая сварка МИГ / МАГ (только EXPERT PULS)
6		Ручка настройки «Коррекция длины электрической дуги / номера программы»
		• Коррекция длины электрической дуги от -9,9 В до +9,9 В
	1 V	• Ввод номера программы от 0 до 15 (невозможен, если подключены такие компоненты, как, например, программируемая горелка)
7	000	3-разрядный светодиодный дисплей (справа)
	000	Отображение параметров и значений: Сварочное напряжение, номер программы, расход
		охлаждающей жидкости, расход защитного газа
8	VOLT	Кнопка «Выбор параметра» (справа)
	₩ ⊕	• VOLT Сварочное напряжение (фактические, заданные и последние значения)
	å™	● PROG Номер программы
		Расход охлаждающей жидкости (дополнительно)
		● 🗂 Расход защитного газа (дополнительно)




5.1.2.1 Элементы управления под крышкой

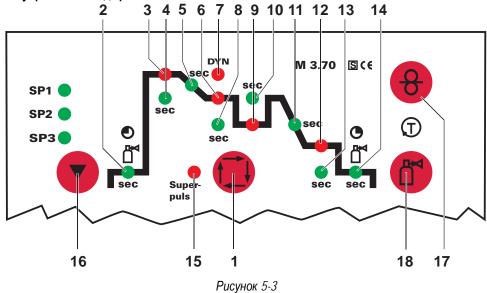

Ρ	ucy	/HC	К	5-	٠,

Поз.	Символ	Описание
1		Кнопка"Выбор параметров сварки"
		С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного
		метода сварки и рабочего режима.
2	•	Светодиод «Время продувки газа»
		Диапазон настройки от 0,0 сек до 20,0 сек
3		Светодиод «Стартовая программа (P _{START})»
		• Диапазон настройки скорости подачи проволоки: от 1 % до 200 % от основной программы Ра.
		• Диапазон настройки коррекции длины электрической дуги от -9,9 В до +9,9 В
4		Светодиод «Время действия программы старта»
	sec	Диапазон настройки, абсолютные значения: от 0,0 сек до 20,0 сек (шаг 0,1 сек).
5	sec	Светодиод «Длительность перехода с программы Р _{START} на основную программу Р _А »
		Диапазон настройки от 0,0 сек до 20,0 сек (шаг 0,1 сек).
6		Светодиод «Основная программа (P _A)».
		• Диапазон настройки скорости подачи проволоки от мин. до макс.
		• Диапазон настройки коррекции длины электрической дуги от -9,9 В до +9,9 В
7	DYN	Светодиод «Динамика»
		Диапазон настройки от -40 до +40
8		Светодиод «Длительность основной программы Р _А ».
	sec	Диапазон настройки, абсолютные значения: от 0,0 сек до 20,0 сек (шаг 0,1 сек) для режима
		Superpuls.
9		Светодиод «Пониженная основная программа (P _B)».
		• Диапазон настройки скорости подачи проволоки: от 1 % до 200 % от основной программы Ра.
		• Диапазон настройки коррекции длины электрической дуги от -9,9 В до +9,9 В
10	000	Светодиод «Длительность пониженной основной программы Рв».
	sec	Диапазон настройки, абсолютные значения: от 0,0 сек до 20,0 сек (шаг 0,1 сек) для режима Superpuls.



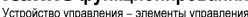



Поз.	Символ	Описание
11	sec	Светодиод «Длительность перехода с программы P_{A} или P_{B} на программу окончания сварки P_{END} »
		Диапазон настройки от 0,0 сек до 20,0 сек (шаг 0,1 сек).
12		Светодиод «Программа окончания сварки (P _{END})»
		• Диапазон настройки скорости подачи проволоки: от 1 % до 200 % от основной программы Ра.
		• Диапазон настройки коррекции длины электрической дуги от -9,9 В до +9,9 В
13		Светодиод «Длительность от основной программы P _{END} »
	sec	Диапазон настройки от 0,0 сек до 20,0 сек (шаг 0,1 сек).
14	•	Светодиод «Время от основной программы газа»
	₽	Диапазон настройки от 0,0 сек до 20,0 сек
15		Светодиод «Superpuls»
	Super- puls	Светится, когда функция активирована.
16	SP1	Кнопка «Специальное задание»
	SP2 SP3	Выбор специального задания от SP1 до SP3 (от задания 129 до 131)
	T	
17	8	Кнопка «Заправка проволоки»
		См. также главу «Ввод в эксплуатацию/Заправка проволочного электрода»
18		Кнопка «Проверка газа / продувка»
		• Проверка Для установки расхода защитного газа
		газа
		• Продувка Для продувки длинных пакетов шлангов
		См. также главу «Ввод в эксплуатацию/Подача защитного газа»
	ĺ	The second secon



5.2 Сварка МИГ / МАГ

5.2.1 Определение задачи для сварки МИГ / МАГ

Серия сварочных аппаратов PHOENIX была сконструирована таким образом, чтобы обеспечить простое и быстрое управление, однако при этом не пожертвовать ни одной функциональной возможностью.

Для самых распространённых случаев предусмотрены 128 запрограммированных заданий "JOB's" (сварочных заданий). Задание (JOB) определяется четырьмя основными параметрами сварки: способом сварки, видом материала, диаметром проволоки и видом газа.

Цифровая система рассчитывает необходимые параметры процесса, как например, сварочный ток, сварочное напряжение или импульсный ток в зависимости от заданной рабочей точки.


Пользователь должен с помощью кнопок (сигнальные лампочки показывают выбор параметров сварки) ввести задание и задать рабочую точку при помощи однокнопочного управления ручкой настройки скорости подачи проволоки.

В соответствии с запрограммированными задачами (JOB's) после выбора типа материала автоматически предлагаются типичные, наиболее часто используемые для этого материала виды газов и диаметр проволоки. Нельзя выбирать технически нерациональные комбинации.

Другие параметры сварки, например, продувка газом, дожигание и т.д., которые для большинства применений предварительно настроены, можно при необходимости индивидуально изменять.

Программирование описанных здесь параметров и функций может осуществляться также с помощью персонального компьютера и программы настройки сварочных параметров PHOENIX PCM 300.

Аппараты PHOENIX 301 и PHOENIX 351 оптимизированы для выполнения сварки током небольшой силы и в первую очередь подходят для проволочных электродов толщиной от 0,8 до 1,2 мм.

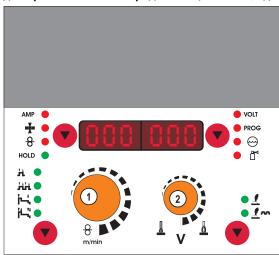

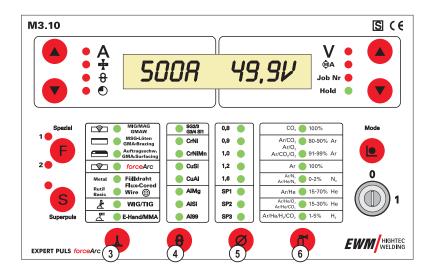


Рисунок 5-4



Описание функционирования Сварка МИГ / МАГ

Поз.	Описание
1	Ручка настройки «Скорость подачи проволоки»
2	Ручка настройки «Коррекция длины электрической дуги»
3	Кнопка«Выбор способа сварки»
4	Переключатель «Выбор типа материала»
5	Переключатель «Выбор диаметра проволоки / Выбор специальных программ»
6	Кнопка "Выбор типа газа"

Описание функционирования





5.2.2 Выбор сварочного задания МИГ/МАГ

5.2.2.1 Основные параметры сварки

Сварочное задание выбирается в системе управления M3.10 или M3.11 сварочного аппарата. Светодиоды показывают выбранные параметры сварки.

5.2.2.2

5.2.2.3

5.2.2.4

Изменить 4 основных сварочных параметра возможно только в том случае, когда:

- отсутствует сварочный ток и
- когда переключатель с ключом находится в положении "1".

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	06	Выбор вида сварки	без изменения
	X x	Загорается соответствующая сигнальная лампочка выбора.	
8	0.5	Выбор типа материала	без изменения
O	X x	Загорается соответствующая сигнальная лампочка выбора.	
(X)	06	Выбор диаметра проволоки	без изменения
Ø	Xx	Загорается соответствующая сигнальная лампочка выбора.	
		Выбор типа газа	без изменения
П	Xx	Загорается соответствующая сигнальная лампочка выбора.	
Режим работы	1		1
Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
H •		Выбор режима работы	без изменения
⊁⊁ ፞፞፞ <u></u> ጜ፞ ●	X x	Загорается соответствующая сигнальная лампочка	
14 14 1		выбора.	
Зид сварки Элемент	Действие	Результат	Индикация
элемент управления	деиствие	Результат	индикация
• <u>!</u>		Выбор типа сварки	без изменения
<u></u>	X x	Загорается соответствующая сигнальная лампочка.	
		● ≝ Стандартная сварка МИГ/МАГ	
		 Упистан в предостава в предос	
		(только аппараты серии PULS)	
росселирование	1	1-	1
Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	06	Выбор параметра сварки «Динамика»	от -40 до +40
	X x	Нажимать до тех пор, пока не загорится светодиодный от ручи	

30 Apt. №:099-004986-EWM08

дисплей «Динамика» • .

Настройка динамики ручкой настройки «Скорость

подачи проволоки / параметры сварки»

от -40 до +40



Описание функционирования Сварка МИГ / МАГ

5.2.2.5 Функция «Superpulsen»

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	XX	Выбор функции «Superpulsen» Нажимать кнопку «Выбор параметров сварки», пока на дисплее не появится "on/off Sup"	on/off Sup
n/min		Включить/выключить функцию	on/off Sup
Super- puls		Загорается сигнальная лампочка, свидетельствующая об активации функции.	

Описание функционирования





5.2.3 Рабочая точка для сварки МИГ / МАГ

Рабочая точка (мощность сварки) устанавливается по принципу управления МИГ/МАГ - одной кнопкой, то есть пользователь должен для задания своих рабочих точек, например, задать только требуемую скорость подачи проволоки, а цифровая система рассчитывает оптимальные значения сварочного тока и сварочного напряжения (рабочая точка).

Регулировку рабочей точки можно также производить с таких дополнительных принадлежностей, как дистанционный регулятор, сварочная горелка и т.д.

5.2.3.1 Выбор устройства индикации

Рабочая точка (сварочная мощность) может показываться как сварочный ток, толщина листа или скорость подачи проволоки.

На сварочном аппарате с управлением M3.10 или M3.11

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
A + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	XX	Переключение жидкокристаллического дисплея между:	без изменения

На сварочном аппарате с управлением М3.70

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
AMP Or other parts of the parts	XX	Переключение жидкокристаллического дисплея между: АМР сварочным током, толщиной материала, скоростью подачи проволоки	без изменения

Пример применения:

Вы должны сварить алюминий (материал = AlMq, газ = Ar 100%, диаметр проволоки = 1,2 мм и толщина материала = 5 мм), у Вас нет предписанных величин, и Вы не знаете необходимые настройки, например, для скорости подачи проволоки.

Переключите индикацию на толщину материала. Установите рабочую точку на 5 мм.

Это соответствует скорости подачи проволоки 8,4 м/мин.

5.2.3.2 Настройка рабочих точек в зависимости от толщины материала, сварочного тока, скорости подачи проволоки

В следующих моделях всегда приводится только скорость подачи проволоки, репрезентативная для рабочей точки.

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
endrain		Рабочая точка устанавливается по ранее выбранной скорости подачи проволоки.	Отображается выбранный параметр

5.2.3.3 Коррекция длины электрической дуги

Для индивидуальной настройки длины электрической дуги для каждого сварочного задания и для любого применения существует возможность настройки «Коррекция длины электрической дуги».

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
l v l	C)	Настройка коррекции длины электрической дуги	Отображается выбранный параметр



Описание функционирования Сварка МИГ / МАГ

5.2.3.4 Дожигание электрода

	Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
		3 сек.	Выбор обратного горения электрода	
•	8		Настройка параметров (диапазон настройки от 0 до 499)	Orbd

5.2.3.5 Принадлежности для настройки рабочих точек

Принадлежности	Описание
Дистанционный регулятор PHOENIX R10	(см. гл. «Дистанционный регулятор»)
Дистанционный регулятор PHOENIX R20	(см. гл. «Дистанционный регулятор»)
Дистанционный регулятор PHOENIX R40	см. Руководство по эксплуатации PHOENIX R40
Программируемая горелка Powercontrol для сварки МИГ / МАГ	см. гл. «Программируемая горелка Powercontrol для сварки МИГ / МАГ»
Компьютерная программа РС 300, интерфейс для роботов RINT X10, интерфейс для производственных линий	см. руководство по эксплуатации компьютерной программы PC 300

Описание функционирования





5.2.4 Отображение сварочных данных сварки МИГ / МАГ (дисплей)

Слева и справа от ЖК-дисплея системы управления находятся 2 "кнопки со стрелкой" для выбора отображаемых параметров сварки. С помощью кнопки можно выбирать параметр снизу вверх, а с помощью кнопки - сверху вниз.

Когда после сварки (отображение последних значений) выполняются изменения параметров, индикация снова переключается на заданные значения.



Рисунок 5-5

Параметр	Перед сваркой	Во время сварк	И	После сварки	После сварки	
	Заданное значение	Фактическое	Заданное	Запомненно	Заданное	
		значение	значение	е значение	значение	
Сварочный ток	•	•		•		
Толщина материала	•		•		•	
Скорость подачи проволоки	•	•		•		
Сварочное напряжение	•	•		•		
Сила тока		•		•		
№ задания	•					
Рабочие часы		•				

5.2.5 Характеристики coldArc

Сварка МСГ

Материал	Защитный газ	Диаметр проволоки, мм	Тип проволоки	Применение
Сталь	82 % аргона + 18 % CO ₂	0,8; 1,0; 1,2	Родственный	Ручной/автомат
Сталь	100 % CO ₂	0,8; 1,0; 1,2	Родственный	Ручной/автомат
Хромоникелевый сплав	97,5 % аргона + 2,5 % CO ₂	0,8; 1,0; 1,2	Родственный	Ручной/автомат

Пайка МСГ

I Idvika WiCi	<u>.</u>	_	_	
Материал	Защитный газ	Диаметр	Тип проволоки	Применение
		проволоки, мм		
Сталь	100 % аргон	0,8; 1,0; 1,2	CuSi/CuAl/AlBz8	Ручной/автомат
Сталь	99 % аргона + 1 % CO ₂ (S1)	0,8; 1,0; 1,2	CuSi/CuAl/AlBz8	Ручной/автомат
Оцинкованная сталь	100 % аргон	0,8; 1,0; 1,2	CuSi/CuAl/AlBz8	Ручной/автомат
Оцинкованная сталь	99 % аргона + 1 % CO ₂ (S1)	0,8; 1,0; 1,2	CuSi/CuAl/AlBz8	Ручной/автомат

Смешанное соединение

Материал А	Материал Б	Защитный газ	Диаметр проволоки, мм	Тип проволоки	Применение
Оцинкованная сталь	Al	100 % аргон	1	AlSi	Ручной/автомат

34 Apt. №:099-004986-EWM08





5.2.6 Циклограммы / режимы работы сварки МИГ/МАГ



Во время фазы введения проволоки действует следующее:

Если в течение 5 сек (заводская настройка) нет сварочного тока, процесс зажигания прерывается (неисправность зажигания).

Во время фазы сварки действует:

Если во время сварки дуга гаснет и в течение 5 сек. не происходит зажигания, производится принудительное отключение.

Такие параметры сварки, как подготовительные потоки газа, открытое пламя и т.д., которые требуются в большом числе применений, можно ввести по требованию.

5.2.6.1 Знаки и значения функций

Символ	Значение
7	Нажмите кнопку сварочной горелки
	Отпустить кнопку сварочной горелки
F+F+	Кратковременно нажать кнопку сварочной горелки (нажать и сразу отпустить)
	Защитный газ подается
ı	Мощность сварки
8	Проволочный электрод подается
, 5	Начальная скорость подачи проволоки
	Обратное горение электрода или т.н. дожигание сварочной проволоки
	Предварительная подача газа до начала сварки или т.н. продувка газом
	Подача газа после окончания сварки или т.н. задержка газа
	2-тактный
Γ <u>΄</u>	2-тактный, специальный
,,,,	4-тактный
VA VA	4-тактный, специальный
t	Время
P _{START}	Программа старта
PA	Основная программа
Рв	Пониженная основная программа
P _{END}	Программа завершения сварки или т.н. программа заварки кратера
t_2	Время сварки точки

Apt. №:099-004986-EWM08



5.2.6.2 2-тактный режим

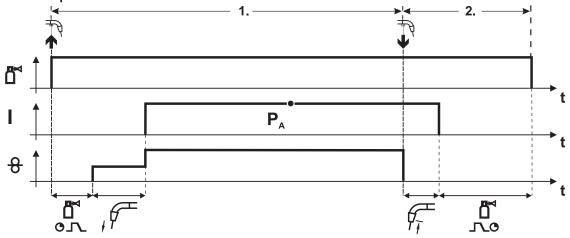


Рисунок 5-6

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью• Электрическая дуга загорается после касания работает с начальной скоростью проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Переключение на выбранную скорость подачи проволоки (основная программа Р_А).

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.

• Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.6.3 2-тактный режим с функцией Superpuls

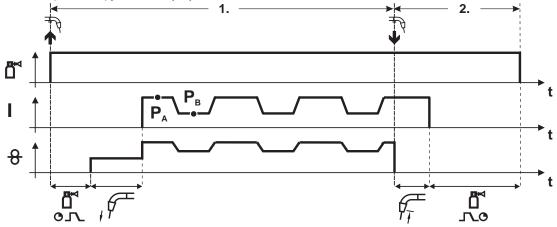


Рисунок 5-7

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки Мотор устройства подачи проволоки
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течёт.
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A:
 Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t₂ и t₃) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.6.4 2-тактный, специальный

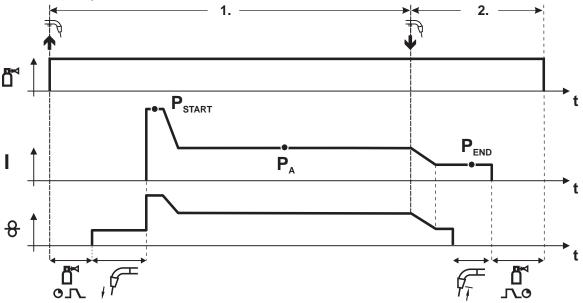


Рисунок 5-8

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью.
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).
- Изменение тока на основную программу Ра.

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на программу окончания сварки P_{END} на время t_{end.}
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.6.5 Точечный режим

Выбор точечного режима работы

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
V	x x	Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор .	без изменения
•	1 x 🚅	 Нажать и держать около 2 сек, пока сигнальная лампа	без изменения
1.4		индикатор горит "красным".	
			T
	[*\	START	t
1		P _{END}	
8 1			t
			→ t
01	, 4	t ₂	•

Рисунок 5-9

Время старта t_{start} необходимо суммировать со временем сварки точки t_2 Время старта и сварки точки устанавливаются в меню «Режим Program-Steps»

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (подготовительная подача газа)
- Мотор устройства подачи проволоки
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START}, начинается отсчёт времени сварки точки).
- Изменение тока на основную программу РА
- По истечении настроенного времени сварки точки происходит изменение тока на конечную программу P_{END}.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода электрическая дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

2-й такт

• Отпустить кнопку сварочной горелки

После отпускания кнопки сварочной горелки (такт 2) процесс сварки будет прерван до истечения времени сварки точки (Изменение тока на конечную программу PEND).





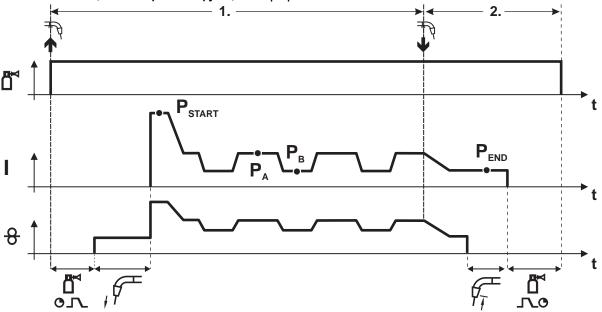


Рисунок 5-10

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).
- Изменение тока на основную программу РА
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A:
 Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t₂ и t₃) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B.

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на конечную программу P_{END} на время $t_{\text{end.}}$
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.6.7 4-тактный режим

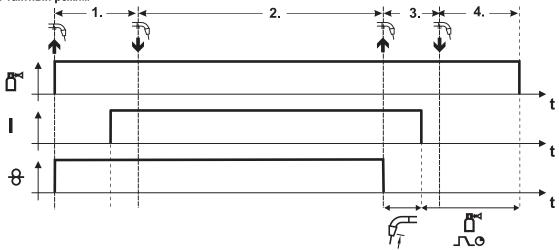


Рисунок 5-11

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, Сварочный ток течет.
- Переключение на выбранную скорость подачи проволоки (основная программа P_A).

2-й такт

• Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт

• Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.6.8 4-тактный режим с функцией Superpuls

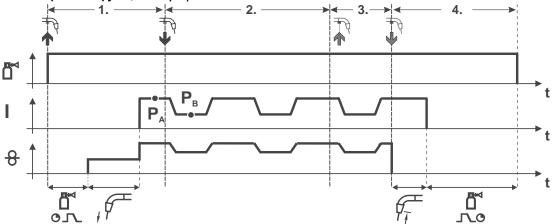


Рисунок 5-12

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет.
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A :
 Программы сварки меняются через заданные промежутки времени (t_2 и t_3) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B .

2-й такт:

• Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й **такт**:

• Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт:

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Функция Superpuls выключается.
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.6.9 4-тактный, специальный

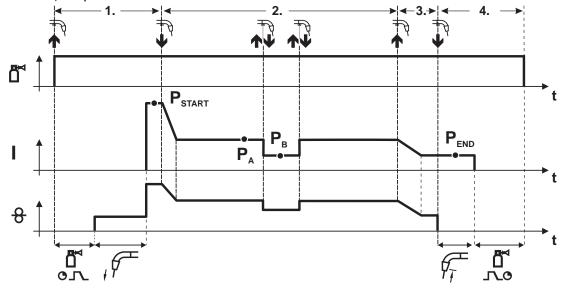


Рисунок 5-13

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START}).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу Ра.



Изменение тока на основную программу P_A осуществляется только по истечении установленного времени t_{START} , но не позднее того, как будет отпущена кнопка сварочной горелки.

В режиме кратковременного нажатия $^{1)}$ можно переключиться на пониженную основную программу $P_{B.}$ Повторное нажатие приводит к переключению обратно, на основную программу $P_{A.}$

3-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на программу окончания сварки Ремо.

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

 $^{1)}$ Отключить режим кратковременного нажатия (короткое нажатие и отпускание в течение 0,3 сек) Если переключение сварочного тока на пониженную основную программу P_B кратковременным нажатием отключено, то в ходе выполнения программы необходимо настроить значение параметра DV3 на 100% ($P_A = P_B$).





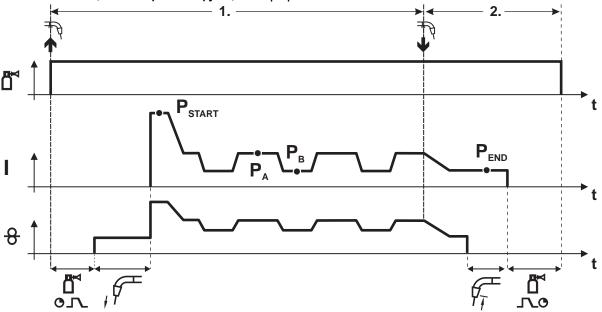


Рисунок 5-14

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)
- Мотор устройства подачи проволоки работает с начальной скоростью
- Электрическая дуга загорается после касания проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} на время t_{start}).

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу РА
- Включается функция Superpuls, начиная с основной программы P_A:
 Параметры сварки меняются через заданные промежутки времени (t₂ и t₃) между основной программой P_A и пониженной основной программой P_B.

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Функция Superpuls выключается.
- Изменение тока на программу окончания сварки PEND на время tend.

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени дожигания электрода электрическая дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.2.7 Принудительное отключение сварки МИГ / МАГ



Если после нажатия кнопки сварочной горелки загорания дуги не происходит или дуга во время сварки гаснет при отводе горелки, то в течение 5 сек производится принудительное отключение. Сварочный аппарат немедленно останавливает процесс сварки (выключаются напряжение холостого хода, сварочный ток, подача проволоки и подача защитного газа).

5.2.8 Ход выполнения программы для сварки МИГ / МАГ (режим «Program-Steps»)

Некоторым материалам, таким, как алюминий, необходимы специальные функции, чтобы сваривать их надёжно и с высоким качеством. Для этого устанавливается 4-тактный специальный режим работы со следующими программами:

- Стартовая программа P_{START} (сокращение непроваров в начале шва)
- Основная программа Ра (длительная сварка)
- уменьшенная основная программа Рв (целенаправленное сокращение тепловнесения)
- Программа окончания свкрки Pend (минимизация кратеров в конце шва вследствие целенаправленного сокращения тепловнесения)

Программы содержат такие параметры, как скорость подачи проволоки (рабочая точка), коррекция длины электрической дуги, время изменения тока, длительность программы и др.

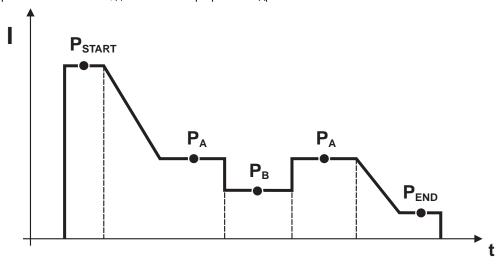


Рисунок 5-15

5.2.8.1 Выбор параметров выполнения программы с помощью управления сварочным аппаратом М3.10 или М3.11

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x	Выбор режима "Ход выполнения программы"	Program-Steps
A + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	x x	Выбор параметров нажатием кнопок ("Вверх" и Вверх" и Вниз" (слева)	
V • A Job Nr • Hold • V	x x	Настройка выбранного параметра нажатием кнопок вверх" и жази "Вниз" (справа)	
	3 x	Прибор возвращается назад в режим индикации	

5.2.8.2 Выбор параметров выполнения программы с помощью устройства подачи проволоки М3.70

	Элемент управлен	ия	Действие	Результат	Индикация
		•	XX	Выбор параметров в ходе выполнения программы	
_	B m/min		C)	Настройка параметров сварки	





5.2.8.3 Обзор параметров сварки МИГ / МАГ М3.10 / М3.11

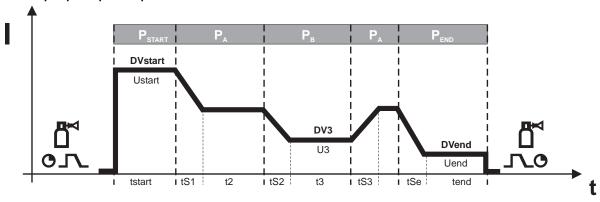


Рисунок 5-16

Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
GASstr	Время предварительной подачи газа	от 0,0 с. до 20,0 с.
Стартовая про	ограмма Р _{START}	·
DVstr (r)	Скорость подачи проволоки, относительная	от 1% до 200%
DVstr (a)	Скорость подачи проволоки, абсолютная	от 0,1 м/мин до 40 м/мин
Ustart	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tstart	Длительность	от 0,0 с. до 20,0 с.
Основная про	грамма Ра	·
tS1	Длительность изменения тока с Pstart на Pa	от 0,0 с. до 20,0 с.
t2	Длительность (Время точечной сварки и Superpuls)	от 0,01 с. до 20,0 с.
ts2	Длительность изменения тока с P _A на P _B	от 0,00 с. до 20,0 с.
Сокращённая	основная программа Рв	
DV3 (r)	Скорость подачи проволоки, относительная	от 1% до 200%
DV3 (a)	Скорость подачи проволоки, абсолютная	от 0,1 м/мин до 40 м/мин
U3	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
t3	Длительность	от 0,01 с. до 20,0 с.
ts3	Длительность изменения тока с Рв на Ра	от 0,00 с. до 20,0 с.
Конечная про	грамма Рено	<u>.</u>
tSe	Длительность изменения тока с P _A на P	от 0,0 с. до 20 с.
DVend (r)	Скорость подачи проволоки, относительная	от 1% до 200%
DVend (a)	Скорость подачи проволоки, абсолютная	от 0,1 м/мин до 40,0 м/мин
Uend	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tend	Длительность (Superpuls)	от 0,0 с. до 20 с.
Основные пар	раметры	
Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
RUECK	Длительность дожигания электрода	от 2 до 500
GASend:	Время продувки газа	от 0,0 с. до 20 с.
Proc.Sp.	Скорость перемещения	от 10 см. до 200 см.
nTakt	Специальные исполнения, стандартная серия отсутствует	-

P_{START}, P_B и P_{END} являются «относительными программами», т.е. они процентно зависимы от значения скорости подачи проволоки основной программы P_A (Переключение между относительным и абсолютными значениями подачи проволоки – см. главу «Переключение скорости подачи проволоки (абсолютная / относительная).

Параметры сварки можно изменить, только если ключевой выключатель стоит в положении "1".



5.2.8.4 Обзор параметров сварки МИГ/МАГ, М3.70

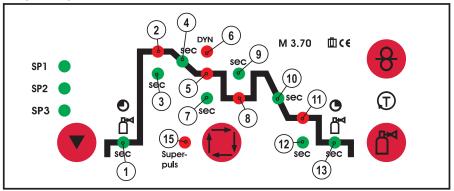


Рисунок 5-17

Основные параметры	0	сно	вные	пара	мет	ры
--------------------	---	-----	------	------	-----	----

Поз.	Индикация		Значение / объяснение	Диапазон регулирования
	слева	справа		
1			Время предварительной подачи газа	от 0,0 с. до 20,0 с.
2	DVstr (r)		Скорость подачи проволоки,	от 1% до 200%
	DVstr (a)		относительная	от 0,1 м/мин до 40,0 м/мин
	Ustart		Скорость подачи проволоки, абсолютная	от -9,9V до +9,9V
			Коррекция длины электрической дуги	
3	tstart		Длительность	от 0,0 с. до 20,0 с.
4	tS1		Длительность изменения тока с P_{START} на P_{A}	от 0,0 с. до 20,0 с.
5	DV3 (r)		Скорость подачи проволоки,	от 1% до 200%
	DV3 (a)		относительная	от 0,1 м/мин до 40,0 м/мин
			Скорость подачи проволоки, абсолютная	
6			Динамика	от -40 до +40
7	t2		Длительность (Время точечной сварки и Superpuls)	от 0,01 с. до 20,0 с.
8	U3		Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
9	t3		Длительность	от 0,01 с. до 20,0 с.
10	tSe		Длительность изменения тока с P _A на P	от 0,0 с. до 20 с.
11	DVend (r)		Скорость подачи проволоки,	от 1% до 200%
	DVend (a)		относительная	от 0,1 м/мин до 40,0 м/мин
	Uend		Скорость подачи проволоки, абсолютная	от -9,9V до +9,9V
			Коррекция длины электрической дуги	
12	tend		Длительность (Superpuls)	от 0,0 с. до 20 с.
13	GASend:		Время продувки газа	от 0,0 с. до 20 с.
14	SP		Функция «Superpulsen»	Вкл / Выкл

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	3 сек.	Выбор обратного горения электрода	0 rbd
8		Настройка параметров (диапазон настройки от 0 до 499)	Orbd

Параметры сварки можно изменить, только если ключевой выключатель стоит в положении "1".



от 0,0 с. до 20 с.

5.2.8.5 Пример, сварка прихватками (2-тактный режим)

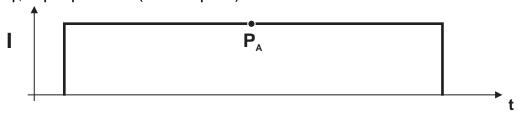


Рисунок 5-18

Основные параметры

Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
GASstr	Время продувки газом	от 0,0 с. до 20,0 с.
GASend:	Время задержки газа	от 0,0 с. до 20 с.
RUECK	Длина обратного горения электрода	от 2 до 500

Основная программа Ра

Настройка дожигания проволоки

5.2.8.6 Пример, сварка алюминия прихватками (2-тактный специальный режим)

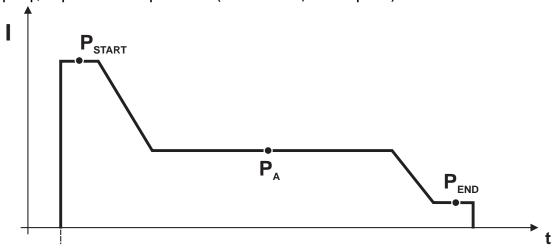


Рисунок 5-19

Основные параметры

tend

Длительность

основные пар	аметры	,
Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
GASstr	Время продувки газом	от 0,0 с. до 20,0 с.
GASend:	Время задержки газа	от 0,0 с. до 20 с.
RUECK	Длина дожигания электрода	от 2 до 500
Стартовая про	грамма Pstart	
DVstart	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
Ustart	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tstart	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.
Основная прог	грамма Р _А	
	Настройка скорости подачи проволоки	
Программа «За	аварка кратера» Р _{ЕND}	
DVend	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
Uend	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V



5.2.8.7 Пример, сварка алюминия (4-тактный специальный режим)

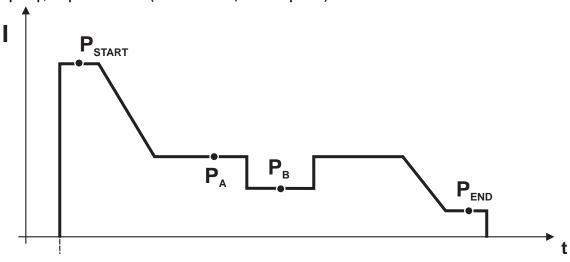


Рисунок 5-20

Основные параметры


Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
GASstr	Время продувки газом	от 0,0 с. до 20,0 с.
GASend:	Время задержки газа	от 0,0 с. до 20 с.
RUECK	Длина электрода электрода	от 2 до 500
Стартовая про	грамма Р _{START}	
DVstart	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
Ustart	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tstart	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.
Основная прог	рамма Ра	
	Настройка скорости подачи проволоки	
Уменьшенная с	основная программа Рв	
DV3	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
U3	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
Программа «За	варка кратера» Р _{ЕND}	
tSend	Длительность изменения тока с P_A или P_B на P_{END}	от 0,0 с. до 20 с.
DVend	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
Uend	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tend	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.

Описание функционирования Сварка МИГ / МАГ





5.2.8.8 Пример, наружные швы (4-тактный режим Superpuls)

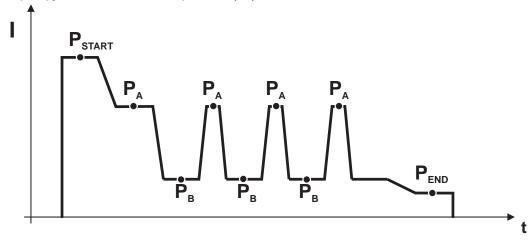

Основные параметры

Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
GASstr	Время продувки газом	от 0,0 с. до 20,0 с.
GASend:	Время задержки газа	от 0,0 с. до 20 с.
RUECK	Длина дожигания электрода	от 2 до 500
PROC.SP.	Скорость перемещения для определения а-размера*	от 10 см. до 200 см.
Стартовая про	грамма Р _{START}	·
DVstart	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
Ustart	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tstart	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.
Основная прог	рамма Ра	
ts1	Длительность изменения тока с PSTART на PA	от 0,0 с. до 20 с.
	Настройка скорости подачи проволоки	
t ₂	Длительность	от 0,1 с. до 20 с.
ts3	Длительность изменения тока с P _B на P _A	от 0,0 с. до 20 с.
уменьшенная с	- основная программа Рв	
ts2	Длительность изменения тока с P _A на P _B	от 0,0 с. до 20 с.
DV3	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
U3	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
t3	Длительность	от 0,1 с. до 20 с.
Программа «За	аварка кратера» Р _{ЕND}	
tSend	Длительность изменения тока с P _A или P _B на P _{END}	от 0,0 с. до 20 с.
DVend	Скорость подачи проволоки	от 0% до 200%
Uend	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9V до +9,9V
tend	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.







5.2.9 Режим «Главная программа А»

Для различных сварочных работ или позиций на детали требуется различная сварочная мощность (рабочие точки) или сварочные программы. В каждой из 16 программ сохраняются следующие параметры.

- Режим работы
- Вид сварки
- Функция Superpulsen (ВКЛ/ВКЛ)
- Скорость подачи проволоки (DV2)
- Коррекция напряжения (U2)
- Динамика (DYN2)



Р_{START}, Р_В и Р_{END} являются «относительными программами», т.е. они процентно зависимы от значения скорости подачи проволоки основной программы Р_А (Переключение между относительным и абсолютными значениями подачи проволоки – см. главу «Переключение скорости подачи проволоки (абсолютная / относительная).

Пользователь может изменить параметры сварки главной программы с помощью следующих устройств, модулей управления и принадлежностей.

	Переключение программы:	Программа	Режим работы	Вид сварки	Superpuls	Скорость подачи проволоки	Коррекция напряжения	Динамика
M3.10 или M3.11		P0					нет	
Управление Сварочный аппарат	нет	P115	F	ет	да	ja		
M3.30		P0				да	1)	да ²⁾
Управление Устройство подачи проволоки	да ⁵⁾	P115	да			нет		
M3.00		P0	Д	a ²⁾	нет	да ¹⁾	да ¹⁾	да ¹⁾
Управление Устройство подачи проволоки	да ⁵⁾	P115	١	нет		нет		
M3.70		P0				да ¹⁾	да ¹⁾ да ³⁾	
Управление Устройство подачи проволоки	да	P115		да		да		
R40		P0	Д		а	да ³⁾		
Устройство дистанционного управления	да ⁴⁾	P115	нет				нет	
PCM 300		P0		да	нет			
Программное обеспечение	нет	P115		да				

¹⁾ Настройка производится поворотной ручкой

- 3) Внутренняя память
- 4) Сварочная горелка Powercontrol не подключена
- 5) Сварочная горелка Powercontrol подключена

²⁾ Настройка производится переключателем



Пример 1: Сварка деталей с различной толщиной листа (2-тактный режим)

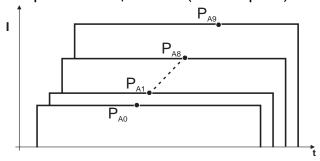


Рисунок 5-21

Пример 2: Сварка в разных точках одной детали (4-тактный режим)

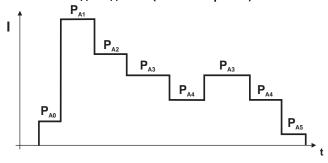


Рисунок 5-22

Пример 3: сварка алюминия с различной толщиной листа (2 или 4-тактный специальный режим)

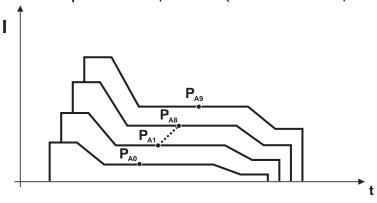


Рисунок 5-23



В этом режиме могут быть настроены 16 различных программ (от P_{A0} до P_{A15}) для хода выполнения программы. Для каждой рабочей точки можно настроить скорость подачи проволоки, коррекцию длины электрической дуги и динамику / дросселирование.

Для программы P0: Настройка скорости подачи проволоки, коррекции длины электрической дуги и динамики / дросселирования производится кнопками управления устройством подачи проволоки M3.70.



Изменения параметров сварки сразу сохраняются!





5291	Выбор параметров (прог	рамма A) управления сва	прочным аппаратом M3.10 или M3.11

Элементы Действие Рез управления		Результат	Индикация
	2 x	Выбор режима «Главная программа А»	Program A
▲ • A • + • • •	x x	Выбор параметров сварки нажатием кнопок "Вверх" и "Вниз" (слева)	
V • A Job Nr • Hold • V		Изменение значения выбранного параметра сварки нажатием кнопок , Вверх" и , Вниз" (справа)	
	2 x 02	Прибор возвращается назад в режим индикации	

5.2.9.2 Выбор параметров (программа A) с помощью управления устройством подачи проволоки М3.70

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
VOLT PROG ⊕ □	X X	Выбор • РРОС (Номер программы)	
		Выбрать номер программы	
	XX	Выбрать параметры светодиода «Основная программа (P _A)».	
m/min		Настроить скорость проволоки	
		Настроить корректировку напряжения	
	1 x	Выбрать параметры • сварки «Динамика»	
n/min		Настроить режим «Динамика"	

Параметры сварки можно изменить, только если ключевой выключатель стоит в положении "1".





5.2.9.3 Обзор параметров сварки МИГ / МАГ М3.10 / М3.11

Для различных сварочных работ или позиций на детали требуется различная сварочная мощность (рабочие точки) или сварочные программы.

Для каждой программы можно задать

- Скорость подачи проволоки
- Коррекция длины электрической дуги и
- Динамика / Дросселирование

независимо друг от друга.

Вы можете определить 15 разных программ (от PROG 1 до PROG 15). Во время процесса сварки можно переключаться между этими программами.

Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
akt.Prg.: X	Активная главная программа А	от 0 до 15
P0 U2 :+0,0 V	Коррекция длины электрической дуги (смещение устройства подачи проволоки)	от -9,9 В до +9,9 В
P1 15 UK :+2,0 V	Ограничение диапазона регулирования коррекции напряжения в программном режиме	от 0,0 В до +9,9 В
P1 15 DK : 20%	Ограничение диапазона коррекции проволоки (более подробные указания см. в главе Специальные параметры, "Устройства подачи проволоки DRIVE 4 P")	от 0 % до 30 %
P1 DV2 :+2,0m/m	Скорость подачи проволоки	от 0,1 м/мин до 20,0 м/мин
P1 U2 :+0,0 V	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9 В до +9,9 В
P1 DYN2: + 0	Динамика / Дросселирование	от -40 % до +40 %
от Р2 до Р14	от Р2 до Р14	от Р2 до Р14
P15 DV2 :+2,0m/m	Скорость подачи проволоки	от 0,1 м/мин до 20,0 м/мин
P15 U2 :+0,0 V	Коррекция длины электрической дуги	от -9,9 В до +9,9 В
P15 DYN2: + 0	Динамика / Дросселирование	от -40 % до +40 %



Сварка МИГ / МАГ

5.2.10 Стандартная горелка для сварки МИГ / МАГ

Кнопка на горелке для сварки МИГ служит для включения и выключения процесса сварки. Для горелок Рowercontrol и горелок с функцией нарастания и спада тока возможны некоторые дополнительные функции.

Элег	иенты управления	Функции				
1 кнопка горелки Вкл./выкл. сварки						
		4-тактный, специальный: С помощью кратковременного нажатия кнопки можно				
		переключиться с основной программы Р на пониженную основную				
		программу Рв.				





5.2.11 Программируемая горелка Powercontrol для сварки МИГ / МАГ

Для цепи управления описанной в этой главе горелки используется 19-контактная розетка.

5.2.11.1 Программируемая горелка Powercontrol с тумблером (стандартные функции, заводская настройка)

Запрос сварочных программ или хода их выполнения (программная функция)

Переключатель в устройстве подачи проволоки установить в позицию «Программа» (см. гл. «Внутренние элементы управления»)

Эле	менты управления	Функции
8	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки
	1 тумблер	Запрос 10 сварочных программ (от 0 до 9)
	7-и сегментный дисплей	Отображение соответствующего номера программы

Программа Рао: Настройка в устройстве подачи проволоки

Программы P_{A1} - P_{A9}: Настройка, например, в M3.10/M3.11 (см. Ход выполнения программы для сварки МИГ / MAГ «режим Program-Steps») или с помощью дистанционного регулятора PHOENIX R40.

Бесступенчатое регулирование мощности сварки (функция нарастания и спада тока)

Переключатель в устройстве подачи проволоки установить в позицию «нарастание / спад тока» (см. гл. «Внутренние элементы управления»)

Эл	ементы управления	Функции
8	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки
	1 тумблер	Бесступенчатая регулировка рабочей операции (управление одной кнопкой / Synergic)
	7-и сегментный дисплей	Отображение от 0 до 9

Бесступенчатая настройка скорости подачи проволоки от 1% до 100% от установленного на УПП значения. Коррекция длины электрической дуги производится на устройстве подачи проволоки.

5.2.11.2 Горелка Powercontrol с функцией нарастания и спада тока с двумя тумблерами (стандартные функции, заводская настройка)

Бесступенчатое регулирование мощности сварки (функция нарастания и спада тока)

Переключатель в устройстве подачи проволоки установить в позицию "нарастание / спад тока" (см. гл. «Внутренние элементы управления»)

Эле	менты управления	Функции
	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки
	1. Тумблер	Бесступенчатая регулировка рабочей операции (управление одной кнопкой / Synergic)
	2. Тумблер	Бесступенчатая настройка коррекции длины электрической дуги

- 1. Тумблер: Бесступенчатая настройка скорости подачи проволоки от 1% до 100% от установленного на УПП значения.
- 2. Тумблер: Бесступенчатая настройка (абсолютные значения) коррекции длины электрической дуги (± 10V), независимо от настройки в устройстве подачи проволоки.

Запрос сварочных программ или хода их выполнения

Переключатель в устройстве подачи проволоки установить в позицию «Программа» (см. гл. «Внутренние элементы управления»)

Эле	менты управления	Функции
	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки
	1. Тумблер	Запрос 10 сварочных программ (от 0 до 9)
	2. Тумблер	без функции

Программа 0: Настройка в управлении устройства подачи проволоки

Программы 1 - 9: Настройка, например, в управлении сварочным аппаратом M3.10/M3.11 или с помощью дистанционного регулятора PHOENIX R40.

5.2.11.3 Программируемая горелка Powercontrol с тумблером (специальные функции)

Вызов сварочных программ (задания) (режим пакетных заданий)

В этом режиме работы с горелки можно запрашивать в общей сложности 27 сварочных заданий тремя пакетами. В блочных заданиях (Block-JOB1 = 141-149, Block-JOB2 = 151-159, Block-JOB3 = 161-169) можно использовать только программу 1.



Сварка МИГ / МАГ

Одновременная работа с интерфейсом (RINT X11, BUSINT X10 или DVINT X11) невозможна!

Элег	менты управления	Функции
8	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки
	1 тумблер	Вызов 27 сварочных заданий тремя пакетами (см. таблицу)
	7-и сегментный дисплей	Индикация присвоенного заданию номера (см. таблицу)



Чтобы использовать эту специальную функцию, необходимо провести следующую настройку конфигурации:

- Переключатель в устройстве подачи проволоки установить в позицию "Программа" (см. гл. «Внутренние элементы управления»),
- Включить пакетный режим (см. гл. «Специальный режим»)
- Выбор специального задания 1,2 или 3 (см. гл. «Менеджер заданий») Специальное задание 1 (SP1) соответствует номеру задания 129, Специальное задание 2 (SP2) соответствует номеру задания 130, Специальное задание 3 (SP3) соответствует номеру задания 131.

Таблица: Программируемая горелка – распределение заданий

№ задания	-	Выбор с	варочно	й горелки						_	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выбор	SP1	129	141	142	143	144	145	146	147	148	149
управления	SP2	130	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	SP3	131	161	162	163	164	165	166	167	168	169

На дисплее горелки выведено "0". Заданные значения для скорости подачи проволоки, коррекции и динамики электрической дуги вводятся вручную на устройстве управления M330 (постоянно горит индикатор специального задания).

С помощью горелки в любом из специальных заданий можно вызвать дополнительные задания (пакеты из 9 следующих заданий, см. таблицу). Заданные значения для скорости подачи проволоки, коррекции и динамики электрической дуги надо устанавливать через устройство управления или с помощью программного обеспечения РСМ 300 (индикатор специального задания SP1, SP2 или SP3 мигает).



5.2.12 Тяни/толкай "Pusch/Pull"-горелка для сварки МИГ / МАГ

Важным условием высокой экономичности и качества сварочных швов является безотказная подача проволочных электродов. Особенно проблематично это при:

- использовании длинных шлангов,
- использовании проволочных электродов с низкой антифрикционной способностью,
- использовании проволочных электродов с низкой прочностью на продольный изгиб
- требовании особо равномерной скорости подачи проволоки.

При этом дополнительные устройства подачи проволоки в горелке дают существенные улучшения по сравнению с обычными устройствами подачи проволоки. В дополнение к толкающему устройству подачи проволоки (PUSH) в источнике тока / коробе для подачи проволоки используется тянущий привод (PULL) в горелке.

С помощью регулирования силы тока синхронизируются оба двигателя подачи проволоки.

Сварочная горелка без потенциометра

Элементы управления		Функции
	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки


Двухтактная горелка с потенциометром

Бесступенчатое регулирование сварочного напряжения (функция нарастания и спада тока)


Переключатель в устройстве подачи проволоки установить в позицию "нарастание / спад тока" (см. гл. «Внутренние элементы управления»)

Элементы управления		Функции
	1 кнопка горелки	Вкл./выкл. сварки
	1 ручка настройки	Бесступенчатая регупировка скорости подачи проволоки


5.2.12.1 Распайка выводов

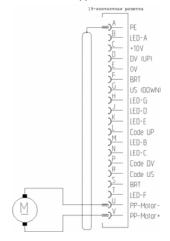

без потенциометров

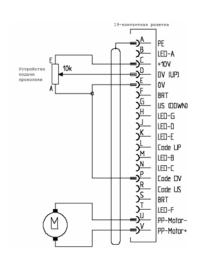

с потенциометром для скорости подачи проволоки

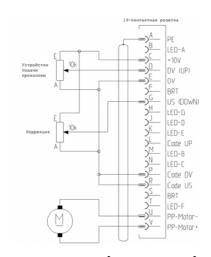

с потенциометрами для скорости подачи проволоки и коррекции длины электрической дуги

Рисунок 5-24







5.2.13 Специальные параметры, "M3.70/M3.71"

Специальные параметры не имеют непосредственного доступа, т.к. они, как правило, устанавливаются и сохраняются только один раз. Устройство управления предлагает следующие специальные функции:

5.2.13.1 Список Специальные параметры

Функці	опециальные параметры ия	Возможности настройки	Заводские настройки	
P1	Время рампы «Заправка проволоки»	0 = обычная заправка (время рампы 10 с) 1 = быстрая заправка (время рампы 3 с)	1	
P2	Программа 0: блокировка	0 = P0 разрешено 1 = P0 заблокировано	0	
P3	Режим индикации горелки Powercontrol	0 = обычная индикация 1 = переменная индикация	0	
P4	Ограничение программ	Программа 2 до макс. 15	15	
P5	Специальная работа в 2- и 4-тактном специальном режиме	0 = обычный (прежний), специальный 2-/4-тактный 1 = DV3 для специального 2-/4-тактного	0	
P6	Разблокировка специальных заданий SP1-SP3 (только для М3.70)	0 = нет разблокировки 1 = разблокировка Sp1-3	0	
P7	Режим коррекции, настройка пределов	0 = режим коррекции выключен 1 = режим коррекции включен Управление сигнализирует миганием светодиода «Основная программа (РА)» о включении режима коррекции	0	
P8	Переключение программы со стандартной горелкой	0 = обычный (прежний) 4-тактный или специальный 4-тактный 1 = специальный 4-тактный 2 = специальный 4-тактный (N-тактный) (только для серий PROGRESS и EXPERT)	0	
P9	4-тактный/4-тактный специальный с запуском кратким нажатием	0 = обычный (прежний) 4-тактный 1 = возможен 4-тактный с запуском кратким нажатием	0	
P10	Режим с одним или двумя устройствами подачи проволоки	0 = одно устройство подачи проволоки 1 = сдвоенный режим (устройство подачи проволоки 1, главное) 2 = сдвоенный режим (устройство подачи проволоки 2, подчиненное) (только для серий PROGRESS и EXPERT)	0	
P11	Продолжительность краткого нажатия для 4-тактного	0 = краткое нажатие выключено 1 = 300 мс 2 = 600 мс	1	
Sch	Программный замковый выключатель	0 = аппарат закрыт 1 = аппарат не закрыт (программный замковый выключатель для модели PHOENIX BASIC)	1	





5.2.13.2 Выбор, изменение и сохранение параметров

Элементы	Действие	Результат	Индикация	
управления			слева	справа
		Выключить сварочный аппарат	-	-
AMP	₽ P	Нажать и держать кнопку	-	-
	C)	Включить сварочный аппарат.	-	-
AMP B	<u>P</u>	Отпустить кнопку	P1	Значени е
n/min		Выбор параметров (см. список «Специальные параметры»)	P 1-x, SCH	Значени е
		Настройка параметров (см. список «Специальные параметры»)	Рх	Значени е
● VOLT ● PROG ● ⊖ ●	1 x	Сохранение специальных параметров	PHO	371
	C)	Выключить сварочный аппарат и снова включить, чтобы изменения вступили в силу.	-	-

5.2.13.3 Вернуть к заводским установкам

Существует возможность вернуть все специальные параметры к заводским значениям.

Элемент	Действие	ствие Результат	Индикация	
управления			слева	справа
		Выключить сварочный аппарат	-	-
VOLT PROG ⊕	N.S.	Нажать кнопку и держать	-	-
0		Включить сварочный аппарат.	t1	вкл
		Выключить сварочный аппарат и снова включить, чтобы изменения вступили в силу.	-	-

5.2.13.4 Время заправки проволоки (Р1)

На протяжении первых двух секунд проволока заправляется со скоростью 1,0 м/мин. Затем функцией рампы скорость повышается до 6,0 м/мин. Время рампы можно выбрать из двух диапазонов.

5.2.13.5 Программа "0", снятие блокировки программы (Р2)

В более ранних версиях устройства управления M3.70/M3.71 блокировка зависит от положения замкового выключателя. В этих версиях блокировка эффективна только в закрытом состоянии.

Программа РО (программа потенциометра) блокируется. Возможна только работа с Р1-Р15.

5.2.13.6 Режим индикации горелки Powercontrol (P3)

Индикатор горелки Powercontrol в нормальном состоянии показывает номер программы или настройку Вверх-Вниз. Его можно переключить на мигающее отображение. В программном режиме попеременно отображается номер программы и тип сварки (стандартный/импульсный). В режиме Вверх-Вниз отображается попеременно настройка Вверх-Вниз и символ Вверх-Вниз.

5.2.13.7 Ограничение программ (Р4)

Число абсолютных программ может ограничиваться вверх.





5.2.13.8 Специальная работа в 2- и 4-тактном специальных режимах (Р5)

В "стандартном" режиме 2-/4-такта аппарат запускается с пусковой программы Dvstart, а затем переходит в главную программу DV2.

В режиме "DV3" 2-/4-такта аппарат запускается с пусковой программы Dvstart, переходит в сокращенную главную программу DV3, остается в ней на время Т3, а затем автоматически переходит в главную программу DV2. Таким образом, предусмотрена одна дополнительная программа.

5.2.13.9 Разблокировка специальных заданий SP1 - SP3 (P6)

Эта функция доступна только для устройства управления М3.71.

Переключение между заданиями заблокировано, если ключевой переключатель стоит в положении "0".

Эту блокировку можно снять для специальных заданий (SP1 – SP3).

5.2.13.10 Режим коррекции, настройка пределов (Р7)

Корректировочный режим включается или выключается одновременно для всех заданий и их программ. Каждому заданию задается диапазон коррекции скорости проволоки (DV) и коррекция сварочного напряжения (Ukorr). Корректировочное значение для каждой программы хранится отдельно. Диапазон коррекции может составлять не более 30% скорости проволоки и +-9,9 В сварочного напряжения.

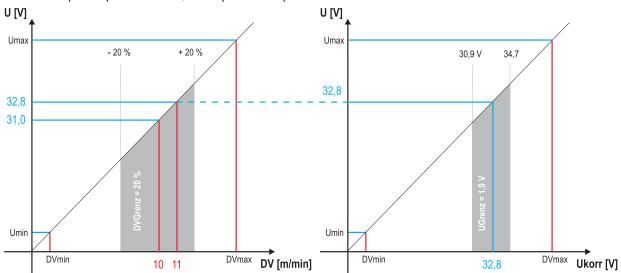


Рисунок 5-25

Пример рабочей точки в режиме коррекции:

Скорость проволоки в программе (1 - 15) задается 10,0 м/мин.

Это соответствует сварочному напряжению (U) 31,0 В. Если теперь перевести ключевой выключатель в положение "0", в этой программе можно будет выполнять сварку исключительно с этими значениями.

Если сварщик должен быть в состоянии выполнять при работе программы корректировку скорости проволоки и напряжения, необходимо включить режим коррекции и задать предельные значения скорости проволоки и напряжения.

Задание корректировочного предельного значения = DVGrenz = 20 % / UGrenz = 1,9 B

Теперь скорость проволоки можно корректировать на 20 % (8,0 - 12,0 м/мин), а сварочное напряжение – на +/-1,9 B (3,8 B).

В примере скорость проволоки задается 11,0 м/мин. Это соответствует сварочному напряжению 32,8 В.

Теперь сварочное напряжение можно дополнительно корректировать на 1,9 В (30,9 В и 34,7 В).

При установке замкового выключателя в положение 1 происходит сброс значений коррекции напряжения и скорости подачи проволоки.



Элемент	Действие	Результат	Дисплей (прим	іер)
управления			слева	справа
♥ VOLT ● PROG ● ⊖ ■ □		Нажимать кнопку, пока не останется гореть только светодиод "PROG"	7,5 (DV)	4 (№ программы)
PROG	4 sec.	Нажать и удерживать кнопку	0 (DVGrenz)	2,0 (UKorr)
		Отпустить кнопку	0 (DVGrenz)	2,0 (UKorr)
e de la companya de l		Задать допуск для скорости подачи проволоки	10 (DVGrenz)	2,0 (UKorr)
	S	Задать допуск для напряжения	10 (DVGrenz)	5,0 (UKorr)
•		Подождать ок. 5 с. Введены поля допуска (DV: 10 %; U: +/- 5,0 В).	7,5 (DV)	4 (№ программы)

5.2.13.11 Переключение программы со стандартной горелкой (Р8)

Специальный 4-тактный

В 4-тактном абсолютном программном режиме аппарат запускается в 1-м такте абсолютной программой 1. При отпускании кнопки горелки (2-й такт) выполняется переход на абсолютную программу 2 по истечении времени запуска «tstart». В противном случае управление остается в абсолютной программе 1, и по истечении времени «tstart» выполняется переход на абсолютную программу 2.

В 3-м такте (кнопка горелки нажата) аппарат переключается на абсолютную программу 3. По истечении времени «t3» автоматически выполняется переход на абсолютную программу 4.

Данный принцип работы выполняется лишь при отсутствии подключенных к аппарату дополнительных принадлежностей, таких как устройства дистанционного управления, специальные горелки и т. п.

В этом режиме работы переключение между программами на системе управления устройством подачи проволоки во время сварки невозможно.

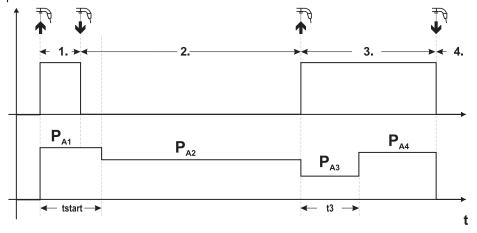


Рисунок 5-26

Специальный 4-тактный

В N-тактном программном режиме аппарат запускается в 1-м такте стартовой программой P_{start} (P₁)

После отпускания кнопки горелки (2-й такт) происходит переключение на основную программу P_{A1} , если время старта «tstart» уже истекло. В противном случае управление остается в стартовой программе P_{start} , пока не истечет время старта «tstart», и затем переключается.

Нажав кнопку сварочной горелки, можно переключиться на другие программы (Раз до макс. Рая).






1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (предварительная подача газа)
- Мотор устройства подачи проволоки работает на «ползучей» скорости
- Электрическая дуга загорается после подачи проволочного электрода к изделию, сварочный ток течет (стартовая программа P_{START} (P_{A1}))

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу Ра1.

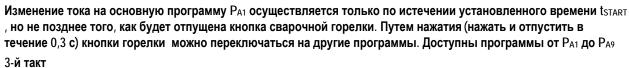

n = max. 9

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на конечную программу P_{END} (P_{AN}). Процесс в любой момент можно остановить путем длительного (больше 0,3 с) нажатия кнопки горелки. Выполняется P_{END} (P_{AN}).

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Останавливается двигатель устройства подачи проволоки.
- По истечении настроенного времени обратного горения электрода электрическая дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

Сварка МИГ / МАГ



5.2.13.12 Настройка n-тактного режима

Перед выбором n-тактного режима необходимо установить «Переключение программы со стандартной горелкой» на значение «2» (= специальный 4-тактный) (см. раздел «Устройство управления M3.70/M3.71 - Специальные параметры»).

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	3 c	Выбор обратного горения электрода	O rbd
	1 x	Выбор n-тактного режима] n- <u>+</u>
S mining		Настройка параметров (диапазон настройки от 1 до 9)	4 7-5

5.2.13.134-тактный/4-тактный с запуском кратким нажатием (Р9)

В 4-тактном режиме с запуском кратким нажатием переход во 2-й такт осуществляется немедленно путем нажатия кнопки горелки, причем ток при этом проходить не должен.

Для прерывания процесса сварки кнопку горелки нужно нажать еще раз.

5.2.13.14 Настройка «Индивидуальный или спаренный режим» (Р10)

В индивидуальном режиме можно подключить только одно устройство подачи проволоки (Р10 = 0)!

В спаренном режиме оба устройства подачи проволоки должны быть подключены и по-разному настроены на обоих модулях управления подачей проволоки!

Конфигурация этой сварочной системы для спаренного режима:

- Первое устройство подачи проволоки должно быть настроено на P10 = 1 и обозначено как главное в сварочной системе.
- Второе устройство подачи проволоки должно быть настроено на P10 = 2 и обозначено как подчиненное в сварочной системе

Если устройство подачи проволоки оснащено ключевым выключателем, то его следует настраивать в качестве главного (P10 = 1). Ключевой выключатель используется для защиты от несанкционированного использования и блокирует доступ к большинству процессных параметров (см. раздел «Ключевой выключатель»). Также при этом активируется режим коррекции.

5.2.13.15 Настройка времени краткого нажатия для 4-тактного (Р11)

Продолжительность краткого нажатия для переключения между основной программой и сокращенной основной программой имеет трехступенчатый диапазон настройки.

0 = HeT

1 = 300 мс (заводская настройка)

2 = 600 MC

5.2.13.16 Программный замковый выключатель (SCH)

Замковый выключатель позволяет закрывать сварочный аппарат через программное обеспечение. Применяется в аппаратах, не оснащенных физическим замковым выключателем (например, PHOENIX 401 BASIC)



5.3 Сварка ВИГ

5.3.1 Выбор заданий для сварки ВИГ

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	Xx	Выбираются различные виды сварки, пока не загорится сигнальная лампочка нужного вида сварки.	Показываются заданные значения сварочного тока и напряжения.

5.3.2 Регулировка сварочного тока для сварки ВИГ

Сварочный ток устанавливается ручкой настройки «Скорость подачи проволоки».





Настройка сварочного тока.

Сварочный ток и напряжение меняются в зависимости от настроек

5.3.3 Отображение данных сварки ВИГ (дисплей)

Слева и справа от ЖК-дисплея системы управления находятся 2 "кнопки со стрелкой" для выбора отображаемых параметров сварки. С помощью кнопки можно выбирать параметр снизу вверх, а с помощью кнопки с сверху вниз

Когда после сварки (отображение последних значений) выполняются изменения параметров, индикация снова переключается на заданные значения.



Рисунок 5-27

При сварке ВИГ возможен выбор 4 сварочных параметров:

Сварочный ток и диаметр вольфрамовых электродов (на левой стороне) и сварочное напряжение и номер задания (на правой стороне).

Параметры могут показываться перед сваркой (заданные значения) или во время сварки (фактические значения).

Параметр	Перед сваркой	Во время сварки	
	Заданное значение	Фактическое значение	Заданное значение
Сварочный ток	•	•	
Диаметр вольфрамового электрода	•		•
Сварочное напряжение	•	•	
№ задания	•		
Счетчик часов работы		•	



5.3.4 Зажигание дуги ВИГ

5.3.4.1 Контактное зажигание дуги

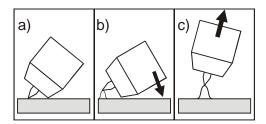


Рисунок 5-28

Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- а) Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие и нажать кнопку горелки (протекает ток контактного зажигания, независимо от заданного значения основного тока).
- b) Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного стартового и основного тока.
- с) Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.







5.3.5 Циклограммы / Режимы работы сварки ВИГ



Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc» (см. главу «Зажигание дуги для сварки ВИГ»).

После безуспешного процесса зажигания или прерывания процесса сварки следует принудительное отключение (см. гл. «Принудительное отключение для сварки ВИГ»).

Параметры сварки, которые требуются в большом числе применений, можно ввести по требованию (см. гл. «Ход выполнения программы Program-Steps для сварки ВИГ»).

Функция Superpuls может быть использована в любом режиме работы.

5.3.5.1 Знаки и значения функций

Знаки и зна	начения функции		
Символ	Значение		
*	Нажмите кнопку сварочной горелки		
1	Отпустить кнопку сварочной горелки		
↓↑	Кратковременно нажать кнопку сварочной горелки (нажать и сразу отпустить)		
	Защитный газ подается		
	Мощность сварки		
	Предварительная подача газа до начала сварки (продувка газом)		
	Продувка газа после окончания сварки (задержка газа)		
- Н	2-тактный		
<u> </u>	2-тактный, специальный		
7,7,4	4-тактный		
VA VA [4-тактный, специальный		
t	Время		
P _{START}	Стартовая программа		
PA	Главная программа		
Рв	Пониженная главная программа		
P _{END}	Программа окончания сварки (заварка кратера)		



5.3.5.2 2-тактный режим

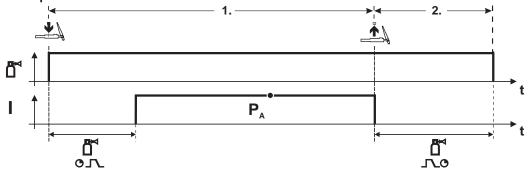


Рисунок 5-29

Выбор

Выберите 2-тактный режим работы.

1-й такт

- Нажмите и удерживайте кнопку горелки.
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

• Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.

5.3.5.3 2-тактный, специальный

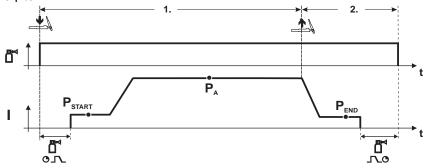


Рисунок 5-30

Выбор

• Выберите 2-тактный специальный 🖳 режим работы.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

- Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой в стартовой программе "Pstart".
- По истечении времени стартового тока t_{START} происходит рост сварочного тока на протяжении установленного времени нарастания тока t_{S1} на основную программу P_A.

2-й такт

- Отпустите кнопку сварочной горелки
- Сварочный ток падает на протяжении времени спада тока tSe на конечную программу PEND.
- По истечении времени конечного тока tend дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.3.5.4 4-тактный режим

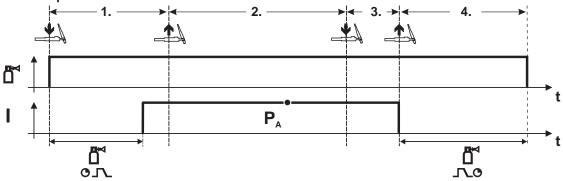


Рисунок 5-31

Выбор

• Выберите 4-тактный ТАТА режим работы.

1-й такт

- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (продувка газом)



Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

• Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой.

2-й такт

• Отпустить кнопку сварочной горелки (без результата)

3-й такт

• Нажмите кнопку сварочной горелки (без результата)

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Начинается отсчет времени задержки газа.



5.3.5.5 4-тактный, специальный

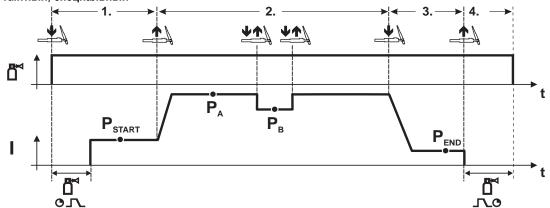


Рисунок 5-32

Выбор

1-й такт


- Нажать и удерживать кнопку сварочной горелки
- Защитный газ подается (подготовительная подача газа)

Зажигание дуги осуществляется с помощью зажигания «Liftarc».

Сварочный ток течёт в соответствии с выбранной установкой в стартовой программе "P_{START}".

2-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Изменение тока на основную программу Ра.

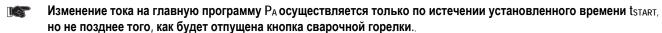

Нажав кнопку сварочной горелки, можно переключиться на сокращенную основную программу $P_{B.}$ Повторное нажатие приводит к переключению обратно, на основную программу $P_{A.}$

3-й такт

- Нажать кнопку сварочной горелки.
- Изменение тока на конечную программу Ремо.

4-й такт

- Отпустить кнопку сварочной горелки
- Дуга гаснет.
- Истекает время продувки газом.

5.3.6 Принудительное отключение сварки ВИГ



Если после запуска загорание дуги не происходит или дуга при отводе горелки гаснет, то в течение 3 сек производится принудительное отключение. Отключаются высокочастотное зажигание, подача газа и напряжение холостого хода (силовая часть).



5.3.7 Ход выполнения программы для сварки ВИГ (режим «Program-Steps»)

5.3.7.1 Обзор параметров для сварки ВИГ

Настройка параметров осуществляется на устройстве управления сварочным аппаратом МЗ.10 или МЗ.11

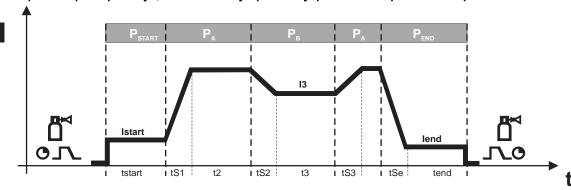


Рисунок 5-33

_		
Основны	е папа	MATHL

Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
GASstr	Время предварительной подачи газа (продувка газом)	от 0,0 с. до 0,9 с.
GASend:	Время задержки газа	от 0,0 с. до 20 с.
Стартовая про	грамма Р _{START}	•
I _{start}	Стартовый ток	от 0% до 200%
tstart	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.
Основная прог	рамма Ра	·
tS1	Длительность изменения тока с P _{START} на P _A (нарастание тока)	от 0,0 с. до 20 с.
t ₂	Длительность	от 0,01 с. до 20,0 с.
ts3	Длительность изменения тока с P _B на P _A	от 0,00 с. до 20,0 с.
Сокращённая с	основная программа Р _В	
ts2	Длительность изменения тока с P _A на P _B	от 0,00 с. до 20,0 с.
I 3	Сварочный ток	от 0% до 100%
t3	Длительность	от 0,01 с. до 20,0 с.
Конечная прог	рамма Р _{ЕНД}	
tSe	Длительность изменения тока с P _A или P _B на P _{END} (спад тока)	от 0,0 с. до 20 с.
lend	Сварочный ток	от 0% до 100%
tend	Длительность	от 0,0 с. до 20 с.

P_{START}, P_B и P_{END} являются «относительными программами», т.е. они процентно зависимы от настройки сварочного тока (см. гл. 3.14).

В зависимости от режима работы можно установить различный ход выполнения функций.




5.4 Ручная сварка стержневыми электродами

5.4.1 Выбор заданий для ручной сварки стержневым электродом

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	X x De	Выбираются различные виды сварки, пока не загорится сигнальная лампочка нужного вида сварки.	Показываются заданные значения сварочного тока и напряжения.

5.4.2 Регулировка сварочного тока для ручной сварки стержневым электродом

Сварочный ток устанавливается исключительно ручкой настройки «Скорость подачи проволоки» на устройстве подачи проволоки (УПП) или с устройства дистанционного регулирования R40.

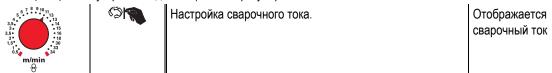

5.4.2.1 Настройка в зависимости от диаметра электрода

Сварочный ток устанавливается также в зависимости от диаметра электродов.

Сварщик устанавливает необходимый диаметр электродов, и управление вычисляет подходящий сварочный ток для электрода.

▲ A + ⊕ ⊕ • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 x 2	Переключение на диаметр электродов	Отображается используемый диаметр электрода
5.6 7.8 90 11 3 3.4 11 13 3.5 15 16 16 16 3 3.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		Устанавливается используемый диаметр электрода	Отображается диаметр электрода

5.4.3 Отображение данных для ручной сварки стержневыми электродами (дисплей)

Слева и справа от ЖК-дисплея системы управления находятся 2 "кнопки со стрелкой" для выбора отображаемых параметров сварки. С помощью кнопки можно выбирать параметр снизу вверх, а с помощью кнопки с сверху вниз

Когда после сварки (отображение последних значений) выполняются изменения параметров, индикация снова переключается на заданные значения.



Рисунок 5-34


При ручной сварке стержневыми электродами возможен выбор 4 сварочных параметров:

Сварочный ток и диаметр электродов (на левой стороне) и сварочное напряжение и номер задания (на правой стороне).

Параметры могут показываться перед сваркой (заданные значения) или во время сварки (фактические значения).

Параметр	Перед сваркой (заданные значения)	Во время сварки (фактические значения)
Сварочный ток	•	•
Диаметр электрода (толщина материала)	•	
Сварочное напряжение	•	•
№ задания	•	
Рабочие часы		•



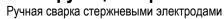




5.4.4 Устройство форсажа дуги «Arcforcing»

	Действие	Результат	Индикация
	XX	Выбор параметра сварки – форсажа дуги Нажимать до тех пор, пока не загорится светодиодный дисплей «Динамика» .	от -40 до +40
n/min		Настройка устройства форсажа дуги «Arcforcing» ручкой настройки «Скорость подачи проволоки / параметры сварки»	от -40 до +40

5.4.5 Автоматическое устройство «Горячий старт»

Устройство «Горячий старт» обеспечивает надёжное зажигание дуги, благодаря кратковременному повышению сварочного тока во время возбуждения дуги.

- а) = Время горячего старта
- b) = Ток горячего старта
- I = Сварочный ток
- t = Время

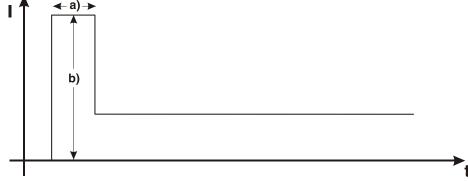

5.4.5.1 Ток горячего старта и время горячего старта

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x	Выбор режима "Ход выполнения программы"	Program-Steps
• A • † • 8 • 0	x x De	Выбор параметров сварки нажатием кнопок "Up" и • "Down" (слева)	
V • A Job Nr • Hold • V	x x	Настройка выбранного параметра сварки нажатием кнопок "Up" и "Down" (справа)	
	3 x 🕟	Прибор возвращается назад в режим индикации	


Основные параметры

Индикация ·	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
lhot	Ток горячего старта	от 0% до 200%
thot	Время горячего старта	от 0 с. до 10,0 с.
tanti	Время работы устройства «Antistick»	от 0 с. до 2 с.

Ручная сварка стержневыми электродами



5.4.6 Устройство Antistick

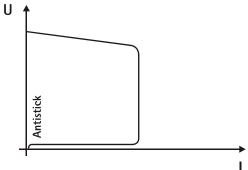

Устройство Antistick предотвращает прокаливание электрода.

Если, несмотря на наличие устройства форсажа дуги Arcforcing, электрод пригорает к изделию, аппарат автоматически, в течение примерно 1 сек, переключается на минимальный ток, чтобы не допустить прокаливания электрода. Необходимо проверить и откорректировать настроенное значение сварочного тока!

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x	Выбор режима "Ход выполнения программы"	Program-Steps
▲ • A + ⊕ ⊕ • • • • • • • • • • • • • • • • •	x x	Выбор параметров сварки нажатием кнопок "Up" и	см. гл. 3.21.4
V ● A Job Nr ● Hold ● V	x x	Настройка выбранного параметра сварки нажатием кнопок	см. гл. 3.21.4
	3 x	Прибор возвращается назад в режим индикации	

Основные параметры

Индикация	Значение / объяснение	Диапазон регулирования
Ihot	Ток горячего старта	от 0% до 200%
thot	Время горячего старта	от 0 с. до 10,0 с.
tanti	Время работы устройства «Antistick»	от 0 с. до 2 с.







5.5 Интерфейсы



Разрешается подключать только те дополнительные компоненты, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации!

Подсоединять дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закреплять их только после выключения сварочного аппарата. При включении сварочный аппарат автоматически распознает компонент.



Более подробные описания см. в руководстве по эксплуатации соответствующего дополнительного компонента.

5.5.1 Интерфейс автоматизации



Этот дополнительный компонент может быть установлен отдельно в качестве опции, см. Раздел Принадлежности.

	I_	Í	I _
Контак	Вход / выход	Обозначение	Рисунок
T			
Α	Выход	РЕ Подключение экрана кабеля	
D	Выход	IGRO Сигнал прохождения тока I > 0 (макс. нагрузка 20	X4 — PE
	(open Collector)	MA / 15 B)	
		0 В = Проходит сварочный ток	- REbaus B
E	Вход	Not/Aus Аварийное выключение для отключения	
+		вышестоящего источника тока.	Not/Aus E
R		Для использования этой функции необходимо снять	0V F
		перемычку 1 на плате М320/1 сварочного аппарата! Контакт	· - - - - - - - - -
		разомкнут = сварочный ток выключен	Uist H
F	Выход	0В Потенциал сравнения	
G/P	Выход	I>0 Контакт реле тока для пользователя, сухой (макс.	- - K
		+/-15 B / 100 mA)	Sta./Stp. L
Н	Выход	Uтек Сварочное напряжение, измерено на контакте F, 0-	. <u>+15V</u> <u>M</u>
		10 B (0 B = 0 B; 10 B = 100 B)	<u>-15V</u> _ <u>N</u>
L	Вход	Str/Stp	Not (Ave P
M	Выход	+15 В Напряжение питания (макс. 75 мА)	Not/Aus R
N	Выход	-15 В Напряжение питания (макс. 25 мА)	- - -
S	Выход	0 В Потенциал сравнения	NC U
T	Выход	Ітек Сварочный ток, измерен на контакте F;	NC V
		0-10 B (0 B = 0 A, 10 B = 1000 A)	

1) Режим работы задается устройством подачи проволоки (Функция Старт / Стоп соответствует нажатию на кнопку горелки и применяется, например, для выполнения механических задач).



В приложении находится список, в котором номера JOB программы PC 300 приведены в соответствие с номерами моделей PHOENIX BASIC и PHOENIX PROGRESS.

Но моделях PHOENIX EXPERT номера JOB программы соответствуют номерам аппарата.





5.5.2 Интерфейс для роботов RINT X11

Цифровой стандартный интерфейс для автоматизированных приложений (по выбору, дополнительное оборудование в комплекте или поставляется заказчиком)

Функции и сигналы:

- Цифровые входы: Старт / стоп, выбор режима работы, задания и программы, вставка проволоки, проверка газа
- Аналоговые входы: Сетевое напряжение, сварочное напряжение, коррекция, динамика
- Выходы реле: Ток течёт, контроль за данными сварки, готовность к сварке и др.

5.5.3 Интерфейс промышленной шины BUSINT X10

Решение для комфортабельной интеграции в автоматизированное производство с помощью, например:

- шины Profi-Bus
- шины CAN-Bus и
- систем Interbus

(дополнительно, монтаж выполняет заказчик)

5.5.4 Интерфейс подачи проволоки DVINT X11

Для гибкого подключения аппаратов со специальной подачей проволоки (Опция, дополнительное оборудование в комплекте либо приобретается заказчиком у других поставщиков).

В качестве примеров: Системы APD фирмы Binzel, системы подачи проволоки с подключением к разъему DIN

5.5.5 Интерфейсы ПК

Компьютерная программа РС 300 для определения сварочных параметров

Возможность удобного ввода всех сварочных параметров в ПК и передачи их на один или несколько сварочных аппаратов. (Принадлежности, комплект, состоящий из программного обеспечения, интерфейса, соединительных кабелей)

Программа для обеспечения документирования сварочных данных Q-DOC 9000

(Принадлежности: Комплект, состоящий из программного обеспечения, интерфейса, соединительных кабелей)

Идеальная программа для документирования сварочных данных, например:

сварочного напряжения и тока, скорости подачи проволоки, силы тока.

Система документирования и контроля сварочных данных WELDQAS

Система документирования и контроля сварочных данных с возможностью работы по сети для цифровых аппаратов PHOENIX и TETRIX

5.5.6 Возможности настройки, внутренние

5.5.6.1 Переключение с двухтактного на промежуточный привод

Штекеры находятся непосредственно на плате M3.70 в устройстве подачи проволоки.

Штекер	Функция
для Х24	Эксплуатация с двухтактной сварочной горелкой (заводская настройка)
для Х23	Эксплуатация с промежуточным приводом



Ключевой выключатель

5.6 Ключевой выключатель

Для защиты от несанкционированного или случайного изменения сварочных параметров на аппарате возможна блокировка уровня ввода панели управления с помощью замкового выключателя.

В положении ключа 1 можно без ограничений устанавливать все функции и параметры.

В положении 0 нельзя изменять следующие функции и параметры.

- Функция переключения заданий, выбор сварочных заданий (возможен режим пакетных заданий для горелки Powercontrol)
- Режим «Менеджер заданий»
- Режим «Program-Steps»
- Режим «Программа А»
- Режим «Информация о заданиях»
- Функция «Superpuls»



При использовании устройства подачи проволоки с управлением M3.70 менять функции типа сварки и режима работы нельзя, если ключевой выключатель находится в положении «0». В ходе выполнения функций управления возможна индикация параметров, но не их изменение.

5.7 Счетчик часов работы

Рабочие часы отображаются в виде чччч:мм:'h'. Четыре цифры - часы, две цифры – минуты, а на конце – буква ,h'.

На управлении сварочным аппаратом M3.10 или M3.11

Элементы Действие управления		Результат	Индикация
A A + + + + + + + + + + + + + + + + + +	XX	Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор О.	Индикация рабочих часов

Счет рабочих часов ведется при наличии напряжения, и данные ежеминутно записываются в энергонезависимом запоминающем устройстве.

Устройства дистанционного управления



5.8 Устройства дистанционного управления



Разрешается подключать только те устройства дистанционного управления, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации! Устройство дистанционного управления подсоединить к специальному гнезду и закрепить только после выключения сварочного аппарата и устройства подачи проволоки. При включении сварочный аппарат автоматически распознает устройство дистанционного управления.

5.8.1 Ручное устройство дистанционного управления R10



Рисунок 5-35

Поз.	Символ	Описание
1	3.5 13 10 11 13 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Ручка настройки «Скорость подачи проволоки» Плавная настройка скорости подачи проволоки от мин. до макс. (мощность сварки, управление одной кнопкой)
2	3: 10 12 2 3 3 5 7 7 7 10 4 V + 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ручка настройки «Коррекция длины электрической дуги» Коррекция длины электрической дуги от -10 В до +10 В
3	7	19-контактная розетка (аналоговая) Для подключения цепи управления.



5.8.2 Ручное устройство дистанционного управления R20



Рисунок 5-36

Поз.	Символ	Описание
1	5 6 7 8 9 10 3.5 11 2.5 13 2.5 15 1.5 16 0.5 m/min	 Ручка настройки «Скорость подачи проволоки» Бесступенчатая настройка скорости подачи проволоки от мин. до макс. (производительность, управление одной кнопкой). В режиме коррекции со сварочной программой настраивается поправка для скорости подачи проволоки (ключевой выключатель в положении «0»).
2	2 1 0 1 2 3 3 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Ручка настройки «Коррекция длины электрической дуги» Коррекция длины электрической дуги от -10 В до +10 В В режиме коррекции со сварочной программой настраивается поправка для электрической дуги (ключевой выключатель в положении «0»).
3		Дисплей для отображения текущего номера программы
4		Клавиша переключения программы «Up» (вверх) Выбор номера программы вперед
5	•	Клавиша переключения программы «Down» (вниз) Выбор номера программы назад
6		Крепление для навешивания устройства дистанционного управления
7	7	19-контактная розетка (аналоговая) Для подключения цепи управления.

5.8.3 Ручное устройство дистанционного управления R40



Функции

- Возможность задавать и запрашивать до 16 рабочих операций/основных программ
- Настройка выполнения программы
- Функция для режима Superpuls "Вкл./Выкл."
- Переключение со стандартной сварки МИГ на импульсную электродуговую сварку МИГ/МАГ (только EXPERT PULS)
- Ввод количества основных программ (от РА1 до РА16)
- 16-разрядный жидкокристаллический дисплей для отображения параметров сварки
- Светодиодный дисплей для отображения запомненных значений
- Дистанционный пульт управления подключается с использованием удлинителя к 7-контактному разъему сварочного аппарата

Более подробные указания см. в соответствующем руководстве по эксплуатации.





5.9 Режим «Специальный»

Настройка параметров осуществляется на устройстве управления сварочным аппаратом M3.10 или M3.11

5.9.1 Выбор

Изображенная комбинация клавиш должна быть набрана без пауз Настройка на сварочном аппарате!

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x	Выбор режима "Специальный"	Program-Steps
	1 x		
	2 x		
8	1 x		Special-Mode

5.9.2 Пакетное задание



Эта функция действительна только для аппаратов PHOENIX 330 и PHOENIX 400/500 в комбинации с устройством подачи проволоки DRIVE 4 P/4L P.

Пакетное задание применяется с имеющей программу включения/выключения питания (Powercontrol-Programm) горелкой с тумблером для вызова программ сварки (заданий) для сменных положений или видов швов, см. также гл. Программируемая горелка Powercontrol с тумблером (специальная функция)

5.9.3 Включить/выключить функцию удержания параметров

Существует возможность включить/выключить функцию удержания сварочных параметров.

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
A + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0	Кнопками — "Вверх" и 🕶 "Вниз" (слева) выбрать функцию удержания.	Hold-Fkt 1
V ⊕ A Dob Nr ⊕ Hold ● V		Кнопками "Вверх" и "Вниз" (справа) включить/выключить функцию удержания. 1 = функция удержания включена 0 = функция удержания выключена	Hold-Fkt 1 Hold-Fkt 0







5.9.4 Переключение скорости подачи проволоки (абсолютная / относительная)

В соответствии с заводскими настройками скорости подачи проволоки DVStart (стартовая программа), DV3 (сокращенная основная программа) и DVEnd (конечная программа) являются «относительными» программами. Это означает, что они процентно зависимы от установленного значения скорости подачи проволоки DV2 (основная программа A).

Все значения скорости подачи проволоки могут быть также заданы абсолютными (независимыми от других значений).

При этом следует включить абсолютную функцию (Abs-Fkt = 1):

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
△ • △ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	N.S.	Кнопками — "Вверх" и • "Вниз" (слева) выбрать функцию.	Abs-Fkt 0
©A Job Nr ● Hold	0.5	Кнопками "Вверх" и "Вниз" (справа) включить/выключить функцию. 1= Абсолютная скорость подачи проволоки включена 0= Относительная скорость подачи проволоки включена	Abs-Fkt 0 Abs-Fkt 1

5.9.5 Возврат к заводским настройкам сварочных заданий



Эта функция возвращает заводские настройки сварочных заданий 1-128. Выполненные оператором настройки при этом теряются безвозвратно! Все «свободные» задания 129-256 остаются без изменений.

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
▲ • A • ÷ • • • • • • • • • • • • • • • •	DE.	Клавишами	Res. All 1

5.9.6 Выход из специального режима без изменений

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
	1 x	Происходит выход из специального режима	Отображены параметры, выбранные последними

5.9.7 Выход из специального режима с изменениями

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
Superpuls	1 x	Сохранение изменений	без изменения
	1 x	Происходит выход из специального режима	Отображены параметры, выбранные последними





5.10 Режим «Информация о заданиях»

Настройка параметров осуществляется на устройстве управления сварочным аппаратом М3.10 или М3.11

В этом режиме представляется информация о параметрах для выбранного сварочного задания. Изменение параметров невозможно.

Выбор:

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
	X X	Выбор режима «Информация о заданиях»	Job-Info
• • • + >		Выбор параметра	см. таблицу параметров «Информация о заданиях»

Таблица параметров «Информация о заданиях»:

Индикация параметра	Объяснение
Система	Состояние системы
Job-Nr.	Номер задания
akt. Prg.	Номер программы
Режим	Режим работы
Schweiss	Вид сварки
Job-Text	Текстовая информация для задания (возможность редакции с помощью программы PCM 300)
Wire	Диаметр проволоки
Material	Вид материала
Gas-Typ	Вид газа
Verf.	Вид сварки







5.11 Диспетчер заданий (организация сварочных заданий)

Настройка параметров осуществляется на устройстве управления сварочным аппаратом МЗ.10 или МЗ.11

С помощью менеджера заданий можно загружать, копировать и сохранять задания.

Задание (JOB) - это сварочная работа, которая определяется 4 основными параметрами сварки: методом сварки, видом материала, диаметром проволоки и видом газа.

В каждом задании может быть определён ход выполнения программы.

В каждой программе могут быть настроены до 16 программ (Р0 – Р15).

Всего может быть использовано 256 заданий. 185 из них уже запрограммированы. Остальные 61 заданий могут быть запрограммированы произвольно.

Для того чтобы все изменения вступили в силу, сварочный аппарат следует выключать не ранее, чем через 5 сек после переключения заданий!

Различаются две области памяти:

- 185 заданий, предварительно запрограммированных на заводе-изготовителе (от 1 до 128, а также от 190 до 256; каждому сварочному заданию присваивается фиксированный номер).

 Задания 1-128 не загружаются, а определяются сварочным заданием (см. гл. 3.5). Каждому сварочному заданию присваивается номер (от 190 до 256) Индикация номера задания.
- 61 произвольно программируемых заданий (со 129 до 189).

5.11.1 Создание нового задания в свободной области памяти или копирование задания




Вообще все 256 заданий могут настраиваться индивидуально. Однако имеет смысл для специальных сварочных заданий выделять собственные номера.

Определение сварочного задания, которое будет следующим в требуемом случае применения.

Копирование жёстко запрограммированного сварочного задания (задания от 1 до 128) в свободную область памяти (задания от 129 до 256):

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
<u> </u>	3 x	Выбор режима «Менеджер заданий»	Job-Manager
A + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	XX	Выбор функции копирования задания - нажатием кнопок "Вверх" и 🔻 "Вниз" (слева)	Copy to: xxx
V • A Job Nr • Hold •	x x	Выбор номера задания (задания 129-256) - нажатием кнопок Вверх" и Вниз" (справа)	Copy to: xxx
Superpuls	1 x 🕟	Задание скопировано	Copy to: xxx
10	1 x 🕟	Прибор возвращается назад в режим индикации	

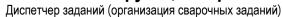



5.11.2 Загрузка специального задания (SP1 - SP3)

Здесь речь идет о трех первых свободно программируемых заданиях, которые могут быть запрошены непосредственно с управления M3.10/M3.11 нажатием кнопок SP1 - SP3 (SP1= задание 129, SP2= задание 130, SP3= задание 131).

Элемент управления	Действие	Результат	Индикация
Ø	3 сек	Выбор специальных заданий	
Ø	X X	Выбор специального задания SP1, SP2 или SP3	
Ø	3 сек	Прибор возвращается назад в режим индикации, s = сек.	

5.11.3 Загрузка существующего задания из свободной области памяти

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
	3 x	Выбор режима «Менеджер заданий»	Job-Manager
A A + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	x x	Выбор функции загрузки задания - нажатием кнопок Вверх" и "Вниз" (слева)	Load Job: xxx
⊕A Job Nr Hold	X X	Выбор задания, которое необходимо загрузить - нажатием кнопок . Вверх" и . Вниз" (справа)	Load Job: xxx
Superpuls	1 x 0 =	Задание загружено	Load Job: xxx
	3 x	Прибор возвращается назад в режим индикации	

5.11.4 Восстановление заводских установок существующего задания (Reset JOB)

Если предварительно запрограммированное задание (от 1 до 128) было непреднамеренно изменено, то существует возможность возврата к заводским настройкам.

Элементы управления	Действие	Результат	Индикация
	3 x	Выбор режима «Менеджер заданий»	Job-Manager
• A • + • • •	x x	Выбор функции сброса задания - нажатием кнопок Вверх" и "Вниз" (слева)	Res. Job: xxx
V ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	x x	Выбор задания (от 1 до 128), которое необходимо вернуть к заводским настройкам - нажатием кнопок "Вверх" и "Вниз" (справа)	Res. Job: xxx
Superpula	1 x 🕟	Задание возвращено к заводским настройкам	Res. Job: xxx
	1 x	Прибор возвращается назад в режим индикации	



6 Ввод в эксплуатацию

6.1 Общее



Внимание! - Опасность от электрического тока!

Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах в разделе «В интересах Вашей безопасности»! Подключайте кабели и разъемы (например: держатели электродов, сварочные горелки, кабель массы, интерфейсы) только к выключенному аппарату.

Мы гарантируем безупречную работу аппарата только при использовании сварочных горелок, входящих в наш комплект поставок!

6.2 Область применения — использование по назначению

Сварочные аппараты подходят только для сварки и пайки MSG.

Использование аппарата в любых других целях считается "нецелевым", и поставщик не несёт ответственности за возникший вследствие такого использования ущерб.



Мы гарантируем безупречную работу аппаратов только при использовании сварочных горелок и принадлежностей, входящих в наш комплект поставок!

6.3 Монтаж



Следите за тем, чтобы аппарат был устойчиво установлен и надежно закреплен.

Для модульных систем (источник тока, транспортная тележка, модуль охлаждения) следует соблюдать требования руководств по эксплуатации к соответствующим аппаратам.

Устанавливайте аппарат таким образом, чтобы имелся нормальный доступ к элементам управления.

При поднятии устройств подачи проволоки краном следует извлечь катушки с проволокой (Дополнительные указания по возможностям поднятия с помощью крана см. в руководстве по эксплуатации транспортных тележек).

6.4 Подключение к электросети



Рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические характеристики".



Следует подключить соответствующий штекер к сетевому разъёму устройства!

Подключение должен производить специалист-электрик в соответствии с действующими законами государства и инструкциями.

Последовательность фаз на трехфазных аппаратах может быть любой; она не оказывает влияния на направление вращения вентилятора!

Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

Ввод в эксплуатацию

Охлаждение аппарата



6.5 Охлаждение аппарата

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо
- Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата,
- и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

6.6 Обратный кабель, общее



В точке подключения кабеля и местах выполнения сварки удалить с помощью проволочной щетки краску, ржавчину и загрязнения! Зажим кабеля массы закрепить вблизи места сварки таким образом, чтобы не могло произойти его самопроизвольное разъединение.

Элементы конструкции, трубопроводы, рельсы и т.п. не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного тока, если только они сами не являются изделием!

При использовании сварочных столов и приспособлений необходимо обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!

6.7 Сварка МИГ / МАГ



Внимание! – Аппарат находится под электрическим током!

Если работа ведется попеременно с применением различных способов сварки и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или сварочным напряжением! Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке! Подключайте кабели и разъемы (например: держатели электродов, сварочные горелки, кабель массы, интерфейсы) только к выключенному аппарату.

Соблюдайте правила техники безопасности, приведенные на первых страницах в разделе «В интересах Вашей безопасности»!

Мы гарантируем безупречную работу аппарата только при использовании сварочных горелок, входящих в наш комплект поставок!



6.7.1 Подключение межсоединительного пакета кабелей



Зелено-желтый кабель заземления нельзя подключать к сварочному аппарату или устройству подачи проволоки (используется с другой серией аппаратов)!

Следует удалить кабель заземления или убрать в пакет кабелей!

6.7.1.1 Сварочный аппарат

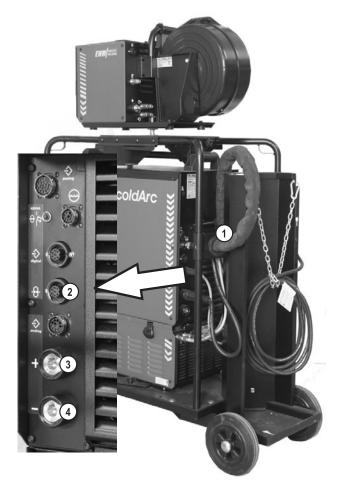


Рисунок 6-1

Поз.	Символ	Описание
1		Кабель пакета кабелей
2	C	7-контактная розетка (цифровая)
	0	Подключение устройства подачи проволоки
3		Штекер, сварочный ток "+"
	T	Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки
4		Розетка, сварочный ток »- »
	/=	• Сварка МИГ / МАГ: Подключение детали
		• Сварка МИГ / МАГ порошковой проволокой: Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки

- Конец пакета кабелей вставить в защитное приспособление и зафиксировать поворотом вправо.
- Вставить штекер сварочного кабеля устройства подачи проволоки в гнездо сварочного тока со знаком "+" и зафиксировать его поворотом вправо.



В особых случаях сварки МИГ/МАГ, как, например, при сварке порошковой проволокой, штекер сварочного кабеля устройства подачи проволоки вставить в гнездо сварочного тока со знаком "-" и зафиксировать его поворотом вправо.

• Вставить штекер управления горелкой в 7-контактную (цифровую) розетку и зафиксировать.



6.7.2 Подключение модуля охлаждения



Учитывать описание монтажа и подключения в соответствующей инструкции по эксплуатации охлаждающего модуля.



Рисунок 6-2

Поз.	Символ	Описание
1		8-контактная розетка
		подключение кабеля управления охладителя
2	\sim	4-контактная розетка
		напряжение питания охладителя

- Зафиксировать штуцер с синей маркировкой шланга охлаждающей жидкости из межсоединительного пакета в синей быстроразъёмной муфте охлаждающего модуля.
- Зафиксировать штуцер с красной маркировкой шланга охлаждающей жидкости из межсоединительного пакета в красной быстроразъёмной муфте охлаждающего модуля.
- Вставить 8-контактный штекер управления охлаждающим модулем в гнездо сварочного аппарата и зафиксировать.
- Вставить 5-контактный штекер питания охлаждающего модуля в гнездо сварочного аппарата и зафиксировать.



6.7.3 Подключение сварочной горелки



Сварочная горелка должна иметь "центральный евро-разъем WZ2"!



Рисунок 6-3

имвол	Описание
	Центральный евро-разъем WZ2 (разъем для сварочной горелки) (Сварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка горелки)
O	(оварочный ток, защитный газ и встроенная кнопка торелки)
	Быстроразъемная муфта, красная (отвод охлаждающей жидкости)
	Быстроразъемная муфта, синяя (подача охлаждающей жидкости)
7	19-контактная розетка (аналоговая)
	Для подключения аналоговых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления
	сварочной горелки, привод и т.д.)
7	7-контактная розетка (цифровая)
لے	Для подключения цифровых компонентов (дистанционный регулятор, кабель управления сварочной горелки и т.д.)
	MBOJ

- Центральный штекер сварочной горелки следует ввести в центральное подключение и зафиксировать накидной гайкой
- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах: отвод красный к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости) и подача синий к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).
- Вставить штекер управления горелкой в 7-контактную (цифровую) или в 19-контактную розетку (в зависимости от модели горелки) и зафиксировать.



6.7.4 Подключение кабеля массы



Рисунок 6-4

Поз.	Символ	Описание	
1		Штекер, сварочный ток "+"	
		Подключение сварочного тока к устройству подачи проволоки	
2		Розетка, сварочный ток «-»	
	/ ■	Подключение кабеля массы	

• Вставить штекер кабеля массы в гнездо сварочного тока "-" и закрепить поворотом вправо.



В особых случаях сварки МИГ/МАГ, как, например, при сварке порошковой проволокой (за исключением PHOENIX 400 и 500), может быть необходима смена полярности сварочного тока (следует учитывать указания завода-изготовителя).



6.7.5 Закрепление стержневой катушки (настройка предварительного натяжения)



Так как тормоз катушки одновременно является креплением отделения для катушки с проволокой, то при каждой замене катушки или перед каждой настройкой тормоза катушки проводятся следующие операции.

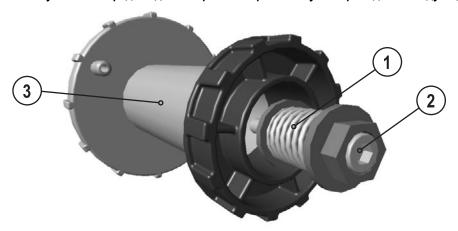


Рисунок 6-5

Поз.	Символ	Описание	
1		репёжное и тормозное устройство	
2		Винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником	
		Закрепление отделения для катушки с проволокой и настройка тормоза катушки	
3		Отделение для катушки с проволокой	

- Отделение для баллона с защитным газом. Ослаблять винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником крепёжного и тормозного устройства до тех пор, пока винт с резьбой не будет освобождён из отделения для катушки с проволокой (не вытягивать, чтобы избежать потери мелких деталей)
- Предварительно затянуть винтом с полупотайной головкой закрепительное и тормозное устройство по часовой стрелке на 4 полных оборота (4 x 360°)



6.7.6 Установка катушки с проволокой



Перед каждой заменой катушки или настройкой тормоза катушки необходимо проверять предварительное натяжение стержневой катушки, см. раздел Закрепление стержневой катушки (Настройка предварительного натяжения).



Можно использовать стандартные стрежневые катушки D300. Для применения стандартных корзиночных катушек (DIN 8559) необходим переходник (см. принадлежности).

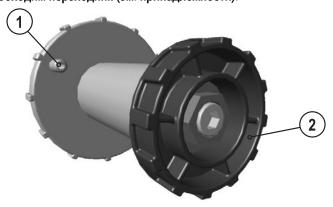


Рисунок 6-6

Поз.	Символ	Описание		
1		оводковый палец		
		Для фиксации катушки с проволокой		
2		Гайка с накаткой		
		Для фиксации катушки с проволокой		

- Ослабьте гайку с накаткой на стержне катушки.
- Закрепите катушку со сварочной проволокой на стержне катушки таким образом, чтобы штифт поводка защелкнулся в отверстии, просверленном в катушке.
- Снова затяните гайку с накаткой для крепления катушки с проволокой.

6.7.7 Замена роликов подачи проволоки



Для обеспечения оптимальной подачи, абсолютно необходимо, чтобы ролики подачи проволоки соответствовали диаметру используемых проволочных электродов (в противном случае следует их заменить)! Принципиально ролики подачи проволоки подходят для двух размеров диаметра проволоки (с завода 1,0 мм или 1,2 мм). При переворачивании ролики подачи проволоки меняют диаметр проволоки.

• Новые подающие ролики отодвигаются так, что становится видимым диаметр проволочного электрода в соответствии с маркировкой на подающем ролике. Подающие ролики надежно фиксируются с помощью болтов с накатанной головкой.

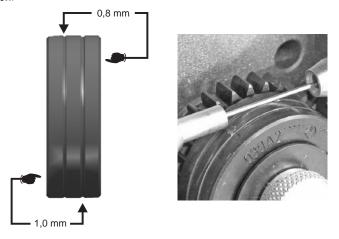


Рисунок 6-7



6.7.8 Установка проволочного электрода



Для обеспечения оптимальной подачи, абсолютно необходимо, чтобы ролики подачи проволоки соответствовали диаметру используемых проволочных электродов и типу материала (в противном случае следует их заменить)!

Новые подающие ролики отодвигаются так, что становится видимым диаметр проволочного электрода в соответствии с маркировкой на подающем ролике. Подающие ролики надежно фиксируются с помощью болтов с накатанной головкой.

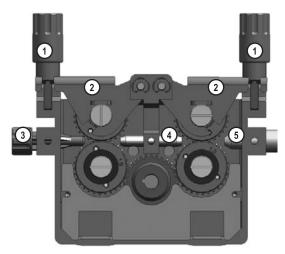


Рисунок 6-8

Поз.	Символ	Описание	
1		Прижимные узлы	
2		Натяжные узлы	
3		Ниппель ввода проволоки	
4		Направляющая труба	
5		Капиллярная трубка или тефлоновый сердечник	

- Комплект шлангов горелки необходимо выпрямить.
- Отпустить и откинуть прижимные узлы (натяжные узлы с роликами противодавления автоматически откинутся кверху).
- Аккуратно отмотайте сварочную проволоку с катушки и пропустите через ниппель ввода проволоки, по жёлобу подающих роликов и через направляющую трубу в капиллярную трубку или тефлоновый сердечник.
- Снова отожмите натяжные узлы с роликами противодавления и откиньте прижимные узлы кверху (сварочный электрод должен находиться в пазу подающего ролика).



Прижимное давление должно быть установлено с помощью регулирующих кнопок прижимных узлов таким образом, чтобы сварочный электрод подавался, но проскальзывал, когда катушка с проволокой блокируется!

• Нажмите кнопку заправки, чтобы проволочный электрод появился у сварочной горелки.

Устройства подачи проволоки с управлением M3.70 имеют возможность начать процесс заправки проволоки

также и с управления аппарата М3.70 нажатием кнопки



Скорость заправки проволоки можно выбирать в две ступени (функция рампы), см. также главу Описание работы/Специальные параметры.



Осторожно, опасность получения травм! Сварочную горелку запрещено направлять на людей или животных!



6.7.9 Установка тормоза катушки



Перед каждой заменой катушки или настройкой тормоза катушки необходимо проверять предварительное натяжение стержневой катушки, см. раздел Закрепление стержневой катушки (Настройка предварительного натяжения).

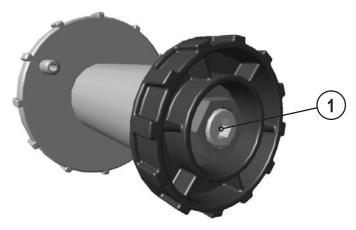


Рисунок 6-9

	Поз.	Символ	Описание	
-	1		Винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником	
			Закрепление отделения для катушки с проволокой и настройка тормоза катушки	

• Затянуть винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником (8 мм) по часовой стрелке, чтобы увеличить тормозное действие.



Тормоз катушки затягивается настолько, чтобы при отпускании кнопки «Вставка проволоки» катушка с проволокой больше не двигалась! Блокировка катушки с проволокой не допускается!



Если винт с полупотайной головкой с внутренним шестигранником ослаблен больше, чем он был до этого завинчен, то необходимо заново закрепить стержневую катушку, см. раздел «Закрепление стержневой катушки (Настройка предварительного натяжения)».



6.8 Подача защитного газа

6.8.1 Подключение защитного газа

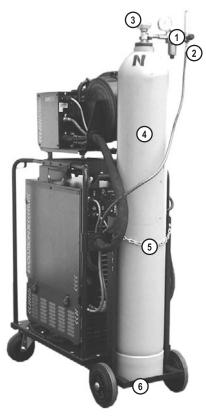


Рисунок 6-10

Поз.	Символ	Описание	
1		Редуктор давления	
2		Накидная гайка G ¼"	
3		Клапан газового баллона	
4		Баллон с защитным газом	
5		Страховочная цепь	
6		Подставка под газовый баллон	



Подаваемый защитный газ не должен содержать загрязнений, поскольку в противном случае может произойти засорение системы подачи защитного газа.

Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

- Баллон защитного газа следует установить на крепление для баллона и зафиксировать страховочной цепью во избежание опрокидывания!
- Перед подключением редуктора к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы выдуть возможные загрязнения.
- Установить редуктор на клапане газового баллона.
- Присоединить газовый шланг накидной гайкой G1/4" к соответствующему выходу редуктора.
- Присоединить газовый шланг накидной гайкой G1/4" к соответствующему патрубку сварочного аппарата либо устройству подачи проволоки (в зависимости от исполнения).

Ввод в эксплуатацию

Подача защитного газа



6.8.2 Проверка газа

- Медленно откройте вентиль газового баллона.
- Откройте редуктор.
- Включите источник тока главным выключателем.
- Кратковременно нажмите кнопку «Проверка газа» Защитный газ подаётся в течение 25 сек. Проверка газа может быть прервана повторным кратковременным нажатием кнопки.
- Отрегулируйте расход защитного газа с помощью редуктора в соответствии со случаем применения.




6.8.3 Функция "Продувка пакета шлангов"

Эта функция доступна только для устройства управления М3.70.

Элемент управления	Действие	Результат
	5 сек.	Выбор продувки пакета шлангов Защитный газ беспрерывно течет до тех пор, пока не будет повторно нажата кнопка проверки газа.

6.8.4 Регулировка расхода защитного газа

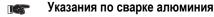

При сварке алюминия следует использовать 2-х ступенчатый редуктор!

На каждое устройство подачи проволоки устанавливается стандартное сопло подачи газа с расходом газа от 0 до 16 л/мин. Для вариантов применения предполагающих больший расход газа например для алюминия необходимо использовать сопло подачи газа с расходом от до л мин см Принадлежности

Последствия неправильной настройки подачи защитного газа

- Слишком малая подача защитного газа: неполная защита газом, поступающий воздух ведет к появлению пор в сварном шве.
- Слишком большая подача защитного газа:
 может вести к возникновению турбуленции, и при этом проникающий воздух может вести к образованию пор в сварном шве.



7 Техническое обслуживание и уход

7.1 Общее

Настоящий прибор практически не требует технического обслуживания при эксплуатации в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, ему требуется минимум ухода. Однако для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярные чистки и проверки, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающего воздуха и длительности эксплуатации сварочного аппарата.



Чистка, проверка и ремонт сварочных аппаратов должны выполняться только квалифицированным и дееспособным персоналом. Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.

Если результаты одной из перечисленных проверок окажутся отрицательными, то аппарат запрещается эксплуатировать до тех пор, пока неисправность не будет устранена и не будет произведена повторная проверка.

7.2 Чистка



Для проведения чистки аппарат необходимо надежно отсоединить от сети. ВЫНУТЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ! (Отключение с помощью выключателя или путем вывинчивания предохранителя не обеспечивает достаточно надежного отсоединения от сети.) Выждать 2 минуты, пока не разрядятся внутренние конденсаторы. Снять крышку корпуса.

Обслуживание отдельных узлов производится следующим образом:

Источник тока Если в источнике тока скопилось значительное количество пыли, то ее следует выдуть сжатым воздухом, не содержащим масла и воды.

Электрический блок: Печатные платы с электронными компонентами нельзя обдувать струей сжатого воздуха, используйте для этого пылесос.

7.3 Периодические проверки



Надлежащее, регулярное проведение описанной ниже периодической проверки является необходимым условием для реализации Вашего права на гарантийное обслуживание со стороны EWM.

Периодические проверки следует проводить с учетом требований E VDE 0544-207 «Периодические проверки на сварочно-дуговых установках» в соответствии с предписанием о безопасности труда ФРГ. Этот проект стандарта охватывает все необходимые точки испытания, подобранные специально для сварочных аппаратов, уже названные в стандарте VDE 0702 "Периодические проверки на электрических аппаратах", и дополнен специальными практическими инструкциями и измененными предельными значениями.



Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно периодических проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

К сожалению, многие контрольные приборы не удовлетворяют требованиям VDE 0702 в полном объеме в связи с особыми условиями на инверторных аппаратах дуговой сварки!

EWM как производитель предлагает всем авторизированным дилерам EWM, прошедшим необходимое обучение, подходящие средства контроля и измерительные приборы в соответствии с VDE 0404-2, регистрирующие частотные характеристики согласно DIN EN 61010-1 Приложение A – Измерительная схема A1. Вы как пользователь обязаны обеспечить проверку Ваших изделий EWM на соответствие стандарту E VDE 0544-207 с помощью соответствующих вышеназванных средств контроля и измерительных приборов.



Настоящее описание периодической проверки представляет собой лишь краткий обзор проверяемых пунктов. Для детального ознакомления с пунктами проверки ознакомьтесь с VDE 0544-207.

Техническое обслуживание и уход





7.3.1 Сроки и объем проверок

Следует проводить ежеквартальные «частичные проверки» и ежегодную «комплексную проверку». Комплексную проверку следует производить и после каждого ремонта, при особенно интенсивной эксплуатации сроки проверок можно сократить (например, на стройплощадках – до 6 месяцев). При комплексной проверке прибор следует открыть и прочистить согласно пункту Чистка. При частичной проверке требуется только внешняя чистка.

Частичная проверка	Комплексная проверка
а) Визуальная проверка	а) Визуальная проверка
b) Электрическая проверка, замеры:	b) Электрическая проверка, замеры:
• сопротивление защитного провода	• сопротивление защитного провода
	сопротивление изоляции ток утечки
	Напряжение холостого хода
с) Проверка работоспособности	с) Проверка работоспособности

7.3.2 Документирование проверки

Документирование осуществляется с однозначной фиксацией:

- данных проверяемого прибора,
- даты проверки
- срока следующей проверки и
- результатов проверки

При успешной проверке на прибор следует нанести маркировку (например, с помощью проверочного значка). На маркировке следует указать дату следующей проверки.

7.3.3 Визуальная проверка

Здесь перечислены основные позиции для комплексной проверки. В случае частичной проверки не используются пункты, требующие вскрытия корпуса прибора.

- 1. Горелка/электрододержатель, клемма сварочного тока / обратной линии
- 2. Проводка, включая штепсели и переходники
- 3. Открытые штепсели и переходники
- 4. Корпус
- 5. Открытый корпус
- 6. Особенности источников сварочного тока при плазменной резке
- 7. Устройства обслуживания, сигнализации, защиты и регулировки
- 8. Иное, общее состояние

7.3.4 Измерение сопротивления контура заземления

Измерение производится между заземляющим контактом штепселя и металлическими деталями, к которым можно прикоснуться, например, винтами корпуса. Во время измерения сетевой кабель аппарата следует подвигать по всей длине, особенно вблизи мест соединения. Таким образом можно установить перебои в защитном проводе. Также следует проверять все элементы корпуса, с которыми возможно соприкосновение, для обеспечения правильного соединения РЕ по классу защиты I.

Сопротивление не должно превышать $0.3~\Omega$ при длине сетевого провода до $5~\mathrm{m}$. При более длинной проводке допустимое значение повышается на $0.1~\Omega$ на каждые $7.5~\mathrm{m}$.







7.3.5 Измерение сопротивления изоляции

Для проверки изоляции внутри прибора вплоть до трансформатора, следует подключить сетевой штепсель. При наличии сетевой защиты ее следует обойти или произвести замеры на обеих концах.

Изоляционное сопротивление должно быть не менее:

Входная токовая цепь (сеть)	против	Цепь тока сварки и	$5~\mathrm{M}\Omega$ при проверочном напряжении 1000B=
		электроника	
Входная токовая цепь (сеть)	против	Корпус (РЕ)	2,5 МΩ при проверочном напряжении 500В=
Цепь тока сварки и	против	Корпус (РЕ)	2,5 МΩ при проверочном напряжении 500В=
электроника	-		

7.3.6 Замер тока утечки (ток защитного провода и касания)


Замеры нельзя производить с помощью обычного универсального измерительного прибора! Даже измерительные приборы VDE 0702 (прежде всего старые) рассчитаны только на 50/60 Гц. Однако инверторные сварочные аппараты имеют значительно более высокие частоты, в результат чего возможны повреждения измерительных приборов или неверные результаты измерений.

Измерительный прибор должен соответствовать требованиям VDE 0404-2. При оценке частотной характеристики следует опираться на приложение A DIN EN 61010-1 – измерительная схема A1.

🖝 💮 Для этих измерений прибор должен быть включен и находиться под напряжением холостого хода.

- 1. Ток защитного провода: <3,5мА
- 2. Ток касания гнезд сварочного тока согласно PE: <10мA
- 3. Ток касания на доступных электропроводящих и на не связанных с PE компонентах: <0,5мA

7.3.7 Измерение напряжения холостого хода

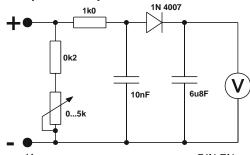

Измерительная схема согласно DIN EN 60974-1

Подключите измерительную схему к клеммам сварочного тока. Вольтметр должен показывать средние значения и иметь внутреннее сопротивление $\geq 1~\text{M}\Omega.$ На аппаратах со ступенчатым переключением выставить максимальное выходное напряжение (переключатель ступеней). Во время измерения перевести потенциометр с 0 кОм на 5 кОм. Замеренное напряжение не должно отклоняться от указаний на заводской табличке более чем на +/- 5% и должно быть не более 113B (для приборов с VRD 35B).

7.3.8 Проверка функционирования сварочного аппарата

Защитные устройства, переключатели и командоаппараты (при наличии), а также весь прибор или же вся установка электо-дуговой сварки должны работать безупречно.

- 1. Главный выключатель
- 2. Устройства АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- 3. Устройство предотвращения опасностей
- 4. Газовый магнитный клапан
- 5. Сигнальные и контрольные лампы
- 6. Командоаппараты и переключатели (в т.ч. и дистанционные)
- 7. Блокираторы

Техническое обслуживание и уход

Ремонт



7.4 Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться к дилерам EWM. Возврат аппарата в гарантийных случаях может производиться только через это предприятие. При возникновении вопросов или неясностей обращайтесь непосредственно в отдел гарантийного обслуживания EWM (+49 (0) 2680 181 0) Для замены используйте лишь оригинальные запасные и быстроизнашивающиеся детали. При их заказе указывайте типовое обозначение и номер детали, а также тип, серийный номер и номер соответствующего изделия.

Настоящим подтверждаем надлежащее соблюдение указаний по то периодической проверке.	ехническому обслуживанию и уходу, а также описанной выше
Дата/Печать/Подпись дистрибьютора-партнера EWM	Дата/Печать/Подпись дистрибьютора-партнера EWM
Дата следующей периодической проверки	Дата следующей периодической проверки
Дата/Печать/Подпись дистрибьютора-партнера EWM	Дата/Печать/Подпись дистрибьютора-партнера EWM
	Дата следующей периодической проверки
Дата/Печать/Подпись дистрибьютора-партнера EWM	Дата/Печать/Подпись дистрибьютора-партнера EWM



Техническое обслуживание и уход

Утилизация изделия

7.5 Утилизация изделия



Данное изделие согласно закону о старом электрооборудовании не должно выбрасываться вместе с бытовым мусором.

В Германии старые изделия из частных домовладений можно сдать в пункте сбора в Вашем населенном пункте. Администрация населенного пункта обязана проинформировать Вас о существующих возможностях. EWM участвует в сертифицированной системе утилизации и вторичной переработки и внесена в реестр старого электрооборудования (EAR) под номером WEEE DE 57686922.



Кроме того на территории всей Европы существует возможность сдать устройство у дилеров EWM.

7.5.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- В соответствии с правилами ЕС (Директива 2002/96/ЕС Европейского Парламента и Европейского Совета от 27.01.2003) запрещается утилизациия старых электрических и электронных устройств вместе с неотсортированным бытовым мусором. Они должны сдаваться отдельно. Символ мусорного ведра на колесиках указывает на необходимость отдельного сбора.
 - Просим Вас помочь в деле защиты окружающей среды и позаботиться о том, чтобы после завершения эксплуатации этого устройства передать его в предусмотренные для этого системы раздельного сбора мусора.
- В Германии в соответствии с законом (Закон о введение в обращение, сбор и экологической утилизации электрических и электронных устройств (ElektroG) от 16.03.2005) Вы обязаны передать старый электроприбор отдельно от несортируемого бытового мусора. Общественно-правовые организации по утилизации мусора (коммуны) с этой целью организовали пункты сбора, в которых старые устройства из частных домовладений Вашего района бесплатно принимаются для утилизации.
 - Организации, ответственные за утилизацию мусора, могут даже объезжать для сбора старого оборудования и частные домовладения.
- Информацию о существующих в Вашем районе возможностях по сдачи или сбору старого электрооборудования Вы можете получить в местной городской или поселковой администрации.

7.6 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2002/95/EG).



8 Гарантия 3 года

8.1 Положения общего применения

3-летняя гарантия на все новые приборы EWM:

- Источники тока
- Устройства подачи проволоки
- Охлаждающие модули
- Салазки



1-летняя гарантия на:

- Аппараты EWM, бывшие в эксплуатации:
- Компоненты систем автоматизации и механизации
- Устройство дистанционного управления
- Инвертер
- Межсоединительные пакеты

6-месячная гарантия на:

• на запасные части, поставляемые отдельно (например, печатные платы, приборы для зажигания)

Гарантия производителя/поставщика на:

• все покупные изделия, применяемые EWM, однако производимые другими компаниями (например, двигатели, насосы, вентиляторы, горелки и т.д.)

Невоспроизводимые сбои программного обеспечения и деталей, подверженных механическому старению, гарантией не покрываются (например, устройство подачи проволоки, ролики подачи проволоки, рабочие и изнашивающиеся детали механизма подачи проволоки, колеса, магнитные клапаны, кабели массы, держатели электродов, соединительные шланги, сменная горелка и изнашивающиеся детали горелки, сетевые и управляющие кабели и т.д.).

Указанные данные действительны в пределах, не затрагивающих гарантийных обязательств в соответствии с законодательством, а также на основании наших Общих условий заключения сделок и наших прилагаемых гарантийных правил. Дополнительные договоренности должны письменно подтверждаться со стороны EWM.

Наши Общие условия заключения сделок можно в любой момент найти в Интернете по адресу <u>www.ewm.de</u>.



8.2 Гарантийное обязательство

Ваша гарантия на 3 года

В пределах, не затрагивающих гарантийных обязательств в соответствии с законодательством, а также на основании наших Общих деловых условий, компания EWM HIGHTEC WELDING GmbH предоставляет Вам гарантию на Ваши сварочные аппараты в течение 3 лет со дня продажи. Для аксессуаров и запасных частей применяются специальные гарантийные периоды, ознакомиться с которыми Вы можете в разделе «Положения общего применения». Естественно, из гарантии исключены расходные детали.

EWM гарантирует Вам безупречное состояние наших изделий как в отношении материалов, так и качества обработки. Если в пределах гарантийного периода в изделии будут обнаружены дефекты как в отношении материала, так и в отношении качества обработки, то Вы имеете право (по Вашему выбору) или на бесплатный ремонт, или на замену соответствующим изделием. В этом случае возвращенное нам изделие становится собственностью EWM с момента поступления в Мюндерсбах или к нам.

Управление

Необходимым условием для получения полной трехгодичной гарантии является эксплуатация изделий в соответствии с руководством по эксплуатации EWM с соблюдением действующих правовых рекомендаций и предписаний и регулярное проведение периодических проверок дилером EWM (см. главу "Обслуживание и уход"). Только те приборы, которые правильно эксплуатируются и регулярно проходят техническое обслуживание, работают безупречно в течение продолжительного времени.

Использование гарантийного права

При использовании гарантийного права, пожалуйста, обращайтесь исключительно к ответственному за Ваше оборудование и авторизованному EWM партнеру-дистрибьютору.

Исключения из гарантии

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате аварии, неправильного использования, неквалифицированного управления, неверного монтажа, применения излишних усилий, несоблюдения спецификаций и руководств по эксплуатации, недостаточного технического обслуживания (см. главу «Обслуживание и уход»), повреждений по причине воздействия третьих сил, природных катаклизмов или несчастных случаев. Гарантия также не предоставляется в случае несанкционированных конструктивных изменений, ремонтных работ или модификаций. Гарантийные претензии также не принимаются в случае с частично или полностью демонтированными изделиями и вмешательством со стороны лиц, не имеющих авторизацию EWM, а также в случае естественного износа.

Ограничение

Любые претензии по поводу выполнения или невыполнения обязательств со стороны EWM, исходя из этого заявления в связи с настоящим изделием, ограничиваются возмещением фактически возникшего ущерба следующим образом. Обязательства по возмещению ущерба со стороны компании EWM, исходя из этого заявления в связи с настоящим изделием, принципиально ограничены суммой, уплаченной Вами при первоначальной покупке изделия. Вышеназванное ограничение на распространяется на ущерб, нанесенный людям и предметам, по причине халатности со стороны EWM. Ни при каких обстоятельствах EWM не несет ответственность перед Вами за упущенную выгоду, а также за непосредственный или косвенный ущерб. EWM не несет ответственности за ущерб, заявляемый третьей стороной.

Место судопроизводства

Если заказчиком является торговая организация, то местом судопроизводства по всем спорным вопросам, прямо или косвенно вытекающим из договорных отношений, является место расположения или главного офиса поставщика, или одного из его филиалов, по усмотрению поставщика. Вы приобретаете право собственности в отношении поставленных Вам в качестве замены в рамках гарантийных обязательств изделий на момент осуществления обмена.

Причины и устранение неисправностей

Сообщения об ошибках (источник тока)



9 Причины и устранение неисправностей

9.1 Сообщения об ошибках (источник тока)

Все аппараты проходят жесткий производственный и выходной контроль. В случае какой-либо неисправности, следует осуществить проверку аппарата используя нижеследующий перечень вопросов. Если устранить неисправность путем выполнения указанных действий не удается, обращайтесь к уполномоченному продавцу.



Ошибка сварочного аппарата отображается в виде кода ошибки (см. Таблицу) на ЖК-дисплее устройства управления. В случае ошибки прибора силовой блок отключается.

- При возникновении нескольких ошибок соответствующие коды отображаются последовательно один за другим.
- Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему персоналу.

Ошибка	Категория			Возможная причина	Устранение неисправностей
	a)	b)	c)		
Ошибка 1 (Ov.Vol)	-	-	х	Повышенное напряжение в сети	Проверить сетевое напряжение и сравнить напряжения сварочных аппаратов (см. технические
Ошибка 2 (Ov.Vol)			Пониженное напряжение в сети	данные в Гл.1)	
Ошибка 3 (T-pa)	х	-	-	Повышенная температура сварочного аппарата	Охладить аппарат (Сетевой выключатель в положении "1")
Ошибка 4	-	-	Х	Мало охлаждающей жидкости	Долить охлаждающую жидкость
(Вода)					Утечка в контуре охлаждающей жидкости > Устранить течь и долить охлаждающую жидкость
					Не работает насос охлаждающей жидкости > Проверить переполнение кондиционера
Ошибка 5 (Wi.Spe)	-	- x - Неисправность в коробе для подачи проволоки, неисправен тахогенератор		подачи проволоки, неисправен	Проверьте устройство подачи проволоки Нет сигнала от тахогенератора, М3.00 неисправен > Сообщите в службу сервиса
Ошибка 7 (Se.Vol)	-	-	х	Вторичное перенапряжение	Неисправен инвертор > Сообщите в службу сервиса
Ошибка 8 (no PE)	-	-	Х	Замыкание на землю между сварочной проволокой и заземлением (только PHOENIX 300)	Разомкнуть соединение сварочной проволоки и корпусом или заземленным объектом
Ошибка 9 (fast stop)	Х	-	-	Быстрое отключение Размыкание через BUSINT X10 или RINT X11	Устраните неисправность робота
Ошибка 10 (no arc)	-	х	-	Разрыв эл. дуги Размыкание через BUSINT X10 или RINT X11	Проверьте подачу проволоки
Ошибка 11 (no ign)	-	х	-	Отказ зажигания через 5 сек. Размыкание через BUSINT X10 или RINT X11	Проверьте подачу проволоки

Категория экспликации, сброс ошибки

- а) Сообщение о неисправности гаснет, когда она устранена.
- b) Сообщения о неисправности можно сбросить при нажатии следующей кнопки:

Сброс ошибки		Серия аппаратов PHOENIX													
	EXPERT	RC	CAR EXPERT	PROGRESS											
1 x 🔑	S	Osp													

с) Неисправности могут быть сброшены только путем выключения и повторного включения.



10 Принадлежности

10.1 Общие принадлежности

Тип	Обозначение	Номер изделия
KF 23E-10	Охлаждающая жидкость (-10 °C), 10 литров	094-000530-00000
KF 37E-10	Охлаждающая жидкость (-20°C), 10 литров	094-006256-00000
AK300	Адаптер для катушки К300	094-001803-00001
DM1 32L/MIN	Редуктор давления	094-000009-00000
G1 2M G1/4 R 2M	Газовый шланг	094-000010-00001
5POLE/CEE/32A/M	Штепсельная вилка	094-000207-00000
WK70QMM 4M Z	Обратный кабель, струбцина	092-000013-00000
COLDARC 7W W3M	Углеродная горелка, вода, 3 м	094-010841-00000
ZWIPA 70QMM MIG W 1M	Промежуточный пакет-шланг, вода	094-000406-00000
ZWIPA 70QMM MIG W 5M	Промежуточный пакет-шланг, вода	094-000406-00001
ZWIPA 70QMM MIG W 10M	Промежуточный пакет-шланг, вода	094-000406-00002

10.2 Дистанционное управление / Соединительный кабель

Тип	Обозначение	Номер изделия
PHOENIX R10	Дистанционный регулятор скорости и корекции	090-008087-00000
RA5 19POL 5M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00005
RA10 19POL 10M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00010
RA20 19POL 20M	Соединительный кабель, например, для дистанционного управления	092-001470-00020
PHOENIX R20	Дистанционный регулятор Переключение программы	090-008263-00000
PHOENIX R40	Дистанционный регулятор, 10 программ	090-008088-00000
FRV5-L 7POL	Удлинительный кабель	092-000201-00003
FRV10-L 7POL	Удлинительный кабель	092-000201-00000
FRV20-L 7POL	Удлинительный кабель	092-000201-00001

10.3 Опции

Тип	Обозначение	Номер изделия
ON RMSDV2	Опция- комплект колёс для DRIVE 4/4L	090-008151-00000

10.4 Связь с компьютером

Тип	Обозначение	Номер изделия
PC300.NET	Программный продугт сварочных параметров (PCM300, PCT300, Backup Tool) вкл. кабель и фильтр	090-008265-00000
CD-ROM PC300.NET	Компьютерная программа РС 300 .NET	092-008172-00001
WELDQAS1 Mobil	Мобильный модуль контроля и документирования сварочных данных для 1-го сварочного аппарата	090-008214-00000
WELDQAS2 Mobil	Мобильный модуль контроля и документирования сварочных данных для 2-го сварочного аппарата	090-008217-00000
FRV5-L 7POL	Удлинительный кабель	092-000201-00003
FRV10-L 7POL	Удлинительный кабель	092-000201-00000
FRV20-L 7POL	Удлинительный кабель	092-000201-00001
PC INTX10 SET	Документирующий интерфейс, набор	090-008093-00000
PCV10-L 10M 9POL	Кабель для подсоединения ПК к интерфейсу.	094-001206-00002



11 Электрические схемы

11.1 PHOENIX 330 coldArc

РПОЕНІЛ 330 СОІОЛІ
 Электрические схемы нахо

Электрические схемы находятся внутри сварочного аппарата.

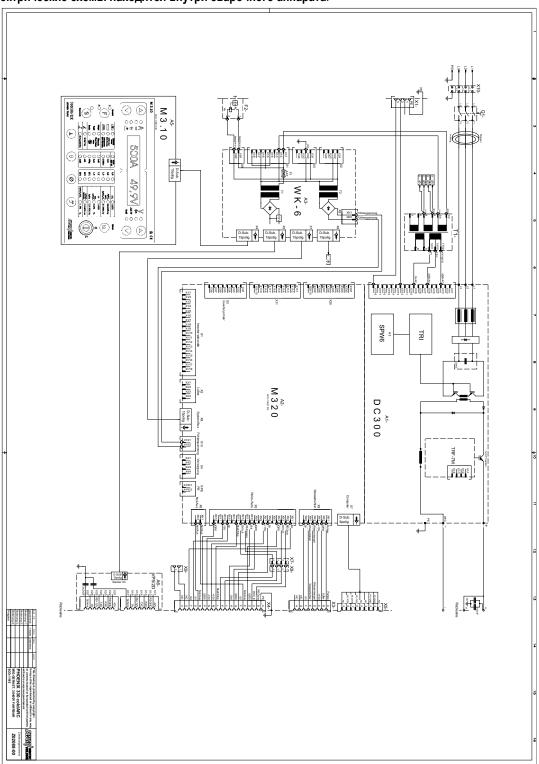


Рисунок 11-1



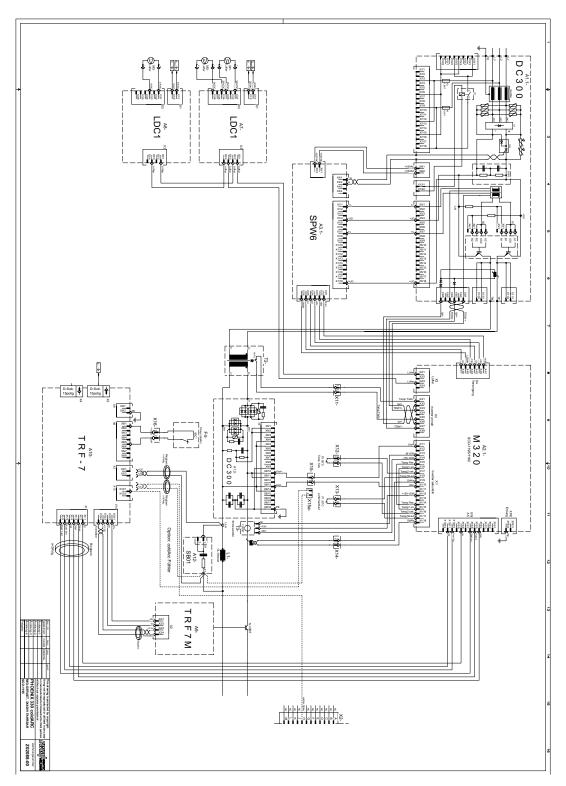


Рисунок 11-2



11.2 DRIVE 4L coldArc

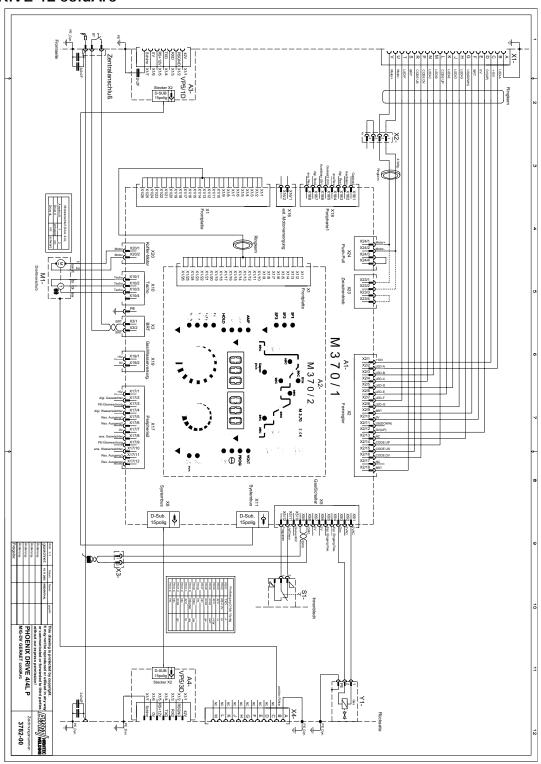


Рисунок 11-3



Приложение **12**

12.1.1 Приложение 1

12.1.2 Справочный список заданий

_
÷
_
_
⊆
(J
$\mathbf{\circ}$
/D
G
7
=
$\overline{}$
_
Ш
5
<
()
$\overline{}$
Ш
\vdash
`
_
(J
\simeq
Ŧ
_
2
>
5
ш

			_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_			_		_	_	_	_	_	
-messer ter (mm):	Draht-durch /wire dia-me																							
:sel	6 / se5																							
1001	, , , , ,																							
iterial:	em \leireteM																							
blocess:	Verfahren / I																							
	Draht-durch /wire dia-me	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6						8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0
		200	200	200	200	200						91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/CO ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He				
lse:	ნ / seე	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3						SG2/3 91-	SG2/3 10	Ari SG2/3 Ari	SG2/3 Ari	SG2/3 Arr								
derial:	em \leireteM																						-	
bkocess:	Verfahren / J	Basisch -Fülldraht / Basis - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht/ Basic - Flux-Cored Wire						Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basis - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht/ Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht/ Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht/ Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht/ Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire			
	Draht-durch /wire dia-me	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6						8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0
		200	200	200	CO2	200						91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He				
ise!	6 / seg	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3						SG2/3 9'	SG2/3 9.	SG2/3 9.	SG2/3 9.	SG2/3 9.	SG2/3	SG2/3	SG2/3 1	SG2/3	SG2/3	SG2/3 A	SG2/3 A	SG2/3 A
leirele	sm \ lei1eteM	•	_									_					_	_			_			
DLOCGZZ	Verfahren / Į	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire	Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire						Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire	Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire	Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutii - Füldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutii - Fülldraht / Rutii - Flux-Cored Wire	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire			
	Draht-durch /wire dia-me	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6						8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0
		² 00	² 00	² 00	CO ₂	² 00						91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He				
	seg / seð	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3						SG2/3 9	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3 /	SG2/3 /	SG2/3 /				
terial	Material/ ma																_	_				-		
blocess	Verfahren / Į	Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire						Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire	Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire	Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire														
	Draht-durch /wire dia-me	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6						8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0
		200	CO2	200	co ₂	200						91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He				
	Material / ma	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3						SG2/3 9'	SG2/3 9·	SG2/3 9'	SG2/3 9'	SG2/3 9'	SG2/3 1	SG2/3 1	SG2/3 1	SG2/3 1	SG2/3	, SG2/3 A	SG2/3 A	SG2/3 A
leisote	material / m:	,	_	_	_	,							_	_	,	_	,	,	,	,	,	,	_	_
process	Verfahren / p	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing						Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing							
-messer ter (mm)	Draht-durch /wire dia-me	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0
	seg / seð	CO2	CO ₂	CO2	CO ₂	CO2	80-90% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He				
derial	Material/ ma	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3 8	SG2/3	SG2/3 8	SG2/3 8	SG2/3 8	SG2/3 (SG2/3 (SG2/3 8	SG2/3 (SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3
	Vertahren / p	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG /	,	,	,		_	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG / MIG/MAG													
	Job-Nr./ job- Verfahren / r	-	2	6	4	2	9	7	8	6	10	1	12	13	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23

1/9

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Dr. Günter-Hente-Str. 8; D-56271 Mündersbach/Ww., www.ewm.de, info@ewm.de Tel +49 (0) 2680 1810; Fax +49 (0) 2680 181 244, © 2002, technische Ånderungen vorbehalten!

Арт. №:099-004986-EWM08

Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18



EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18

raht-durch-messer vire dia-meter (mm): 1,6 8'0 0,1 1,2 8'0 1,0 4 0, 1,2 9,1 8'0 9 8'0 0, 1,2 9' 100% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar CO CO S S co₂ SG2/3 CrN CrN Ċ Ċ Ö CrN Š Ċ C'N Š C'N Ö C N Š Š Ö Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire Basisch - Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire Basisch - Fülldrah Basic - Flux-Cored M 1,2 1,6 8'0 1,0 1,2 1,6 8'0 1,0 1,2 1,6 8'0 1,0 1,2 1,6 8'0 1,0 1,2 1,6 80-90% Ar 80-90% Ar 80-90% Ar 80-90% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar 00 8 8 8 SG2/3 SG2/3 Ċ Ö Š CrN Š Š S. Ö CrN CrN S. CrN CrN CrN Ċ CrN Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wi Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wir Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wi Rutil - Fülldraht / Rufil - Flux-Cored Wi Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored M 1,2 8'0 1,2 8'0 1,0 1,6 1,0 1,2 1,6 8'0 1,0 1,2 1,6 8'0 1,0 1,6 1,2 1,6 80-90% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar 80-90% Ar 80-90% Ar 100% Ar 8 8 8 8 SG2/3 CrNi CrNi CrNi CrNi CrNi CrNi CrN Š Š S S Ö Š CrN CrN CrN Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wi Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored W 4 9 8'0 1,2 8'0 0,1 1,2 9. 0, 1,2 8'0 0, 1,2 0,1 9 8'0 9 100% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar 80 8 8 8 SG2/3 Cr Ö Cr Cr Ž. CrN Ņ. Ö CrN Š Ċ. C'S Ċ. Ċ. Ċ. Š Auftragsschweißen . GMA-Surfacing 4 9,1 8'0 0,1 1,2 9,1 8'0 0,1 7 9, 0,1 8'0 1,0 4 9,1 8'0 0, 1,2 9 80-90% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar 100% Ar 91-99% Ar 80-90% A CO CO S S SO SO SG2/3 CrNi SG2/3 CrN CrN CrN CrN Š Š CrN Š Ċ Ö CrN Š Š Ö Ö Š Š CrN CrN MIG/MAG / MIG/MAG / MIG/MAG / MIG/MAG / MIG/MAG / MIG/MAG / MIG/MAG MIG/MAG /

2/9

EWM HIGHTEC WELDING GmbH Dr. Günter-Henle-Str. 8; D-56271 Mündersbach/Ww., www.avm.de, info@ewm.de Tel +49 (0) 2680 1810; Fax +49 (0) 2680 181 244, © 2002, technische Ånderungen vorbehalten!



_
I
Ω
Ξ
沄
9
(7)
\preceq
=
Щ
5
4.5
O
Ш
\vdash
I
Ö
\simeq
I
=
≥
~
>
Ш

ō	.seb / seg	ē	O'Ni	ž	ī) Do
G	Material/ material:	SN.		o N	O'Ni																											28.02.2006 / Dol
DIN	Verfahren / process:	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /																											28.0
ᇳ	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):	8'0	1,0	1,2	1,6																											
M		1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂																											
TE(Material/ material: Gas / gas:	CrNi	CrNi	CrN	CrNi																											
EWM HIGHTEC WELDING G	Verfahren / process:	Basisch -Fülldraht / Basic - Flux-Cored Wire																														
Ē	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):	8'0	1,0	1,2	1,6																											
		1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂																											
	Material / material	CrNi	CrNi	CrNi	CrNi																											
	Verfahren / process	Rutil - Fülldraht / Rutil - Flux-Cored Wire																														
	(mm) wire dia-meter (mm)	8'0	1,0,1	1,2	1,6																										Т	3/9
	Draht-durch-messer	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂																											
	Material/ material Sas / gas	CrNi	CrNi	CrNi	CrNi 1																											
	Verfahren / process	Metall - Fülldraht / Metal - Flux-Cored Wire																											EWM HIGHTEC WELDING GmbH Dr. Günter-Henle-Str. 8; D-56271 Mündersbach/Ww., www.ewm.de, info@ewm.de Tra +44 (n) 7801 1810; Exv. 449 (n) 7801 1810; Exv.			
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)	8'0	1,0	1,2	1,6																									8'0	1,0	www.
	seg / ses	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂																									Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	ersbach/Ww,
		CrN	CrN	S	CrN																									AIMg	AIMg	1 Münd
Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18	Verfahren / process	Auftragsschweißen / GMA-Surfacing	Auftragsschweißen / GMA-Surfacing	Auftragsschweißen / GMA-Surfacing	Auftragsschweißen / GMA-Surfacing																									MIG/MAG /		r-Henle-Str. 8; D-5627
teue	(mm) wire dia-meter (mm)	, 8'0	0,1	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	9,1	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	Günter 30 181
OENIX SOF	Draht-durch-messer	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂	1-5% H ₂	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	3 GmbH Dr.															
v PHOI	Material/ material Gas / gas	IN.	iN	i N	CrNi	CrNi 9	CrNi 9	CrNi 9	CrNi 9	AIMg	AIMg	AIMg	AIMg	AlSi	AlSi	AlSi	AlSi	Al99	Al99	Al99	Al99	CuSi	Cusi	Cusi	CuSi	CuAl	CuAl	CuAl	CuAl	AIMg	AIMg	WELDING 1810: Fax
Job-Übersic Job-overview		MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG / MIG/MAG																					 	┢	1			MIG/MAG /	1	EWM HIGHTEC \
	Verfahren / process	46	47	48	49	20	51	52	53	54	55	56	57	58	59	09	61	62	63	64	65	99	49	68	69	70	71	72	73	74	75	1
	Job-Nr./ job-no.	4	4	4	4	ñ	5	5	ń	ιń	ű	ù	2	ń	ñ	Ø	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	7	7.	7	7	7	



_
ᅕ
¥
⊏
G
4 D
<u>ల</u>
_
>
5
()
ш
F
두
杰
<u>യ</u>
T
Ξ
₹
_
回
ш

Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18

Draht-durch-messer wire dia-meter (mm):																								
:seb /seg																								
Material/ material:																								
Verfahren / process:																								
Draht-durch-messer (wire dia-meter (mm):																								П
account develop theory																								П
:se6 /se9																								
Material/ material:																								
Verfahren / process:																								
Draht-durch-messer (wire dia-meter (mm):																							8'0	1,0
qp yqq																							% Fe	ድ % ዋ
:se6 /se9																							Ar/ 15-70	Ar/He 15-70% He
Material / material																							CuSi	CuSi
																							Sen /	Sen /
																							Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing
																							Auftrags GMA	Auftrags GMA
(wire dia-meter (mm) Verfahren / process																							8'0	1,0
Draht-durch-messer																								
se6 / se9																							Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He
Material\ material																							CuSi	OuSi
																							MIGMAG /	MAG /
																							MIG	MIG
(wire dia-meter (mm) Verfahren / process	1,2	9,1					8'0	1,0	1,2	9,1					8'0	1,0	1,2	1,6					8'0	1,0
Draht-durch-messer															- P									
se6 / se9	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He					Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He					Ar/He 15-70% I	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He					100% Ar	100% Ar
Material / material	AIMg	AIMg					AISi	AISi	AISi	AlSi					A199	A199	A199	A199					CuSi	CuSi
	, 6	- 6					/ 6	- 6	- 6	- 6					- 6	- c	- c	, 6					ilßen /	ilßen /
	MIG/MAG MIG/MAG	MIG/MAG /					G/MAG fig/MA(G/MAG	G/MAG	MIG/MAG /					MIG/MAG MIG/MAG	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /					Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Aufragsschweißen GMA-Surfacing
Verfahren / process	W	W					v IW	W	W	W					W	W	W	W					Auftrag GM	Auftraç GM
Draht-durch-messer Wire dia-meter (mm)		1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0
seg / seg	100% Ar	100% Ar	Ar/N ₂ Ar/He/N ₂ 0-2% N2	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/N ₂ Ar/He/N ₂ 0-2% N2	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	Ar/N ₂ Ar/He/N ₂ 0-2% N2	100% Ar	100% Ar									
lsitetem \leiteteM	AIMg	AIMg	AIMg	AIMg	AIMg	AIMg	AlSi	AlSi	AlSi	AlSi	AISi	AISi	AISi	AISi	Al99	Al99	Al99	Al99	Al99	A199	Al99	Al99	CuSi	OuSi
	٠, ,	, ,	~	~	~ (0	- 45	, '	, ,	, ,	, ,	, ,	- (6		- 6	, ,	, ,	٠, د	- 10	· .	, (6	- (6	- 6	~ ~	- (5
	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	IG/MAG #G/MAG	IG/MAG IIG/MAG	IG/MAG	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	IG/MAG	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG /	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG /	IG/MAG
Verfahren / process		Σ <	≥ <	₩ <	₩ <	₩ <	M	Σ <	Σ <	Σ×	₩ <	M	M	M	Σ <	Σ <	Σ <	M	M	M	M	₩ <	Μ <	⊻ <

4/9

6/9



EWM HIGHTEC WELDING GmbH

M3.18	
Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen I	Job-overview PHOENIX control M3.18

	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):																									
	eas / gas:																									
	Material/ material:																									
	/wire dia-meter (mm): Verfahren / process:																									
	Draht-durch-messer																									
	ess/ gas:																									
	:leiretem \leireM																									
	Verfahren / process:																									
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):	1,2	9'L					8'0 e	0,1	1,2	9'L															
		Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He					Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He															
	eas / seð																									
	Material / material	CuSi	CuSi					CuAl	CuAl	CuAl	CuAl															
		ilßen /	ilßen /					ilßen /	ilßen /	ilßen /	ilßen /															
		ifragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing					Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen / GMA-Surfacing	Auftragsschweißen / GMA-Surfacing															
	Verfahren / process	Auftra	Auftra					Auftra	Auftra	Auftra	Auftra															
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)	1,2	9'1					8'0	1,0	1,2	9'1															
		Ar/He 15-70% He	Ar/He -70% He					/He 1% He	/He 1% He	/He /% He	/He 1% He															
	sag / sað	15-70	15					Ar/He 15-70% I	Ar/He 15-70% I	Ar/He 15-70% I	Ar/He 15-70% I															
	Material/ material	CuSi	OuSi					OuAl	OuAl	OuAl	OuAl															
			,					,	,	,	,															
		MIGMAG	MIGMAG /					MIGMAG ,	MIGMAG /	GMAG	MIGMAG /															
		MIC	MIC					MIC	MIC	MIC	MIC															
	/wire dia-meter (mm) Verfahren / process	1,2	9,1	8'0	1,0	1,2	9,1	8'0	1,0	1,2	9'1	8'0	1,0	1,2	9,1	8'0	1,0	1,2	9'1	8'0	1,0	1,2	9,1	8'0	1,0	1,2
	Draht-durch-messer	¥	₹					Ar	¥	Ā	¥	_				9	P	_	_							
	seg / seð	100%	100%	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/Co ₂ Ar/He/Co ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	100%	100%	100%	100%	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/Co ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He 15-70% I	Ar/He 15-70% I	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/Co ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He 15-70% H	Ar/He 15-70% He	Ar/He 15-70% He
	Material / material	CuSi	OuSi	CuSi	CuSi	CuSi	CuSi	CuAl	CuAl	CuAl	CuAl	CuSi	CuSi	CuSi	CuSi	OuSi	CuSi	CuSi	OuSi	CuAl	CuAl	CuAI	CuAI	CuAl	CuAl	OuAl
	, ,, , , , , , , , , , , , , , , ,	isen /	ißen /	ißen / ing	ilsen /	ißen / ing	ilsen /	ißen /	lßen /	ißen /	ißen /	,	, b	, g	,	, 6	,	,	,	,	- 6	,	,	,	,	~ b
,		uftragsschweißer GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Aufragsschweißen GMA-Surfacing	Aufragsschweißen GMA-Surfacing	Aufragsschweißen GMA-Surfacing	Aufragsschweißen GMA-Surfacing	Auftragsschweißen GMA-Surfacing	Aufragsschweißen GMA-Surfacing	uftragsschweißer GMA-Surfacing	uftragsschweißen GMA-Surfacing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	3-Löten 3-Brazin	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing
	Verfahren / process		Auftrage GMA	Auftrag: GMA	Auftrage	Aufrag	Auftrage	Aufrage GMA	Aufrage GMA	Aufrag: GMA	Auftrage GMA	MIC	MIC	MIC	MIG	MIC	MIC	MIC	MIC	MIC	MIC	MIC	MIG	MIC	MIG	MIG
SOB-OVERVIEW FILIDEINIA COLINIO INIC. 18	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	0,1	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2
3		1% Ar	100% Ar	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/CO ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	Ar/He/O ₂ Ar/He/CO ₂ 15-30% He	100% Ar	100% Ar	100% Ar	1% Ar	9% Ar	9% Ar	9% Ar	9% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	1-99% Ar	9% Ar	9% Ar	91-99% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar
į	sag / sað	100%						_	_	-	100%	91-99%	91-99%	91-99%	91-99%		-	_		6	91-99%	91-99%				_
	lsitetem \lsiteteM	CuSi	OuSi	isno	OuSi	Ousi	Ousi	CuAI	CuAl	OuAl	OuAl	OuSi	Ousi	OuSi	CuSi	CuSi	CuSi	ousi	OuSi	CuAl	CuAI	OuAl	CuAl	CuAI	CuAI	OuAl
		9/	\ 0 0	, 9	, o	/ 9	/ 0	9 /	/ ₀ 9	9 (\ 0 0) us gur,	n / ing	n / gui:) us) us	/ us	/ us	n / gui:	fui.) ne guir) ne grir.) us	/ us	n / grir	n / Jug
3		MIG/MAG /	MIG/MAG MIG/MAG	MIG/MAG / MIG/MAG	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAG /	MIG/MAC MIG/MA	MIG/MAG /	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MG-Löte VG-Braz	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing	MIG-Löten / MIG-Brazing
	Verfahren / process																	116 M								
	Job-Nr./ Job-no.	90	101	102	103	\$	50	106	107	108	109	110	1	112	113	114	115	- =	117	118	119	120	121	122	123	124

Приложение DRIVE 4L coldArc



mbH	Gas / gas: Draht-durch-messer Wire dia-meter (mm):																													_
G	Material/ material:							Ħ	Ħ	\parallel	\parallel																			F
NIC	Verfahren / process:																													
<u> </u>	/wire dia-meter (mm):		+					Ħ	H	Ħ	Ħ																			r
C WE	Gas / gas: Draht-durch-messer																													-
ΤE	Material/ material:																													
EWM HIGHTEC WELDING GmbH	Verfahren / process:																													
ш	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):							Ц	Ц	Ц	Ц																			L
	ess / gss:																													
										П	П																			-
	leiseterial / material																													_
	Verfahren / process	\vdash	-	<u> </u>				Н	H	H	H										-									F
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)							H	H	H	H										-									L
	Sas / gas																													
	Material/ material																													
	Verfahren / process																													
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)	1,6																												L
	Sas / gas	Ar/He 15-70% He																												
	Material / material	CuAI								\prod	\prod																			
Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18	Verfahren / process	MIG-Löten / MIG-Brazing										Block 1/ Job1	Block 1/ Job2	Block 1/ Job3	Block 1/ Job4	Block 1/ Job5	Block 1/ Job6	Block 1/ Job7	Block 1/ Job8	Block 1/ Job9	Block 2/ Job1	Block 2/ Job2	Block 2/ Job3	Block 2/ Job4	Block 2/ Job5	Block 2/ Job6	Block 2/ Job7	Block 2/ Job8	Block 2/ Job9	
Steue ntrol	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)	1,6						Ħ	Ħ	Ħ	Ħ																			Ī
IOENIX SOI	Gas / gas	100% Ar								Ħ	Ħ																			
icht Ph	Material/ material	OuAl						Ħ		Ħ	Ħ																			
Job-Übers Job-overvie		MIG-Löten / MIG-Brazing	WIG / T/G	E-Hand / MMA	Spezial-Job1	Spezial-Job2	Spezial-Job 3																							
	Job-Nr./ job-no. Verfahren / process	125	126	128	129	130	131	132	¥ 5	38	888	140	141	142	143	144	145	146	147	148	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159



_	/wire dia-meter (mm):						1	l			Π	П	П	Т	П	ΤT	П	T	П	П	П	T	П	ī							I	Ī		I		_
ЬH	Draht-durch-messer										H	H	H	t	H	H	Ħ	\dagger	H	Ħ	Ħ	t	H										 			entatio
π	Gas / gas:										Ц	Ц	Ц	\perp	Ц	Ц	Ц	1	Ц	Ц	Ц	1														Jokum
3.0	Material/ material:																																			28.02.2006 / Dokumentation
ž																																				28.02
	/wire dia-meter (mm): Verfahren / process:	_			_		_	_			H	$^{ m H}$	$^{\rm H}$	+	Н	H	Н	+	H	H	H	+	H	4							-	-	-	-		
Œ	Draht-durch-messer										\coprod	\coprod	Н	4	Ц	H	\mathbb{H}	+	H	\coprod	H	+	H	_									<u> </u>			
>																																				
Ē	seg / seð										H	Ħ	Ħ	t	H	H	Ħ	t	Ħ	Ħ	Ħ	t	H													
Ξ	Material/ material:										Н	$^{ m H}$	\mathbb{H}	+	Н	H	H	+	Н	H	H	+	H	_									-	-		
EWM HIGHTEC WELDING GmbH	Лентаћгел / process:																																			
Ш	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):																																			
												IŢ	\prod	П		\prod	П	T		П	П	Ī		1												
	cas / sas:										Ц	Ц	Ц		Ц	Ц	Ц	1	Ц	Ц	Ц	1														
	Material / material										Ħ	Ħ	Ħ	t	Ħ	H	Ħ	t	Ħ	Ħ	Ħ	t	H										1			
	/wire dia-meter (mm) Verfahren / process	_									H	H	H	t	H	H	H	t	H	H	H	t	H	7							<u> </u>		1	 		6/1
	Draht-durch-messer										H	H	H	$^{+}$	H	H	H	+	H	H	H	+	H										<u> </u>			7
	Sag / gas																																			
	Material/ material										Ц	Ц	Ц		Ц	Ц	Ц	1	Ц	Ц	Ш	1	Ц													9
	Verfahren / process																																			EVMA HIGHTEC WELDING Grabh Dr. Günler-Henlu-Sir. 8; D-56271 Münderbach/Wu., www.evm.de, info@ewm.de Tei +49 (0) 2690 1810; Fax +49 (0) 2680 181 244, © 2002, lechnische Ånderungen vorbehalten!
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)																																			', , ww behalt
																																				bach/Wv ngen voi
	Sag / gas										Н	$^{ m H}$	\mathbb{H}	+	Н	H	H	+	Н	H	H	+	H	_									-	-		ünders Änderu
8	Material / material										Ц	Ц	Ц		Ш	Ц	Ш		Ц	Ц	Ш															3271 M nische
Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18		Block 3/ Job1	Block 3/ Job2	Block 3/ Job3	Block 3/ Job4	Block 3/ Job5	Block 3/Job6	Block 3/ Job7	Block 3/ Job8	Block3/ Job9																										Henle-Str. 8; D-56 244, © 2002, techr
teuel	/wire dis-meter (mm) Verfahren / process										H	Ħ	Ħ	t	H	Ħ	Ħ	Ť	Ħ	Ħ	Ħ	t	Ħ	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	Sünter- 0 181 3
N Si	Draht-durch-messer										H	H	H	t	H	H	H	t	H	Ħ	H	$^{+}$	_	_				_	_	_	_	-	-	_	+	HDr. (
PHOENIX HOENIX	seg / seð																							3 80-90% Ar	/3 80-90% Ar	/3 80-90% Ar	/3 80-90% Ar	/3 80-90% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	1 100% Ar	J 100% Ar	J 100% Ar	DING Gmb); Fax +49 (
sicht ew Pl	Material/ material										Ц	Ц			Ц	Ц	Ш		Ц	Ц	Ш			SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	AISi	AISi	AISi	AISi	ZnAl	ZnAl	ZnAl	C WEL 0 1810
Job-Übers Job-overvik	Verfahren / process																						ColdArc	MIG/MAG	ColdArc MIG/MAG	ColdArc MIG/MAG	ColdArc MIG/MAG	ColdArc MIG/MAG	ColdArc MSG Löten	ColdArc MSG	ColdArc MSG	ColdArc MSG	ColdArc MSG	ColdArc MSG	ColdArc MSG Löten	EWM HIGHTE(Tel +49 (0) 268
	Job-Nr./ job-no.	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	171	173	174	176	178	180	181	183	185	187	188	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	

Приложение DRIVE 4L coldArc



28.02.2006 / Dokumentation

8/8

I
ᅙ
ᅵ
Ÿ
O
G
ž
=
\Box
ᆢ
Ш
≥
\mathbf{c}
Щ
누
ኍ
G
Ŧ
Ξ
2
>
5
5

/wire dia-meter (mm):					1	_	l		1	П	П			ı			1	ı	ı		ı					1		1		
Draht-durch-messer										H	4																			<u> </u>
:seß / seg																														
Material/ material:																														
/wire dia-meter (mm): Verfahren / process:										H	+																		H	_
Draht-durch-messer										H	+																		Н	-
ese) das:																														
Material/ material:																														
Verfahren / process:										Н	4																		Ш	<u> </u>
Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):										H	4																			<u> </u>
Gas / gas:																														
Material / material																														
											T																			
Wire dia-meter (mm)										H	4																		Н	<u> </u>
Draht-durch-messer										H	4																			<u> </u>
seg / seg																														
lsitetem \leiteteM																														
/wire dia-meter (mm) Verfahren / process	-									H	+																		Н	_
Draht-durch-messer										H	+																			<u> </u>
seg / seð																														
											ī																			
Material / material	_									H	+																			<u> </u>
Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm) /erfahren / process	9'1	1,0	1,2	1,6	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0	1,2	1,6	8'0	1,0
Draht-durch-messer																														
seg / seS	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99%	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	SG2/3 80-90% Ar	SG2/3 80-90% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	CrNi 91-99% Ar	CrNi 91-99% Ar
lsitetem \leiteBM	ZnAl	М	Mg	Мд	Mg	Mg	Mg	CrNi	Š	CrNi	_	SG2/3	SG2/3	SG2/3		_	ZnAl	ZnAl	ZnAl	ZnAl	AISi	AISi	AISi	AISi	CrNi	CrNi	CrNi	CrN		
	MSG	rc B	5 E	5 6	2 5	2 0	or 6	Auftragsschweißen	weißen	weißen	weißen	Auftragsschweißen	Auftragsschweißen	Auftragsschweißen	Auftragsschweißen	Auftragsschweißen	2 _	2 _	2 _	2 _	2 _	2 _	5 _	2 _	ldraht	ldraht	Idraht	ldraht	Rutil/Basic-Fülldraht	Rutil/Basic-Fülldraht
	Sold Arc Löter	ColdA St/M	ColdA St/M	ColdA St/M	ColdArc Mg/Mg	Colda Mg /M	ColdArc Mg /Mg	ragssch	Auftragsschweißen	Auftragsschweißen	Auftragsschweißen	ragssch	ragssch	ragssch	ragssch	ragssch	ColdA St /A	ColdArc St /Al	ColdA St /A	Metall-Fülldraht	Metall-Füldraht	Metall-Fülldraht	Metall-Fülldraht	/Basic-F	/Basic-f					
Verfahren / process	0							Auft	Auf	Auf	Auf	Auft	Auf	Auft	Auf	Auf									W	Me	We	Me	Rutil	Rutil

Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

U	()																								
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):																							1	l
	ess/ gas:																								l
	1000 7009																								
	Material/ material:																						1		
	Verfahren / process:																						_	Н	
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm):																								
																									1
	Gas / gas:																						-	\vdash	<u> </u>
	Material/ material:																								—
	/wire dia-meter (mm): Verfahren / process:		-					-				-	-	-	-						-		\vdash	H	Н
	Draht-durch-messer																								L
																							1		_
																							1		
	cas / seð			<u> </u>	<u> </u>																		 	\vdash	-
																							1	1	
	Material / material			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>							Ш		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	Щ	<u> </u>
																									l
	Verfahren / process																							ш	<u> </u>
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)																								1
	seg / seð																							Щ	<u> </u>
	Material/ material																								<u> </u>
																									1
	Verfahren / process																							ш	<u> </u>
	Draht-durch-messer /wire dia-meter (mm)																						1		
																							1		
	seg / seg																							Щ	<u> </u>
																							1	1	
	Material / material	-		┝	-	-	-		-	-	-					-	Н	-	-	-		-	├	\vdash	<u> </u>
																								1	l
																							1		
	Verfahren / process			ot	$ldsymbol{ld}}}}}}$																		L	Ш	
	/wire dia-meter (mm)	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	8'0	6'0	1,0	1,2	1,6	1,2	1,6	1,2	1,6	1,2	1,6	1,0	1,2	1,6	1,0	1,2	1,6
	Draht-durch-messer	A	Ā		٩r	Ā	Ā	₹	Ā		Ā	Ā	Ā	-	<u>.</u>	-		٠,	-	Ā	Ā	Ā	¥	Ā	¥
		91-99%	91-99% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	80-90% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	100% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	91-99% Ar	SG2/3 91-99% Ar
	seg / seð	91-6	91-6	3-08					3-08			30-6		10,	10	101	10	10,	10	91-6	91-6	91-6		91-6	91-6
		CrNi	CrNi	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	SG2/3	Al99	Al99	AIMg	AIMg	AlSi	AlSi	CrNi	CrNi	CrNi	SG2/3	SG2/3	32/3
	Material/ material			SG	SG	SG	SG	SG	_					₹	₹	¥	¥	₹	Ř	Ő	Ō	Ō	SG	SG	SG
		traht	traht	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ę	Iraht	draht	traht	traht	Rutil/Basic-Fülldraht	2	5	2	2	2	5	2	5	5	2	5	2
		Rutil/Basio-Fülldraht	Rutil/Basic-Fülldraht	Metall-Fülldraht	Metall-Füldraht	Metall-Fülldraht	Metall-Fülldraht	Metall-Füldraht	Rutil/Basio-Fülldraht	Rutil/Basic-Fülldraht	Rutil/Basio-Fülldraht	Rutil/Basic-Fülldraht	Fülk	MIG Force-Arc	MIG Force-Arc	MIG Force-Arc									
		Basic	Basic	tall-Fi	tall-F	tall-F	tall-F.	tall-F	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	2	5	ē S	Ğ.	ğ Q	ē	ğ Q	5	6 5	ē.	ē Ē	ē Ē
	Verfahren / process	Rutil	Rutily	Me	Me	Me	Me	Me	Rutil	Rutil/	Rutil	Rutily	Rutil/	M	Σ	M	M	M	M	M	Σ	M	Σ	M	Σ
	Job-Nr./ job-no.	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256

6/6

YMM HIGHTEC WELDING GmbH Dr. Gunner-Henle-Str. 8; D-56271 MündessbachWw, ,www.ewm.de, info@ewm.de el +49 (I) 2680 1810; Fax +49 (I) 2680 181 244, @ 2002, technische Anderungen vorbehalten!

Job-Übersicht PHOENIX Steuerungen M3.18 Job-overview PHOENIX control M3.18



12.2 Декларация о соответствии рекомендациям



SIMPLY MORE

EG - Konformitätserklärung

EC - Declaration of Conformity Déclaration de Conformité CE

Name des Herstellers:

Name of manufacturer: Nom du fabricant:

Anschrift des Herstellers

Address of manufacturer Adresse du fabricant

Hiermit erklären wir, daß das bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-anforderungen der unten genannten EG- Richtlinien entspricht. Im Falle von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen Nichteinhaltung der Fristen zur Wiederholungsprüfung und / oder unerlaubten Umbauten, die nicht ausdrücklich von EWM autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

WM HIGHTEC WELDING GMbH

(nachfolgend EWM genannt) In the following called EWM) nommé par la suite EWM)

Dr.- Günter - Henle - Straße 8 D - 56271 Mündersbach - Germany info@ewm.de

We hereby declare that the machine below conforms to the basic safety requirements of the EC Directives cited both in its design and construction, and in the version released by us. This declaration shall become null and void in the control thorised modifications, improperly populations of the control to the control come null and void in the event of unauducted repairs, non-observance deadlines for the repetition test and/or non-permitted conversion work not specifically authorised by EWM. ed with eac

Par la présente, nous déclarons que le poste, dans sa conception et sa construction, ainsi que dans le modèle mis sur le marché par nos services ci-dessous, cor-respondent aux directives fondamentales de sécurité énoncées par l'CE et mentionci-dessous. En cas de non autorisés, de réparations on-respect des délais de contrôle en itation et/ou de modifications prohi-n'ayant pas été autorisés expressément par EWM, cette déclaration devient

Gerätebezeichnung

Description of the machine: Déscription de la machine:

Gerätetyp:

Type of machine Type de machine:

Artikelnummer EWM:

Article number: Numéro d'article

Seriennummer:

Serial number: Numéro de série:

Optionen:

Options: Options:

Zutreffende EG - Richtlinien:

Applicable EU - guidelines Directives de la CE applicables

Angewandte harmonisierte Normen:

Used co-ordinated norms: Normes harmonisées appliquées:

Hersteller - Unterschrift: Manufacturer's signature: Signature du fabricant:

EG - Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) EC - Low Voltage Directive (2006/95/EG)

Directive CE pour basses tensions (2006/95/EG)

EG- EMV- Richtlinie (2004/108/EG)

EC - EMC Directive (2004/108/ EG) Directive CE EMV (2004/108/EG)

EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 part 206

GOST-R

Michael Szczesny,

Geschäftsführer managing director

gérant

01.2007